

# Ordonnance sur la radioprotection (ORaP)

du 22 juin 1994 (Etat le 15 juillet 2008)

---

*Le Conseil fédéral suisse,*

vu l'art. 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)<sup>1</sup>,  
*arrête:*

## Chapitre 1 Dispositions générales et principes de la radioprotection

### Art. 1 Champ d'application

<sup>1</sup> La présente ordonnance s'applique aux substances, objets et déchets dont l'activité, la concentration, la contamination, le débit de dose ou la masse excèdent les valeurs indiquées à l'annexe 2.

<sup>2</sup> L'ordonnance s'applique en outre:

- a. aux installations génératrices de rayonnements ionisants;
- b. aux appareils et installations pouvant émettre des rayonnements ionisants parasites, lorsque le débit de dose ambiante déterminé selon l'annexe 5 est supérieur à 1 microsievert ( $\mu\text{Sv}$ ) par heure à 10 cm de la surface;
- c. ...<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Les valeurs indiquées à l'annexe 3 sont applicables à l'exécution des prescriptions concernant la radioprotection.

### Art. 2 Exceptions

<sup>1</sup> La présente ordonnance ne s'applique pas à la manipulation de matières premières d'origine et de composition de nucléides naturelles qui ne sont pas mentionnées à l'annexe 2 et délivrant une dose inférieure à 1 mSv par an.<sup>3</sup>

RO 1994 1947

<sup>1</sup> RS 814.50

<sup>2</sup> Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107).

<sup>3</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2000 (RO 2000 107).

<sup>2</sup> Elle ne s'applique pas aux substances d'une activité spécifique inférieure à la limite d'exemption selon l'annexe 3, colonne 9, et d'un débit de dose ambiante, à 10 cm de la surface, après déduction du bruit de fond, supérieur à 0,1 µSv par heure, lorsque la preuve a été fournie à l'autorité de surveillance que personne n'accumulera jamais une dose effective supérieure à 10 µSv par année.

<sup>3</sup> Les art. 125 à 127, 133 et 134 ne sont pas applicables aux activités soumises à une autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire<sup>4,5</sup>.

### **Art. 3** Mélanges

<sup>1</sup> Il n'est pas permis de mélanger des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance.

<sup>2</sup> L'autorité de surveillance peut permettre, à des fins de recyclage, le mélange de matériaux inactifs à des substances visées à l'art. 2, al. 2, lorsque la preuve exigée à cet alinéa peut être fournie. L'art. 82 est réservé.

### **Art. 4** Définitions

Les définitions figurant à l'annexe 1 sont valables pour la présente ordonnance.

### **Art. 5** Justification

<sup>1</sup> Une activité au sens de l'art. 8 LRAp est justifiée lorsque les avantages qui y sont liés l'emportent nettement sur les inconvénients dus aux rayonnements et qu'il n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et l'environnement n'entraînant pas d'exposition aux rayonnements.

<sup>2</sup> Toute activité liée à des rayonnements ionisants délivrant aux personnes impliquées une dose effective inférieure à 10 µSv par année est dans tous les cas considérée comme justifiée.

### **Art. 6** Optimisation

<sup>1</sup> S'agissant d'activités justifiées, la radioprotection est réputée optimisée lorsque:

- a. les différentes solutions appropriées ont été évaluées et pesées les unes par rapport aux autres du point de vue de la radioprotection;
- b. le processus de décision ayant conduit à la solution choisie peut être reconstitué;
- c.<sup>6</sup> le risque de défaillance et l'évacuation des sources radioactives ont été pris en considération.

<sup>4</sup> RS 732.1

<sup>5</sup> Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>6</sup> Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>2</sup> L'autorité de surveillance (art. 136) peut fixer des valeurs directrices pour l'optimisation dans les cas d'espèce.

<sup>3</sup> Le principe de l'optimisation est considéré comme respecté dans le cas des activités ne délivrant jamais une dose effective supérieure à 100  $\mu$ Sv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession et supérieure à 10  $\mu$ Sv par année aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession.

**Art. 7<sup>7</sup>** Valeur directrice de dose liée à la source

<sup>1</sup> La valeur directrice de dose liée à la source ne doit pas être supérieure à la valeur limite de dose prévue à l'art. 37.

<sup>2</sup> L'autorité qui délivre les autorisations (art. 127) décide pour quelles entreprises une valeur directrice de dose liée à la source est nécessaire et fixe celle-ci.

<sup>3</sup> La valeur directrice de dose liée à la source est fixée selon le principe de l'optimisation. Pour ce faire, il faut tenir compte des rejets de substances radioactives et du rayonnement direct provenant d'autres entreprises.

**Art. 8** Recherche

<sup>1</sup> Les autorités de surveillance peuvent donner des mandats de recherche portant sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou participer elles-mêmes à de telles recherches.

<sup>2</sup> Dans la mesure de leurs possibilités, l'Institut Paul Scherrer (IPS) et d'autres services de la Confédération sont à la disposition des autorités de surveillance pour exécuter des mandats de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection.

<sup>3</sup> Les autorités de surveillance se concertent avant d'attribuer un mandat de recherche.

**Art. 9<sup>8</sup>** Commission de la protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité

<sup>1</sup> La Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité (CPR) tient lieu d'organe consultatif du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'intérieur (DFI), du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communications (DETEC), du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), des offices intéressés ainsi que de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les questions liées à la protection contre les rayonnements.

<sup>7</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2000 (RO 2000 107).

<sup>8</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2001 (RO 2000 2894).

<sup>2</sup> Elle donne son avis notamment sur:

- a. l'interprétation et l'évaluation des recommandations internationales concernant la radioprotection en vue de leur application en Suisse;
- b. l'élaboration et le développement de principes unifiés d'application des prescriptions concernant la protection contre les rayonnements;
- c. la radioactivité dans l'environnement, sur les résultats de la surveillance et sur leur interprétation ainsi que sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population.

<sup>3</sup> Elle informe régulièrement la population sur la situation de la radioprotection en Suisse.

<sup>4</sup> Elle est rattachée administrativement à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

<sup>5</sup> Le DFI établit le règlement de la commission.

## **Chapitre 2**

### **Qualifications techniques, experts, formation et perfectionnement des connaissances**

#### **Section 1 Principe**

##### **Art. 10**

<sup>1</sup> Les personnes utilisant des rayonnements ionisants doivent avoir une formation en matière de radioprotection et suivre des cours de perfectionnement correspondant à leur activité et à leur responsabilité.

<sup>2</sup> La formation doit garantir que ces personnes:

- a. connaissent bien les règles de base de la radioprotection;
- b. possèdent une technique de travail appropriée;
- c. sont à même d'appliquer les prescriptions en matière de radioprotection se rapportant à leur activité;
- d. connaissent les risques que peut impliquer une exposition aux rayonnements due à un comportement inapproprié;
- e. sont informées des dangers pour la santé qu'implique leur travail avec des rayonnements ionisants.

## Section 2

### Qualifications techniques requises pour des applications médicales

#### Art. 11<sup>9</sup> Applications diagnostiques

<sup>1</sup> Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises:

- a. pour l'utilisation d'installations génératrices de rayonnements ionisants (installations) et de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques, le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;
- b. pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins chiropratiques, une formation sanctionnée par un examen en technique radiologique et en radioprotection et reconnue par l'OFSP.

<sup>2</sup> Pour les applications diagnostiques à dose intensive visées à l'al. 1, let. a, la personne doit en outre justifier d'un titre fédéral de formation postgrade correspondant, d'un titre étranger de formation postgrade équivalent ou d'une formation complémentaire équivalente dans la méthode diagnostique appliquée.

<sup>3</sup> Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation diagnostique d'installations à des fins médico-dentaires:

- a. le diplôme fédéral de médecin-dentiste ou un diplôme étranger de médecin-dentiste équivalent, ou
- b. une formation sanctionnée par un examen comme dentiste diplômé cantonal.

<sup>4</sup> L'art. 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.

#### Art. 12<sup>10</sup> Applications thérapeutiques

<sup>1</sup> Sont considérés comme preuves qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation d'installations et de sources radioactives scellées à des fins thérapeutiques:

- a. le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;
- b. le titre fédéral de formation postgrade correspondant, un titre étranger de formation postgrade équivalent ou une formation complémentaire équivalente dans la méthode thérapeutique appliquée;
- c. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital, et
- d. une formation en radioprotection reconnue par l'OFSP.

<sup>9</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>10</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>2</sup> L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre les formations visées à l'al. 1, let. c et d, si celui-ci a déjà acquis la matière dans le cadre de la formation complémentaire au sens de l'al. 1, let. b.

**Art. 13<sup>11</sup>** Diagnostic et thérapie à l'aide de sources radioactives non scellées

<sup>1</sup> Sont considérés comme preuve qu'une personne possède les qualifications techniques requises pour l'utilisation de sources radioactives non scellées:

- a. le diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger de médecin équivalent;
- b. le titre fédéral de formation postgrade correspondant, un titre étranger de formation postgrade équivalent ou une formation complémentaire équivalente dans la méthode diagnostique et thérapeutique appliquée;
- c. une formation pratique appropriée acquise dans un hôpital, et
- d. une formation en radioprotection sur l'application médicale de radionucléides reconnue par l'OFSP.

<sup>2</sup> L'OFSP peut dispenser un médecin de suivre les formations visées à l'al. 1, let. c et d, si celui-ci a déjà acquis la matière dans le cadre de la formation complémentaire au sens de l'al. 1, let. b.

**Art. 14** Médecins-vétérinaires

<sup>1</sup> Le diplôme fédéral de médecin-vétérinaire ou un diplôme étranger de médecin-vétérinaire équivalent est considéré comme preuve qu'une personne possède les qualifications requises pour effectuer des applications vétérinaires de rayonnements ionisants.<sup>12</sup>

<sup>2</sup> L'art. 18 est réservé en ce qui concerne l'activité en qualité d'expert.

**Art. 15<sup>13</sup>** Personnel médical

<sup>1</sup> Une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP est considérée comme preuve, pour le personnel des professions ci-après, qu'il possède les qualifications techniques requises:

- a. techniciens en radiologie médicale (TRM);
- b. assistants de médecin, assistants de médecin-dentiste et hygiénistes dentaires;
- c. assistants de médecin-vétérinaire;

<sup>11</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>12</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>13</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

- d. autre personnel médical effectuant des radiographies médicales ou assurant des tâches de radioprotection vis-à-vis de tiers.

<sup>2</sup> Pour les personnes ayant acquis la matière de la formation visée à l'al. 1 dans le cadre d'une formation au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle<sup>14</sup>, le certificat correspondant ou un certificat acquis à l'étranger et reconnu équivalent est considéré comme preuve qu'elles possèdent les qualifications techniques requises.

### **Section 3**

#### **Qualifications techniques requises pour d'autres applications**

**Art. 16** Exigences auxquelles doivent satisfaire les qualifications techniques

<sup>1</sup> Pour le personnel des secteurs de la recherche, de l'enseignement, de l'analyse médicale, de l'industrie, des installations nucléaires, des transports et du commerce qui assume des tâches de radioprotection à l'égard de tiers, une formation en radioprotection sanctionnée par un examen et reconnue par l'autorité de surveillance est considérée comme preuve qu'il possède les qualifications techniques requises.

<sup>2</sup> Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.

**Art. 17** Qualifications techniques requises pour les activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence

<sup>1</sup> Les personnes appartenant à une organisation d'intervention en cas d'urgence, telle la police, les services du feu, la protection civile, les états-majors de conduite et les services sanitaires, qui assument des tâches de radioprotection lors d'incidents radiologiques doivent posséder une formation adaptée à leur fonction et à leur activité.

<sup>2</sup> L'Office fédéral de la protection de la population coordonne la formation.<sup>15</sup>

### **Section 4**

#### **Experts**

**Art. 18**

<sup>1</sup> Les experts visés à l'art. 16 LRaP doivent justifier d'une formation en radioprotection sanctionnée par un examen, reconnue par l'autorité de surveillance et adaptée à leur activité et à leurs responsabilités, ainsi que de bonnes connaissances de la législation sur la radioprotection.

<sup>14</sup> RS 412.10

<sup>15</sup> Nouvelle teneur selon l'art. 10 ch. 2 de l'O du 18 juin 2008 sur la Commission fédérale pour la protection ABC, en vigueur depuis le 15 juillet 2008 (RS 528.11).

<sup>2</sup> Les médecins, les médecins-vétérinaires et les chiropraticiens qui ont une formation définie aux art. 11 à 14 et exercent la fonction d'expert doivent posséder une formation en radioprotection et en application des techniques médicales du rayonnement ionisant sanctionnée par un examen et reconnue par l'OFSP.<sup>16</sup>

<sup>3</sup> Les personnes ayant acquis la matière de la formation visée à l'al. 1 ou 2 dans le cadre d'une formation ou d'une formation continue définies aux art. 11 à 16 peuvent être dispensées par l'autorité de surveillance de suivre une formation complémentaire.<sup>17</sup>

<sup>4</sup> Lorsqu'une activité présente un danger minime, l'autorité de surveillance peut dans le cas d'espèce renoncer à exiger un examen.

<sup>5</sup> Les médecins-dentistes et les dentistes diplômés cantonaux ayant une formation définie à l'art. 11, al. 3, sont réputés experts dans leur domaine d'activité.<sup>18</sup>

## Section 5

### Cours de formation et de perfectionnement; aide financière

#### Art. 19 Cours de formation et de perfectionnement

<sup>1</sup> Les autorités de surveillance et l'IPS organisent au besoin des cours de radioprotection.

<sup>2</sup> Le DFI et le DETEC peuvent, dans les limites de leur compétence, confier à d'autres services ou institutions le soin d'organiser des cours de radioprotection.<sup>19</sup>

#### Art. 19a<sup>20</sup> Registre de formation et de perfectionnement

<sup>1</sup> L'autorité qui délivre les autorisations peut tenir un registre des personnes ayant obtenu un titre de formation ou de perfectionnement en vue de l'obtention des qualifications d'experts requises dans son champ d'autorisation.

<sup>2</sup> Le registre a pour but de simplifier les procédures d'octroi des autorisations.

<sup>3</sup> Les données ci-après sont consignées dans le registre:

- a. nom, prénom et nom de jeune fille;
- b. date de naissance;

<sup>16</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>17</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>18</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>19</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>20</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).



- c. formation professionnelle;
- d. nature, centre de formation et date des formations en radioprotection;
- e. date de la reconnaissance de l'équivalence en cas de formation acquise à l'étranger.

<sup>4</sup> Les données consignées relatives à une personne donnée sont supprimées après une période de 80 ans, calculée à partir de la date de naissance.

<sup>5</sup> Les instituts de formation reconnus transmettent les données définies à l'al. 3 concernant les personnes ayant obtenu un titre de formation ou de perfectionnement à l'autorité compétente qui délivre les autorisations.

**Art. 20** Aide financière à des tiers qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement

<sup>1</sup> L'OFSP ou la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) peuvent, dans les limites des crédits disponibles, allouer une aide financière à des tiers (écoles, organisations professionnelles) qui organisent des cours de formation ou de perfectionnement en matière de radioprotection.

<sup>2</sup> L'aide financière n'est allouée que si l'autorité de surveillance a reconnu la formation.

<sup>3</sup> L'aide financière est fixée de telle manière qu'additionnée aux autres recettes de l'organisateur du cours, elle n'excède pas les frais dûment attestés de ce dernier.

**Section 6**  
**Délégation au DFI et au DETEC; reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger**

**Art. 21**

<sup>1</sup> Le DFI et le DETEC règlent, dans les limites de leur compétence:

- a. les conditions auxquelles est liée la reconnaissance d'une formation ou d'un cours selon les art. 11, 12, 13, 15, 16 et 18;
- b. les conditions à remplir pour exercer des activités au sein d'organisations d'intervention en cas d'urgence selon l'art. 17.

<sup>2</sup> Ils peuvent fixer la matière et le déroulement des examens.

<sup>3</sup> Ils fixent les activités que les personnes possédant les qualifications techniques ont le droit d'exercer.

**Art. 22<sup>21</sup>** Reconnaissance d'une formation acquise à l'étranger

L'autorité de surveillance reconnaît une formation en radioprotection acquise à l'étranger selon les art. 11 à 16 et 18.

## **Chapitre 3 Applications médicales de rayonnements**

### **Section 1 Principes**

**Art. 23** Information et consentement du patient

Les prescriptions du droit fédéral concernant la protection de l'intégrité corporelle, de la vie et de la personnalité ainsi que les prescriptions de droit cantonal en matière de santé publique sont applicables à l'information et au consentement du patient lors d'applications planifiées, diagnostiques ou thérapeutiques, de rayonnements.

**Art. 24** Protection du patient

Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que chaque installation médicale soit équipée des dispositifs nécessaires à la protection du patient et que ces dispositifs soient utilisés.

**Art. 25** Enregistrement

Le titulaire de l'autorisation doit consigner dans un registre les applications thérapeutiques de rayonnements et les applications diagnostiques à fortes doses ou de type interventionnel de façon que l'on puisse déterminer après coup la dose de rayonnements reçue par chaque patient.

**Art. 26** Radioscopie

<sup>1</sup> La radioscopie ne peut être effectuée que par un médecin; un technicien ou une technicienne en radiologie médicale (TRM) peut procéder, selon les instructions d'un médecin, à une radioscopie aux fins d'un contrôle des champs d'irradiation en vue d'une radiothérapie.

<sup>2</sup> Seules les installations équipées d'un amplificateur de luminance et d'un régulateur automatique du débit de dose peuvent être utilisées pour la radioscopie.

<sup>3</sup> La radioscopie n'est pas permise pour les examens d'aptitude, notamment pour l'admission dans une assurance.

<sup>21</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

## Section 2 Examens spéciaux

### Art. 27 Examens radiologiques de dépistage

<sup>1</sup> Les examens radiologiques de dépistage ne sont autorisés que s'ils sont justifiés aux points de vue médical et épidémiologique.

<sup>2</sup> La radioscopie et la radiophotographie ne sont pas permises pour les examens de dépistage.

### Art. 28<sup>22</sup> Examens physiologiques à l'aide de sources radioactives

<sup>1</sup> L'application de sources radioactives scellées ou non scellées à l'homme à des fins d'investigations physiologiques qui ne relèvent pas du champ d'application de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (OClin)<sup>23</sup> est soumise à une autorisation délivrée par l'OFSP.

<sup>2</sup> Aucune autorisation n'est nécessaire:

- a. si la dose effective par personne en bonne santé participant à l'essai est inférieure à 1 mSv par année;
- b. si la dose effective par patient est inférieure à 5 mSv par année, ou
- c. s'il s'agit d'examens de routine en médecine nucléaire dans le cadre d'investigations physiologiques effectuées sur des patients avec des produits radiopharmaceutiques autorisés en Suisse.

<sup>3</sup> Avec l'assentiment de l'OFSP, la valeur limite peut atteindre 5 mSv pour les personnes en bonne santé participant à ces essais pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv.

<sup>4</sup> La demande d'autorisation doit être accompagnée des données suivantes:

- a. appréciation éthique et scientifique du plan de l'essai;
- b. indications sur la déclaration de consentement, le nombre, l'âge et le sexe des personnes participant à l'essai;
- c. indications sur les propriétés, la méthode de préparation et le contrôle de la qualité du produit radiopharmaceutique;
- d. indications sur tous les aspects importants relatifs à la radioprotection, en particulier l'évaluation de la dose effective, des doses délivrées aux organes et des doses tumorales, et indications concernant les propriétés pharmacocinétiques du produit radiopharmaceutique;

<sup>22</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>23</sup> RS 812.214.2

- e. indications concernant les autorisations nécessaires conformément à l'art. 28 LRaP et à l'art. 5 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)<sup>24</sup>;
- f. formulaire de l'OFSP rempli concernant les examens physiologiques à l'aide de produits radiopharmaceutiques ou de substances radiomarquées<sup>25</sup>.

<sup>5</sup> A l'exception des examens de routine précisés à l'al. 2, let. c, un rapport répertoriant toutes les données touchant à la radioprotection, en particulier la dose effective, est établi pour chaque projet de recherche et remis à l'OFSP dans les 180 jours suivant la fin du projet.

### Section 3

#### Dispositions particulières pour les produits radiopharmaceutiques<sup>26</sup>

**Art. 29<sup>27</sup>** Essais cliniques à l'aide de sources radioactives

<sup>1</sup> Les essais cliniques à l'aide de sources radioactives scellées ou non scellées sont effectués conformément à l'OClin<sup>28</sup>.

<sup>2</sup> Pour les personnes en bonne santé, la dose effective ne doit pas dépasser la limite de 1 mSv par année. La valeur limite peut atteindre 5 mSv pour autant que la dose accumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 5 mSv.

<sup>3</sup> La déclaration à l'Institut suisse des produits thérapeutiques doit mentionner les données précisées à l'art. 14 OClin ainsi que:

- a. les indications concernant les propriétés, la méthode de préparation et le contrôle de la qualité du produit radiopharmaceutique;
- b. les indications concernant tous les aspects importants relatifs à la radioprotection, en particulier l'évaluation de la dose effective, des doses délivrées aux organes et des doses tumorales, et indications sur les propriétés pharmacocinétiques du produit radiopharmaceutique;
- c. les indications concernant les autorisations nécessaires conformément à l'art. 28 LRaP et à l'art. 5 LPTh<sup>29</sup>.

<sup>24</sup> RS 812.21

<sup>25</sup> Ce formulaire peut être commandé à l'Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, 3003 Berne, ou téléchargé depuis l'adresse Internet <http://www.bag.admin.ch>.

<sup>26</sup> Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2002 (RO 2001 3294).

<sup>27</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>28</sup> RS 812.214.2

<sup>29</sup> RS 812.21

<sup>4</sup> L'Institut suisse des produits thérapeutiques transmet la déclaration à l'OFSP et l'invite à prendre position, si:

- a. la dose effective par personne saine participant à l'essai dépasse 1 mSv par an;
- b. la dose effective par patient dépasse 5 mSv par an; ou
- c. s'il ne s'agit pas d'examens de routine en médecine nucléaire avec des produits radiopharmaceutiques autorisés en Suisse dans le cadre d'essais cliniques ou d'examens pharmacologiques sur des patients.

<sup>5</sup> Au demeurant, l'art. 28, al. 5, est applicable par analogie.

**Art. 30<sup>30</sup>** Mise sur le marché et administration des produits radiopharmaceutiques

<sup>1</sup> Les produits radiopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché ou administrés à l'homme que s'ils répondent aux exigences de la LPTh<sup>31</sup>. L'assentiment de l'OFSP est nécessaire pour:

- a. l'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 9, al. 1, LPTh;
- b. les procédures simplifiées d'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 14 LPTh;
- c. l'autorisation à durée limitée de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques conformément à l'art. 9, al. 4, LPTh.

<sup>2</sup> L'OFSP donne son assentiment si les contrôles de qualité concernant le radionucléide sont effectués de manière conforme à l'état de la science et de la technique.

<sup>3</sup> Les produits radiopharmaceutiques doivent être désignés comme tels et assortis des indications minimales suivantes:

- a. la désignation de la préparation;
- b. le signe de danger selon l'annexe 6;
- c. les radionucléides, leur forme chimique et leurs activités, ainsi que les autres radionucléides présents et leurs activités à une date déterminée;
- d. la présence d'autres formes chimiques des radionucléides;
- e. les substances non radioactives ajoutées;
- f. la date dès laquelle et jusqu'à laquelle (date de péremption) les produits radiopharmaceutiques peuvent être utilisés.

<sup>30</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>31</sup> RS 812.21

**Art. 31** Contrôle de qualité

<sup>1</sup> Quiconque fabrique des produits radiopharmaceutiques ou en applique à l'homme doit effectuer régulièrement des contrôles de qualité.

<sup>2</sup> L'OFSP peut prélever en tout temps des échantillons pour déterminer si les conditions visées à l'art. 30 sont remplies.<sup>32</sup> A cet effet, il peut faire appel à des laboratoires spécialisés.

**Art. 31a**<sup>33</sup> Préparation et synthèse de produits radiopharmaceutiques

<sup>1</sup> La préparation et la synthèse de produits radiopharmaceutiques finaux s'effectuent selon la directive cGRPP<sup>34</sup> de mars 2007 de l'EANM<sup>35</sup>.

<sup>2</sup> La préparation et la synthèse de produits radiopharmaceutiques présentant un risque élevé sont effectuées sous la direction d'un responsable technique qui remplit les exigences professionnelles au sens de l'art. 5, al. 4, let. d, de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur l'autorisation dans le domaine des médicaments<sup>36</sup> ou qui a achevé une formation équivalente. Les produits radiopharmaceutiques provenant de kits de marquage autorisés en Suisse peuvent être préparés sous la direction d'une personne qui ne remplit pas elle-même ces exigences, mais qui a été formée et est surveillée par un responsable technique habilité.

**Art. 32**<sup>37</sup> Commission des produits radiopharmaceutiques

<sup>1</sup> Une commission des produits radiopharmaceutiques, composée d'experts issus des domaines scientifiques de la médecine nucléaire, de la pharmacie, de la chimie et de la radioprotection, doit être entendue en tant qu'organe consultatif dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché de produits radiopharmaceutiques.

<sup>2</sup> Le DFI fixe les tâches de la commission spécialisée et en nomme les membres.

<sup>32</sup> Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'O du 17 oct. 2001, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2002 (RO 2001 3294).

<sup>33</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>34</sup> Guidelines on current Good Radiopharmacy Practice in the Production of Radiopharmaceuticals, version 2, mars 2007.

<sup>35</sup> European Association of Nuclear Medicine  
Les directives de l'EANM auxquelles se réfère la présente ordonnance peuvent être commandées auprès de l'Office fédéral de la santé publique, division Radioprotection, 3003 Berne, ou téléchargées depuis l'adresse Internet [www.eanm.org](http://www.eanm.org).

<sup>36</sup> RS 812.212.1

<sup>37</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

## Chapitre 4 Protection des personnes exposées aux rayonnements

### Section 1 Limitation des doses

**Art. 33** Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation désigne les personnes exposées aux rayonnements dans l'entreprise et les informe de la particularité de leur position en qualité de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.

<sup>2</sup> Il les informe notamment au sujet des:

- a. doses de rayonnements qu'elles doivent s'attendre à recevoir lors de l'accomplissement de leur activité;
- b. valeurs limites de dose qui leur sont applicables.

<sup>3</sup> Il ne doit pas employer des personnes âgées de moins de seize ans en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.

**Art. 34** Valeurs limites de dose

<sup>1</sup> Les valeurs limites de dose fixées aux art. 35 à 37 sont applicables à la dose délivrée par un rayonnement contrôlable et accumulée pendant une année civile.

<sup>2</sup> Elles ne s'appliquent pas:

- a. aux applications de rayonnements à des fins diagnostiques ou thérapeutiques à des patients;
- b. aux expositions aux rayonnements dans des circonstances extraordinaires selon l'art. 20 LRAp;
- c. aux expositions liées au rayonnement naturel dont la source ne peut pas être influencée;
- d. à l'exposition de personnes lorsqu'elles ouvrent à titre non professionnel à l'assistance et aux soins de patients.

<sup>3</sup> La dose due au rayonnement naturel et à d'éventuelles mesures d'ordre médical ne sont pas prises en compte dans le calcul des valeurs limites de dose. La prise en compte d'une dose due aux rayonnements provenant du radon selon l'art. 110, al. 3, est réservée.

**Art. 35** Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession

<sup>1</sup> La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser la valeur limite de 20 mSv par année. L'art. 36 est réservé.

<sup>2</sup> Exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession qui accomplissent des travaux importants peuvent recevoir une dose effective ne dépassant pas 50 mSv

par année, pour autant que la dose cumulée au cours des cinq dernières années, y compris l'année courante, soit inférieure à 100 mSv.

<sup>3</sup> Chez les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente reçue par les organes ci-après ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

- a. cristallin: 150 mSv par année;
- b. peau, mains et pieds: 500 mSv par année.

#### **Art. 36** Protection des personnes jeunes et des femmes

<sup>1</sup> La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, âgées de 16 à 18 ans, ne doit pas dépasser 5 mSv par année.

<sup>2</sup> Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l'abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d'une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu'à son terme.

<sup>3</sup> Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un danger d'incorporation ou de contamination.

#### **Art. 37** Valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession

La dose effective reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser 1 mSv par année.

#### **Art. 37a**<sup>38</sup> Niveaux de référence diagnostique

<sup>1</sup> L'OFSP publie des recommandations concernant la dose de rayonnement lors des examens diagnostiques formulées sous la forme de niveaux de référence diagnostiques. Ce faisant, il prend en compte des données obtenues lors de recensements nationaux et des recommandations internationales.

<sup>2</sup> La personne qualifiée au sens de l'art. 11 doit consigner les valeurs des doses ou d'activité correspondant aux examens à doses intensives dans le dossier du patient et les comparer régulièrement au niveau de référence pertinent. Un dépassement des niveaux de référence doit être justifié.

<sup>3</sup> A la demande de l'OFSP, les données suivantes, concernant des applications radiologiques à doses intensives à des fins diagnostiques, seront consignées durant un mois dans un protocole et mises à sa disposition:

- a. moment et type d'examen;

<sup>38</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).



- b. valeurs de dose ou valeurs d'activité;
- c. spécifications de l'installation;
- d. sexe et âge des patients.

**Art. 38** Mesures à prendre en cas de dépassement des valeurs limites de dose

<sup>1</sup> Quiconque suspecte ou constate qu'une valeur limite de dose a été dépassée doit l'annoncer sans retard à l'autorité de surveillance.

<sup>2</sup> Le titulaire de l'autorisation doit faire effectuer une enquête selon l'art. 99.

<sup>3</sup> L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires.

<sup>4</sup> Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession a reçu une dose supérieure à la valeur limite, elle ne doit pas accumuler une dose effective supérieure à 1 mSv pendant le reste de l'année. L'assentiment de l'autorité de surveillance selon l'art. 35, al. 2, est réservé.

**Art. 39** Contrôle médical après un dépassement de valeurs limites de dose

<sup>1</sup> Toute personne qui a reçu en une année une dose effective supérieure à 250 mSv, une dose équivalente à la peau ou à la surface des os supérieure à 2500 mSv ou une dose équivalente à un autre organe supérieure à 1000 mSv doit être placée sous contrôle médical.

<sup>2</sup> Le médecin communique le résultat de son examen à la personne concernée et à l'autorité de surveillance avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.

<sup>3</sup> Le médecin communique à l'autorité de surveillance:

- a. les données relatives aux dommages précoces constatés;
- b. les données relatives aux maladies ou aux prédispositions particulières qui motivent une décision prononçant l'inaptitude d'une personne;
- c. les données relatives à la dosimétrie biologique.

<sup>4</sup> L'autorité de surveillance conserve ces données aussi longtemps que la personne est exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession.

<sup>5</sup> L'autorité de surveillance prend les dispositions nécessaires pour les personnes qui ne sont pas sous contrat de travail. Elle peut ordonner un arrêt de travail pour une durée limitée ou illimitée.

**Art. 40** Expositions extraordinaires aux rayonnements

<sup>1</sup> Il est permis de dépasser les valeurs limites de dose fixées aux art. 35 à 37 lorsqu'il s'agit de parer à une défaillance conformément à l'art. 97 pour protéger la population et en particulier pour sauver des vies humaines.

<sup>2</sup> Les valeurs fixées à l'art. 121, al. 1, sont applicables aux personnes astreintes selon l'art. 120.

**Art. 41** Personnel navigant

<sup>1</sup> Tout propriétaire de compagnie aérienne doit informer le personnel appelé à naviguer à bord d'avions à réaction au sujet des rayonnements auxquels il sera exposé dans l'exercice de sa profession.

<sup>2</sup> Les femmes enceintes peuvent exiger d'être dispensées du service de vol.

**Section 2 Détermination de la dose de rayonnements (dosimétrie)****Art. 42** Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession

<sup>1</sup> La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession doit être déterminée pour chacune individuellement et conformément à l'annexe 5 (dosimétrie individuelle).

<sup>2</sup> La dose due à l'irradiation externe doit être déterminée mensuellement.

<sup>3</sup> L'autorité de surveillance fixe dans le cas d'espèce de quelle façon et à quels intervalles la contamination interne doit être déterminée. Pour ce faire, elle tient compte des conditions de travail et du type des radionucléides utilisés.

<sup>4</sup> L'autorité de surveillance peut exiger qu'un second système dosimétrique indépendant et remplissant une fonction supplémentaire soit utilisé.

<sup>5</sup> L'autorité de surveillance peut permettre des exceptions aux al. 1 et 2 lorsque l'on dispose d'un système dosimétrique supplémentaire ou d'un autre système approprié de surveillance de la dose.

**Art. 43** Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation doit charger un service de dosimétrie individuelle agréé de mesurer la dose reçue par toutes les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise. Il peut également effectuer lui-même les mesures de tri pour déceler une contamination interne.

<sup>2</sup> Il est tenu d'informer ces personnes des résultats de la dosimétrie.

<sup>3</sup> Il assume les frais liés à la dosimétrie.

<sup>4</sup> Il est tenu de fournir à la CNA les données touchant l'exploitation, le personnel et la dosimétrie nécessaires à la prévention en matière de médecine du travail.

**Art. 44** Dosimétrie des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession

<sup>1</sup> La dose reçue par les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession doit être déterminée dans le cadre de la surveillance des valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 ou à l'aide de calculs basés sur des modèles mathématiques. Dans certains cas, elle peut également être déterminée de manière individuelle.

<sup>2</sup> Pour les personnes qui, dans une entreprise, ne sont pas exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, l'autorité de surveillance fixe dans chaque cas particulier la méthode de détermination de la dose.

<sup>3</sup> La dose de rayonnements doit être déterminée selon les annexes 3, 4, 5 et 7.<sup>39</sup>

### Section 3 Services de dosimétrie individuelle

#### Art. 45 Agrément et conditions

<sup>1</sup> Quiconque veut exploiter un service de dosimétrie individuelle doit le faire agréer.

<sup>2</sup> L'agrément est accordé si les conditions ci-après sont remplies:

- a. le responsable du service de dosimétrie individuelle possède une formation d'expert en radioprotection, un diplôme de fin d'études dans un domaine technique et scientifique, délivré par une haute école ou une école technique supérieure, et des connaissances pratiques dans la technique de mesure utilisée;
- b. le service de dosimétrie individuelle a son siège en Suisse et dispose d'une organisation appropriée et de personnel en nombre suffisant et bien formé;
- c. le système de mesure est conforme à l'état de la technique et raccordé à des étalons nationaux ou internationaux (traçabilité).

<sup>3</sup> Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle est accrédité pour cette activité, les conditions fixées à l'al. 2 sont réputées remplies.

#### Art. 46 Procédure, validité de l'agrément

<sup>1</sup> L'autorité habilitée à agréer constate, par une inspection et un contrôle technique, si les conditions relatives à l'agrément sont remplies. Elle peut confier cette tâche à des tiers.

<sup>2</sup> La traçabilité selon l'art. 45, al. 2, let. c, est fixée par l'Office fédéral de métrologie (METAS)<sup>40</sup> dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui.

<sup>3</sup> L'agrément est valable cinq ans.

#### Art. 47 Autorités habilitées à agréer

<sup>1</sup> Sont habilités à agréer les services de dosimétrie individuelle:

<sup>39</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>40</sup> Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

- a. l'OFSP, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de l'OFSP ou celui de la CNA;
- b. la DSN, lorsqu'un service de dosimétrie individuelle veut exercer la totalité ou la plus grande partie de son activité dans le domaine de surveillance de la DSN.

<sup>2</sup> Lorsqu'un service de dosimétrie individuelle exerce son activité dans différents domaines de surveillance, les autorités habilitées à agréer décident laquelle est compétente pour l'agrément.

<sup>3</sup> Les autorités habilitées à agréer n'ont pas le droit d'exploiter un service de dosimétrie individuelle.

#### **Art. 48** Déclarations du titulaire de l'autorisation

Le titulaire de l'autorisation doit déclarer au service de dosimétrie individuelle qu'il a mandaté l'identité (nom, prénom, nom de jeune fille, numéro AVS, sexe) des personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans son entreprise ainsi que les données relatives à cette dernière (nom, adresse de l'entreprise).

#### **Art. 49** Déclarations du service de dosimétrie individuelle

<sup>1</sup> Le service de dosimétrie individuelle doit déclarer au titulaire de l'autorisation et, sous une forme prescrite par l'OFSP, au registre dosimétrique central (art. 53), les données visées à l'art. 48 et, dans le délai d'un mois après l'échéance de la période de surveillance, les doses de rayonnements qu'il a déterminées. Les données relevant du domaine de surveillance de la DSN doivent aussi lui être déclarées directement.

<sup>2</sup> Si la dose effective correspondant à la période de surveillance excède 2 mSv, ou la dose équivalente reçue par un organe 10 mSv, le service de dosimétrie individuelle doit l'annoncer au titulaire de l'autorisation et à l'autorité de surveillance compétente (OFSP ou CNA) au plus tard dix jours après réception du dosimètre.

<sup>3</sup> Lorsqu'un dépassement d'une valeur limite de dose est suspecté, le service de dosimétrie individuelle doit communiquer le résultat au titulaire de l'autorisation dans les 24 heures. Si la dose excède la valeur limite fixée à l'art. 35 ou 36, il doit en informer sans délai l'autorité de surveillance compétente. Il doit également informer la CNA lorsqu'il s'agit d'un travailleur.

#### **Art. 50** Devoirs incombant au service de dosimétrie individuelle

<sup>1</sup> Le service de dosimétrie individuelle est tenu de conserver durant deux ans, après les avoir transmises au registre dosimétrique central, les valeurs des doses et l'identité des personnes qui les ont reçues, ainsi que toutes les données brutes nécessaires au calcul ultérieur des doses à déclarer.

<sup>2</sup> Il est tenu de participer, à ses propres frais, à des mesures d'intercomparaison selon les instructions données par l'autorité habilitée à agréer.

**Art. 51** Obligation de garder le secret et protection des données

<sup>1</sup> Le service de dosimétrie individuelle peut communiquer l'identité des personnes contrôlées et les doses qu'elles ont reçues uniquement aux personnes elles-mêmes, au mandant, à l'autorité de surveillance, à l'autorité qui a délivré l'autorisation et au registre dosimétrique central.

<sup>2</sup> Les personnes exécutant des tâches liées à la dosimétrie sont soumises, quant à l'obligation de garder le secret et à la protection des données, aux prescriptions applicables aux fonctionnaires fédéraux.

**Art. 52** Dispositions techniques

<sup>1</sup> Le DFI et le DETEC édictent en commun, après avoir pris l'avis du METAS, des dispositions techniques concernant la dosimétrie individuelle.

<sup>2</sup> Les dispositions techniques porteront notamment sur les éléments suivants:

- a. les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure;
- b. les exigences minimales quant à la précision des mesures dans l'exploitation de routine et lors de mesures d'intercomparaison;
- c. modèles standard de calcul des doses de rayonnements;
- d. format des déclarations.

**Section 4 Doses de rayonnements enregistrées****Art. 53** Registre dosimétrique central

<sup>1</sup> L'OFSP tient un registre central des doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse (registre dosimétrique central).

<sup>2</sup> Le registre dosimétrique central a pour but:

- a. de permettre aux autorités de surveillance de contrôler en tout temps les doses accumulées par les personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession en Suisse;
- b. de permettre de faire des évaluations statistiques;
- c. d'assurer la conservation des données.

**Art. 54** Données traitées

<sup>1</sup> Les données ci-après peuvent être consignées dans le registre dosimétrique central:

- a. nom, prénom et nom de jeune fille;
- b. date de naissance;
- c. numéro AVS;

- d. sexe;
- e. nom et adresse de l'entreprise;
- f. valeurs de dose;
- g. groupe professionnel.

<sup>2</sup> Dans le cas des personnes travaillant pour une période transitoire en Suisse, on enregistre les doses accumulées dans notre pays. Dans les autres cas de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, on enregistre également les doses accumulées à l'étranger.

<sup>3</sup> Les autorités de surveillance et le service de médecine du travail de la CNA ont directement accès aux données relevant de leur domaine de surveillance.

#### **Art. 55** Conservation et publication des données

<sup>1</sup> L'OFSP est tenu de conserver pendant 100 ans toutes les données consignées dans le registre dosimétrique central.

<sup>2</sup> Les autorités de surveillance élaborent un rapport annuel sur les résultats de la dosimétrie individuelle.

<sup>3</sup> L'OFSP publie le rapport.

#### **Art. 56** Utilisation à des fins de recherche

<sup>1</sup> L'OFSP peut utiliser les données consignées dans le registre dosimétrique central à des fins de recherche sur les effets des rayonnements et la radioprotection ou les communiquer à des tiers à cette fin.

<sup>2</sup> L'OFSP fournit les données uniquement sous une forme anonyme, à moins que la communication des données personnelles ne soit indispensable pour mener les recherches.

<sup>3</sup> Les données sont fournies si:

- a. elles sont indispensables au destinataire pour mener ses recherches;
- b. le destinataire offre toute garantie quant au respect de la protection des données.

<sup>4</sup> Le destinataire ne doit utiliser les données que dans le cadre de ses recherches. Il n'a le droit de les transmettre à des tiers que dans le cadre de celles-ci.

<sup>5</sup> Le destinataire doit rendre les données anonymes ou les détruire dès qu'il n'en a plus besoin pour ses recherches. Si des recherches ultérieures sont prévues, les données doivent être déposées à l'OFSP.

#### **Art. 57** Document dosimétrique personnel

<sup>1</sup> L'OFSP établit un document dosimétrique personnel.

<sup>2</sup> Les services de dosimétrie individuelle agréés doivent remettre ce document gratuitement aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession.

<sup>3</sup> Le titulaire de l'autorisation doit enregistrer les doses accumulées. Il remet le document dosimétrique personnel à la personne concernée lorsqu'elle quitte son emploi ou avant une intervention dans une autre entreprise.

## **Chapitre 5 Utilisation d'installations et de sources radioactives**

### **Section 1 Zones contrôlées**

#### **Art. 58**

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation doit établir des zones contrôlées aux fins de limiter et de contrôler l'exposition aux rayonnements.

<sup>2</sup> Les zones contrôlées doivent être délimitées de manière distincte et marquées conformément à l'annexe 6.

<sup>3</sup> Le titulaire de l'autorisation doit contrôler l'accès aux zones contrôlées et le séjour dans celles-ci.

<sup>4</sup> Le DFI et le DETEC arrêtent, dans les limites de leur compétence, les prescriptions relatives au comportement à adopter dans les zones contrôlées.<sup>41</sup>

### **Section 2**

#### **Blindage et emplacement des installations et des sources radioactives**

##### **Art. 59<sup>42</sup> Blindage**

<sup>1</sup> Le local ou la zone dans lesquels sont utilisées ou entreposées des installations fixes ou des sources radioactives doivent être conçus ou blindés de façon que, compte tenu de la fréquence d'exploitation:

- a. à aucun endroit situé dans l'enceinte de l'entreprise, mais en dehors des zones contrôlées, et où peuvent séjourner des personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession, la dose ambiante n'excède 0,02 mSv par semaine; cette valeur peut être dépassée jusqu'à cinq fois dans les endroits où personne ne séjourne durablement.
- b. à aucun endroit situé en dehors de l'enceinte de l'entreprise, les valeurs limites d'immissions précisées à l'art. 102 ne soient dépassées.

<sup>41</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>42</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>2</sup> Avec l'assentiment de l'autorité de surveillance, le débit de dose peut atteindre localement jusqu'à 0,0025 mSv par heure dans des endroits rarement fréquentés, situés en dehors des zones contrôlées comprises dans l'enceinte d'une entreprise sous surveillance constante, dans lesquels le dépassement de la valeur limite de dose selon l'art. 37 est empêché par des mesures appropriées.

**Art. 60**            Emplacement des installations et des sources radioactives à usage non médical

<sup>1</sup> Les installations à usage non médical et les unités d'irradiation utilisées pour le contrôle non destructif de matériaux (analyses de structure) doivent être aménagées dans un local d'irradiation ou être équipées d'un dispositif de protection totale.

<sup>2</sup> Le local d'irradiation doit satisfaire aux exigences ci-après:

- a. le commutateur doit se trouver à l'extérieur du local d'irradiation;
- b. des dispositifs appropriés doivent empêcher l'accès au local d'irradiation aussi longtemps que l'installation est en service; il doit être possible de quitter le local en tout temps;
- c. un signal acoustique ou optique indiquant clairement si l'installation est en service ou non doit être placé dans le local d'irradiation, à l'entrée de celui-ci et près du commutateur.

<sup>3</sup> L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'al. 1 si une installation ou une unité d'irradiation ne peut pas être utilisée dans un local d'irradiation. La dose ambiante à la limite de la zone contrôlée ne doit pas dépasser 0,1 mSv par semaine à l'air libre et 0,02 mSv par semaine dans les bâtiments.

<sup>4</sup> Lorsqu'une installation ou une unité d'irradiation est utilisée en dehors d'un local d'irradiation, il y a lieu de s'assurer que l'opérateur peut en tout temps demander l'aide d'une tierce personne.

<sup>5</sup> Les installations radiologiques analytiques ou autres ainsi que les unités renfermant des sources radioactives scellées destinées à des mesures radiométriques, telles que les indicateurs de niveau, les régulateurs de niveau et les appareils de mesure d'épaisseur de couches, doivent être aménagés dans une zone contrôlée ou être équipés d'un dispositif de protection totale.

**Art. 61**            Emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical

<sup>1</sup> Le DFI fixe les exigences auxquelles doit satisfaire l'emplacement des installations à usage médical, notamment les mesures touchant la construction et les bases de calcul correspondantes.

<sup>2</sup> Il y a lieu de limiter au maximum le séjour de personnes à proximité des patients auxquels des sources radioactives ont été appliquées à des fins thérapeutiques. Le médecin responsable du patient veille à ce que la zone où séjourne celui-ci soit surveillée de manière appropriée.



<sup>3</sup> Le DFI fixe:

- a. les exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux d'application;
- b. les mesures de protection contre les rayonnements ayant trait aux soins dispensés aux patients soumis à un traitement radiothérapeutique ainsi qu'au lieu où ils sont placés.

#### **Art. 62** Exigences techniques

Le DFI et le DETEC fixent les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les installations et les sources radioactives ainsi que les mesures de protection à prendre lors de leur utilisation.

### **Section 3 Instruments de mesure des rayonnements**

#### **Art. 63** Instruments de mesure des rayonnements

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation doit pourvoir à ce que l'entreprise dispose du nombre nécessaire d'instruments appropriés de mesure des rayonnements.

<sup>2</sup> Des instruments de mesure appropriés, destinés à contrôler le débit de dose ou la contamination, doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les zones dans lesquels sont utilisées des sources radioactives.

<sup>3</sup> Lorsque des installations ou des unités d'irradiation à usage non médical destinées aux analyses de structure de matériaux sont utilisées sans blindage fixe ou en dehors d'un local d'irradiation, le personnel d'exploitation doit disposer, en plus de son dosimètre personnel, d'un instrument de mesure des rayonnements muni d'un dispositif avertisseur.

<sup>4</sup> Lorsque la position et les dimensions des blindages peuvent être modifiées ou qu'une zone contrôlée doit être délimitée par des paravents, on doit disposer à proximité de l'installation d'au moins un instrument de mesure des rayonnements à lecture directe pour déterminer le débit de dose ambiante.

#### **Art. 64** Contrôle et vérification des instruments de mesure des rayonnements

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation doit contrôler le fonctionnement des instruments de mesure des rayonnements à intervalles convenables à l'aide de sources de contrôle appropriées.

<sup>2</sup> L'autorité de surveillance peut obliger le titulaire de l'autorisation à participer à des mesures d'intercomparaison.

<sup>3</sup> Elle peut exiger que les instruments de mesure des rayonnements et les instruments pour la détermination des activités soient contrôlés et vérifiés par le METAS ou par un service agréé par lui.

<sup>4</sup> Les systèmes de mesure de référence mobiles utilisés pour le contrôle des installations radiologiques à usage thérapeutique doivent être vérifiés + et leur fonctionnement contrôlé + à intervalles réguliers par le METAS ou par un service agréé par lui.

<sup>5</sup> Après avoir pris l'avis de l'autorité de surveillance, le METAS fixe dans les cas d'espèce les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure de référence et les intervalles auxquels doivent avoir lieu les contrôles périodiques.

## **Section 4**

### **Construction et marquage des sources radioactives scellées**

#### **Art. 65** Construction

<sup>1</sup> Les sources radioactives scellées doivent être conformes, quant à la construction, à l'état de la science et de la technique.<sup>43</sup>

<sup>2</sup> Pour les sources radioactives scellées, on choisira la forme chimique du radionucléide la plus stable possible.

<sup>3</sup> Si l'on utilise exclusivement le rayonnement gamma de sources radioactives scellées, celles-ci doivent être munies d'un écran qui absorbe le rayonnement corpusculaire primaire.

#### **Art. 66** Marquage

<sup>1</sup> Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon que l'on puisse identifier en tout temps la source. L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage.

<sup>2</sup> Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et la classification selon la norme ISO<sup>44</sup> 2919<sup>45, 46</sup>.

#### **Art. 67** Contrôle

<sup>1</sup> Toute source radioactive scellée doit être soumise à un contrôle d'étanchéité et d'absence de contamination superficielle, lequel doit être effectué par un service accrédité pour cette activité ou agréé par l'autorité de surveillance.

<sup>43</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>44</sup> International Organization for Standardization  
Les normes techniques ISO de la présente ordonnance peuvent être consultées gratuitement à l'Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou commandées sur facture auprès du Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, ou à l'adresse Internet [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

<sup>45</sup> ISO 2919, édition 1999-02, Radioprotection - Sources radioactives scellées – Prescriptions générales et classification.

<sup>46</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>2</sup> Toute source radioactive scellée dont l'activité excède le centuple de la valeur de la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doit être soumise à un essai de type correspondant aux règles reconnues de la technique et classée en conséquence.<sup>47</sup>

<sup>3</sup> Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 et 2 ou exiger des contrôles de qualité supplémentaires.

#### **Art. 68** Utilisation et exploitation

<sup>1</sup> Les unités d'irradiation et les récipients de protection contenant des sources radioactives scellées qui sont utilisés en dehors d'un local d'irradiation ne doivent pas présenter, en blindage fermé, un débit de dose ambiante excédant 0,1 mSv par heure à 1 m de distance de leur surface.

<sup>2</sup> Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources radioactives scellées destinées au contrôle non destructif de matériaux doivent être conservées dans un récipient de protection (unité d'irradiation). Le rayonnement primaire de la source radioactive sortie du récipient doit être diaphragmé, à l'aide d'un collimateur, sur le champ nécessaire.

### **Section 5**

#### **Secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées**

#### **Art. 69** Secteurs de travail

<sup>1</sup> Les travaux avec des sources radioactives non scellées dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être exécutés dans des secteurs de travail.

<sup>2</sup> Les secteurs de travail doivent être établis dans des locaux séparés, prévus exclusivement à cet effet.

<sup>3</sup> Les secteurs de travail sont classés par types, en fonction des activités utilisées par opération ou par jour, à savoir:

- a. type C: activité de 1 à 100 limites d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10;
- b. type B: activité de 1 à 10000 limites d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10;
- c. type A: activité de 1 limite d'autorisation jusqu'à la limite supérieure fixée dans la procédure d'autorisation.

<sup>47</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>4</sup> Pour les activités ne présentant pas de risque d'inhalation, l'autorité de surveillance peut fixer au cas par cas le type de secteur de travail en fonction du risque d'incorporation.

<sup>5</sup> Le DFI et le DETEC arrêtent les prescriptions relatives aux mesures de protection à prendre lors de l'utilisation de sources radioactives non scellées.<sup>48</sup>

#### **Art. 70** Exceptions

<sup>1</sup> L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'art. 69, al. 2, lorsque des motifs liés à la technique d'exploitation le justifient et que la protection contre les rayonnements est assurée.

<sup>2</sup> Elle peut, exceptionnellement, augmenter jusqu'à 10 fois les valeurs indiquées à l'art. 69, al. 3, s'il s'agit d'utilisations présentant des risques minimes d'incorporation et si la protection contre les rayonnements est assurée.

<sup>3</sup> Elle peut augmenter jusqu'à 100 fois les valeurs indiquées à l'art. 69, al. 3, si un secteur de travail est utilisé uniquement pour le stockage de sources radioactives.

<sup>4</sup> L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions à l'art. 69, al. 1, pour des installations présentant un plan de zone.<sup>49</sup>

#### **Art. 71** Valeurs directrices applicables aux contaminations

<sup>1</sup> Les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, sont applicables aux contaminations maximales de la peau, du linge, des vêtements, des matériaux et des surfaces en dehors de zones contrôlées.

<sup>2</sup> Une décontamination doit être effectuée ou d'autres mesures de protection appropriées prises si la contamination de matériaux et de surfaces dans les secteurs accessibles de zones contrôlées excède le décuple de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 12.

<sup>3</sup> Si, dans une zone contrôlée, une partie de la contamination reste fixée à la surface lors des sollicitations prévisibles, les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12, ne sont applicables qu'à la contamination transmissible.

#### **Art. 72** Traitement des secteurs de travail après la cessation des travaux et libre accès

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation doit décontaminer les secteurs de travail dans lesquels on a cessé d'utiliser des sources radioactives non scellées et, au besoin, le voisinage de ces secteurs, y compris toutes les installations et le matériel qui y demeurent, au moins jusqu'à ce que les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12,

<sup>48</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>49</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

soient atteintes et que les valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 soient respectées.

<sup>2</sup> Le titulaire de l'autorisation doit rendre compte à l'autorité de surveillance des mesures qu'il a prises en vertu de l'al. 1.

<sup>3</sup> Il ne peut utiliser à d'autres fins les secteurs de travail en question que lorsque l'autorité de surveillance aura donné son accord.

## Section 6

### Exploitation et entretien des installations et des sources radioactives<sup>50</sup>

#### Art. 73 Principe

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les installations fassent l'objet d'une révision et d'un service d'entretien complets à intervalles appropriés.

<sup>2</sup> L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce les intervalles pour les installations à usage non médical.

<sup>3</sup> Le titulaire de l'autorisation doit contrôler régulièrement l'état des sources radioactives scellées et tenir un registre des contrôles.

#### Art. 74 Installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que toute installation médicale ou tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées fassent l'objet d'un test de réception avant d'être utilisés pour la première fois.

<sup>2</sup> Après la mise en service de toute installation médicale ou de tout appareil médical contenant des sources radioactives scellées, le titulaire de l'autorisation doit appliquer régulièrement un programme d'assurance de qualité.

<sup>3</sup> Les installations médicales à rayons et les appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées doivent faire l'objet d'un contrôle d'état au moins tous les six ans, les installations à usage thérapeutique de plus de 100 kilovolts et les unités d'irradiation au moins une fois par an dans le cadre d'une révision.<sup>51</sup>

<sup>4</sup> Dans le cas des installations à usage thérapeutique ou des unités d'irradiation, les éléments importants pour la sécurité et ceux qui déterminent la dose doivent être contrôlés au moins une fois par année ainsi qu'après chaque modification apportée à l'un des éléments pouvant influencer le débit de dose. Le contrôle des éléments déterminant la dose doit se faire sous la surveillance d'un physicien médical au béné-

<sup>50</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>51</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

fice d'une formation en radiophysique médicale reconnue par la Société suisse de radiobiologie et de physique médicale ou d'une formation équivalente.<sup>52</sup>

<sup>5</sup> Pour assurer l'exploitation d'accélérateurs et d'unités d'irradiation à usage médical ainsi que la dosimétrie en rapport avec les plans d'irradiation, le titulaire de l'autorisation doit engager au moins un physicien médical selon l'al. 4.

<sup>6</sup> Le DFI fixe l'étendue minimale du test de réception et du programme d'assurance de qualité en tenant compte des normes internationales d'assurance de qualité en vigueur.

<sup>7</sup> Pour les applications en médecine nucléaire et en radiologie interventionnelle par radioscopie ainsi que pour la tomодensitométrie, le titulaire de l'autorisation doit faire appel périodiquement à un physicien médical selon l'al. 4.<sup>53</sup>

## Section 7

### Stockage, transport, importation, exportation et transit de sources radioactives

#### Art. 75 Stockage

<sup>1</sup> Les sources radioactives dont l'activité excède la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10, doivent être stockées de manière à n'être accessibles qu'aux personnes habilitées à les utiliser.

<sup>2</sup> Le DFI et le DETEC fixent, dans les limites de leur compétence, le mode de stockage et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts.<sup>54</sup>

#### Art. 76 Transport en dehors de l'enceinte de l'entreprise

<sup>1</sup> La personne qui transporte ou fait transporter des sources radioactives en dehors de l'enceinte de l'entreprise doit respecter les prescriptions fédérales concernant le transport des marchandises dangereuses.

<sup>2</sup> Elle doit prouver qu'elle dispose d'un programme approprié d'assurance de qualité et l'appliquer.

<sup>3</sup> L'expéditeur et le transporteur de sources radioactives doivent désigner un responsable de l'assurance de qualité et consigner par écrit les mesures d'assurance de qualité à prendre.

<sup>52</sup> Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2000 (RO 2000 107).

<sup>53</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>54</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>4</sup> Si l'expéditeur ou le transporteur disposent d'un système d'assurance de qualité pour le transport de sources radioactives certifié par un service accrédité, ils sont réputés appliquer un programme d'assurance de qualité approprié.

<sup>5</sup> L'expéditeur et le transporteur doivent s'assurer que les récipients de transport ou les emballages sont conformes aux prescriptions et bien entretenus.

<sup>6</sup> L'expéditeur doit vérifier si le transporteur qu'il a mandaté possède une autorisation de transporter des sources radioactives.

**Art. 77<sup>55</sup>** Transport à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise

Le DFI et le DETEC fixent, dans les limites de leur compétence, les exigences auxquelles doivent satisfaire les emballages des sources radioactives transportées à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise.

**Art. 78<sup>56</sup>** Importation, exportation et transit

<sup>1</sup> Les sources radioactives peuvent être importées, exportées et passées en transit uniquement par l'un des bureaux de douane désignés par la Direction générale des douanes.

<sup>2</sup> La déclaration en douane pour les importations et les exportations doit contenir les indications suivantes:

- a. la désignation exacte de la marchandise;
- b. les radionucléides;
- c. l'activité totale par radionucléide en becquerels;
- d. le numéro de l'autorisation du destinataire ou de l'expéditeur en Suisse.

<sup>3</sup> Pour le stockage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane, une autorisation particulière est nécessaire. Elle doit être présentée au bureau de douane.

## **Chapitre 6 Déchets radioactifs**

### **Section 1 Rejet dans l'environnement**

**Art. 79** Principe

<sup>1</sup> Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l'environnement qu'avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l'autorisation.

<sup>2</sup> Seuls les déchets faiblement radioactifs peuvent être rejetés dans l'environnement.

<sup>55</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>56</sup> Nouvelle teneur selon le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1<sup>er</sup> nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 2007 (RS 631.01).

**Art. 80** Rejet de déchets sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide

<sup>1</sup> Les déchets radioactifs sous forme de gaz, d'aérosol ou de liquide ne peuvent être rejetés que par l'air évacué dans l'atmosphère ou par les eaux usées déversées dans les eaux de surface.

<sup>2</sup> L'autorité qui délivre les autorisations fixe pour chaque entreprise les taux maximums admissibles des rejets et le cas échéant leurs concentrations.

<sup>3</sup> Elle fixe les taux et les concentrations des rejets de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'art. 7 et les valeurs limites d'immissions fixées à l'art. 102 ne soient pas dépassées.

**Art. 81** Mesures de contrôle

<sup>1</sup> L'autorité qui délivre les autorisations définit dans celles-ci une surveillance des émissions. Elle peut prévoir une obligation de les annoncer.

<sup>2</sup> La surveillance des immissions est régie par l'art. 103.

<sup>3</sup> Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.

<sup>4</sup> L'autorité qui délivre les autorisations ou l'autorité de surveillance peuvent exiger que des expertises météorologiques et des mesures du bruit de fond local soient effectuées avant la mise en exploitation.

**Art. 82<sup>57</sup>** Rejet de déchets solides

<sup>1</sup> Les déchets radioactifs solides ayant des activités spécifiques ne dépassant pas le centuple de la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent, exceptionnellement et avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, être rejetés dans l'environnement si on a la garantie qu'en les mélangeant avec des matériaux inactifs, les valeurs indiquées à l'annexe 2 ne seront pas dépassées.

<sup>2</sup> Avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, les matériaux contenant du radium et de l'uranium provenant de zones d'habitation dont les activités spécifiques ne dépassent pas plus de mille fois la limite d'exemption fixée à l'annexe 3, colonne 9, peuvent également être rejetés dans l'environnement dans le cas où:

- a. ils ont été produits avant l'entrée en vigueur de la LRaP;
- b. une élimination par les canaux habituels est impossible ou engendre des coûts disproportionnés;
- c. ce rejet constitue une solution nettement meilleure, pour l'homme et la nature, qu'un maintien en l'état; et

<sup>57</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).



- d. il est possible de garantir que, après le mélange avec des matériaux inactifs, les valeurs fixées à l'annexe 2 ne sont pas dépassées.

**Art. 83** Incinération de déchets dans les entreprises

<sup>1</sup> Les déchets radioactifs combustibles peuvent être incinérés dans l'entreprise où ils ont été produits, ou dans d'autres entreprises avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations, si:

- a. l'entreprise dispose d'une installation d'incinération des déchets qui satisfait aux prescriptions de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air<sup>58</sup> et de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets<sup>59</sup>, et
- b. il existe un programme de surveillance adéquat.<sup>60</sup>

<sup>2</sup> Les déchets ne peuvent contenir que les radionucléides H-3, C-14 ou S-35. Dans des cas justifiés, les déchets contenant d'autres radionucléides peuvent être brûlés avec l'assentiment de l'autorité compétente.<sup>61</sup>

<sup>3</sup> L'activité admise par semaine à l'incinération ne doit pas dépasser l'équivalent de mille fois la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10.

<sup>4</sup> Les résidus radioactifs provenant de l'incinération et du lavage des gaz de fumée doivent être traités comme des déchets radioactifs.

## Section 2 Traitement des déchets dans l'entreprise

**Art. 84** Registre

Le détenteur des déchets radioactifs doit contrôler ses stocks et tenir un registre des activités déterminantes pour le traitement ultérieur des déchets ainsi que de leur composition.

**Art. 85** Déchets de courte période

<sup>1</sup> Les déchets contenant uniquement des radionucléides de période égale ou inférieure à 60 jours doivent être stockés dans les entreprises qui les ont produits jusqu'à ce que leur activité soit tombée à un niveau qui les soustrait au champ d'application défini à l'art. 1 ou au-dessous du taux de rejet autorisé par l'art. 80.

<sup>58</sup> RS 814.318.142.1

<sup>59</sup> RS 814.600

<sup>60</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>61</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>2</sup> Les déchets qui du fait de leur décroissance radioactive ne tombent plus, 30 ans au maximum après leur production, sous le coup de l'art. 1 doivent être séparés des déchets radioactifs s'il n'existe pas d'autre solution globalement plus favorable pour l'homme et pour l'environnement. En cas de séparation, il faut:

- a. les emballer et les conserver de manière à empêcher le rejet incontrôlé de substances radioactives et le risque d'incendie;
- b. les marquer et les assortir d'une documentation indiquant leur type et leur teneur en radioactivité.<sup>62</sup>

<sup>3</sup> L'activité des déchets doit être contrôlée d'une manière appropriée immédiatement avant leur élimination.<sup>63</sup>

<sup>4</sup> Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les étiquettes, les signes de danger et autres inscriptions indiquant la radioactivité soient enlevés après décroissance de celle-ci, mais avant que les déchets ne soient éliminés en tant que déchets inactifs.<sup>64</sup>

#### **Art. 86** Gaz, poussières, aérosols et liquides

Si cela est judicieux et raisonnablement possible:

- a. les déchets radioactifs sous forme de gaz, de poussière ou d'aérosol doivent être retenus par des dispositifs appropriés tels que filtres ou tours de lavage;
- b. les déchets radioactifs liquides doivent être solidifiés.

### **Section 3 Livraison**

#### **Art. 87<sup>65</sup>** Déchets radioactifs à livrer

<sup>1</sup> Les déchets radioactifs ne provenant pas de l'utilisation de l'énergie nucléaire doivent être livrés au centre fédéral de ramassage, après avoir été au besoin traités.

<sup>2</sup> Le centre fédéral de ramassage est l'IPS.

<sup>3</sup> Ne doivent pas être livrés à l'IPS:

- a. les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l'environnement;
- b. les déchets radioactifs de courte période visés à l'art. 85.

<sup>4</sup> Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs à livrer en attendant leur prise en charge par le centre fédéral de ramassage.

<sup>62</sup> Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>63</sup> Anciennement al. 2.

<sup>64</sup> Anciennement al. 3.

<sup>65</sup> Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

**Art. 87a<sup>66</sup>** Tâches de l'IPS

L'IPS prend en charge les déchets radioactifs devant lui être livrés et veille à ce qu'ils soient emmagasinés, traités et entreposés.

**Art. 87b<sup>67</sup>** Commission de coordination

Une commission de coordination composée de représentants de l'OFSP, de la DSN et de l'IPS établi, à l'intention des autorités de surveillance et des autorités délivrant les autorisations, des recommandations sur la procédure à suivre lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des autorisations ou des permis nouveaux ou supplémentaires.

**Section 4** ...**Art. 88 à 92<sup>68</sup>****Section 5** ...**Art. 93<sup>69</sup>****Chapitre 7 Défaillances****Section 1 Prévention des défaillances****Art. 94** Prévention

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les mesures propres à empêcher toute défaillance.

<sup>2</sup> L'exploitation doit être conçue de façon que la valeur directrice de dose liée à la source visée à l'art. 7 puisse aussi être respectée lors des défaillances dont la fréquence est supérieure à  $10^{-1}$  par année.<sup>70</sup>

<sup>66</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO 1996 2129). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>67</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 3 juin 1996, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> août 1996 (RO 1996 2129).

<sup>68</sup> Abrogés par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>69</sup> Abrogé par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>70</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2001 (RO 2000 2894).

<sup>3</sup> Pour les défaillances dont la fréquence est située entre  $10^{-1}$  et  $10^{-2}$  par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance ne génère pas une dose supplémentaire excédant la valeur directrice de dose annuelle liée à la source fixée pour l'exploitation.<sup>71</sup>

<sup>4</sup> Pour les défaillances dont la fréquence est située entre  $10^{-2}$  et  $10^{-4}$  par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance isolée ne génère pas de dose supérieure à 1 mSv pour les personnes non exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession.<sup>72</sup>

<sup>5</sup> Pour les défaillances dont la fréquence est située entre  $10^{-4}$  et  $10^{-6}$  par année, l'exploitation doit être conçue de façon qu'une défaillance isolée ne génère pas de dose supérieure à 100 mSv pour les personnes non exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession. L'autorité habilitée à délivrer les autorisations peut fixer dans certains cas une dose moins élevée.<sup>73</sup>

<sup>6</sup> L'exploitation doit être conçue de façon que seul un faible nombre de défaillances visées aux al. 4 et 5 puisse survenir.<sup>74</sup>

<sup>7</sup> Pour les défaillances visées aux al. 4 et 5 et pour les défaillances dont la fréquence est inférieure à  $10^{-6}$  par année mais dont les conséquences peuvent être graves, l'autorité de surveillance exigera les mesures préventives nécessaires.<sup>75</sup>

<sup>8</sup> L'autorité de surveillance fixe dans les cas d'espèce la méthode et les conditions pour l'analyse des défaillances et pour le classement de ces défaillances dans les catégories de fréquences des al. 3 à 5. La dose effective ou les doses délivrées aux organes suite à des défaillances sont à déterminer, au moyen des grandeurs d'appréciation et des facteurs de dose des annexes 3, 4 et 7, de manière conforme à l'état de la science et de la technique.<sup>76</sup>

## Art. 95 Rapport de sécurité

<sup>1</sup> L'autorité de surveillance peut exiger du titulaire de l'autorisation qu'il présente un rapport de sécurité.

<sup>2</sup> Le rapport de sécurité porte sur la description des éléments suivants:

- a. les systèmes et les dispositifs de sécurité;
- b. les mesures prises en vue d'assurer la sécurité;

<sup>71</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2001 (RO 2000 2894).

<sup>72</sup> Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>73</sup> Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>74</sup> Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>75</sup> Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>76</sup> Anciennement al. 6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

- c. l'organisation de l'entreprise, qui est déterminante pour la sécurité et la protection contre les rayonnements;
- d. les défaillances, leurs conséquences pour l'entreprise et le voisinage, ainsi que leur fréquence approximative;
- e. dans le cas des entreprises visées à l'art. 101, al. 1, le plan de protection de la population en cas d'urgence.

<sup>3</sup> L'autorité de surveillance peut exiger d'autres documents.

#### **Art. 96** Mesures préventives

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre les dispositions nécessaires dans son entreprise pour parer à toute défaillance.

<sup>2</sup> Il établit des instructions sur les mesures à prendre d'urgence.

<sup>3</sup> Il doit veiller à ce que les moyens propres à parer à une défaillance soient en tout temps à disposition. Cette prescription s'applique également à la lutte contre le feu dans les locaux où sont utilisées des substances radioactives.

<sup>4</sup> Il doit veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le comportement à adopter, dispose d'une formation sur les mesures à prendre en cas d'urgence et connaisse l'endroit où sont déposés les moyens d'intervention et la façon de s'en servir.

<sup>5</sup> Il doit veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir pour maîtriser une défaillance ne reçoive pas, pendant la première année suivant l'événement, une dose effective excédant 50 mSv et le personnel exerçant des activités destinées à la protection de la population, en particulier au sauvetage de vies humaines, une dose excédant 250 mSv.<sup>77</sup>

<sup>5bis</sup> Dans les entreprises où des défaillances visées à l'art. 94, al. 5, peuvent se produire, l'autorité de surveillance peut exiger:

- a. que l'on consigne les paramètres de l'installation qui sont nécessaires pour suivre le déroulement de l'accident, pour établir des diagnostics et des prévisions et pour en déduire les mesures à prendre pour protéger la population;
- b. que ces paramètres soient transmis continuellement aux autorités de surveillance au moyen d'un réseau résistant aux défaillances.<sup>78</sup>

<sup>6</sup> L'autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des moyens d'intervention et la formation du personnel soient contrôlés lors d'exercices. Elle peut organiser elle-même des exercices.

<sup>77</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>78</sup> Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>7</sup> Le titulaire de l'autorisation doit renseigner les organes cantonaux compétents et les services d'intervention sur les sources de rayonnements présentes dans son entreprise.

## **Section 2 Mesures à prendre pour parer à une défaillance**

### **Art. 97 Mesures d'urgence**

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation doit prendre toute mesure propre à parer à une défaillance.

<sup>2</sup> Il doit, sans délai, notamment:

- a. empêcher la défaillance de s'étendre, en prenant notamment des mesures à la source;
- b. veiller à ce que les personnes ne participant pas à l'intervention ne pénètrent pas dans la zone de danger ou qu'elles la quittent sans tarder;
- c. prendre des mesures de protection pour le personnel d'intervention, telles que surveillance de la dose et instruction;
- d. recenser toutes les personnes ayant participé à l'intervention, contrôler leurs contaminations et incorporations et procéder au besoin à la décontamination.

<sup>3</sup> Il doit le plus tôt possible:

- a. éliminer les contaminations résultant de la défaillance;
- b. prendre les mesures nécessaires à une analyse de la défaillance.

### **Art. 98 Obligation d'annoncer**

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation est tenu d'annoncer toute défaillance à l'autorité de surveillance.

<sup>2</sup> En cas d'incident radiologique, il doit en outre aviser sans délai la Centrale nationale d'alarme (CENAL).

<sup>3</sup> En cas d'accident radiologique, il doit informer sans délai l'autorité de surveillance. Il doit en outre informer immédiatement la CNA si la victime de l'accident est un travailleur.

### **Art. 99 Enquête**

<sup>1</sup> Après toute défaillance, le titulaire de l'autorisation doit sans délai charger un expert de faire une enquête.

<sup>2</sup> Le résultat de l'enquête doit être consigné dans un rapport qui comprendra:

- a. la description de la défaillance, ses causes, les conséquences qu'elle a eues et pourrait encore avoir, ainsi que celle des mesures prises;
- b. la description des mesures prévues ou qui ont déjà été prises pour prévenir semblables défaillances.

<sup>3</sup> Le titulaire de l'autorisation doit remettre le rapport à l'autorité de surveillance au plus tard six semaines après la défaillance.

#### **Art. 100** Information concernant les défaillances

L'autorité de surveillance veille à ce que la population et les cantons concernés soient informés à temps de toute défaillance technique ou de tout incident radiologique. L'art. 16 de l'ordonnance du 26 juin 1991 relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OROIR)<sup>79</sup> est réservé.

### **Section 3 Protection en cas d'urgence au voisinage d'entreprises**

#### **Art. 101**

<sup>1</sup> S'agissant des entreprises dans lesquelles une défaillance peut donner lieu à un dépassement de la valeur limite de dose fixée à l'art. 37, l'autorité qui délivre les autorisations fixe dans quelle mesure ces entreprises doivent participer à la préparation et à l'exécution de mesures à prendre en cas d'urgence dans leur voisinage ou prendre elles-mêmes de telles dispositions.

<sup>2</sup> L'autorité qui délivre les autorisations fait appel aux organes cantonaux compétents et aux services d'intervention pour la préparation des mesures à prendre en cas d'urgence et les informe des mesures prises.

<sup>3</sup> L'ordonnance du 28 novembre 1983 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires<sup>80</sup> ainsi que l'ordonnance du 5 décembre 2003 sur l'alarme<sup>81</sup> sont applicables à l'alerte et à l'alarme ainsi qu'à la préparation et à l'exécution des mesures de protection à prendre en cas d'augmentation de la radioactivité au voisinage de ces installations.<sup>82</sup>

## **Chapitre 8 Surveillance de l'environnement et des denrées alimentaires**

### **Section 1 Surveillance de l'environnement**

#### **Art. 102** Valeurs limites d'immissions

<sup>1</sup> Les immissions de substances radioactives dans l'air en dehors de l'enceinte de l'entreprise ne doivent pas excéder, en moyenne par année, un trois-centième de la valeur directrice indiquée à l'annexe 3, colonne 11.

<sup>79</sup> RS 732.32

<sup>80</sup> RS 732.33

<sup>81</sup> RS 520.12

<sup>82</sup> Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>2</sup> Les immissions de substances radioactives dans les eaux accessibles au public ne doivent pas excéder, en moyenne par semaine, un cinquantième de la limite d'exemption applicable à l'activité spécifique, indiquée à l'annexe 3, colonne 9.

<sup>3</sup> Le rayonnement direct ne doit pas donner lieu en dehors de l'enceinte de l'entreprise à des doses ambiantes excédant, par année, 1 mSv dans les locaux d'habitation, de séjour et de travail et 5 mSv dans tout autre endroit.

**Art. 103** Surveillance des immissions par l'entreprise

<sup>1</sup> L'autorité qui délivre les autorisations peut obliger le titulaire de l'autorisation à surveiller par des mesures techniques les immissions de substances radioactives et le rayonnement direct émis par son entreprise et à annoncer les résultats à l'autorité de surveillance.

<sup>2</sup> Le titulaire de l'autorisation peut faire appel à des services externes agréés par l'autorité de surveillance pour effectuer les mesures de surveillance.

**Art. 104** Surveillance de la radioactivité dans l'environnement

<sup>1</sup> L'OFSP surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité dans l'environnement.

<sup>2</sup> La DSN surveille les rayonnements ionisants et la radioactivité au voisinage des installations nucléaires et de l'IPS.

<sup>3</sup> L'OFSP collabore avec les cantons à la surveillance de la radioactivité dans les denrées alimentaires.

**Art. 105** Programme de prélèvement d'échantillons et de mesures

<sup>1</sup> L'OFSP établit un programme de prélèvement d'échantillons et de mesures en collaboration avec la DSN, la CNA, la CENAL et les cantons.

<sup>2</sup> Les laboratoires de la Confédération, notamment l'IPS, l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux et le Laboratoire AC de Spiez sont tenus de collaborer à l'exécution dudit programme et de tenir en permanence à disposition le personnel et les moyens matériels nécessaires. A cet effet, il peut être fait appel à des tiers.

**Art. 106** Collecte des données, rapport

<sup>1</sup> La DSN, la CNA, la CENAL, les cantons et les autres laboratoires participants mettent à la disposition de l'OFSP les données qu'ils ont collectées et interprétées dans le cadre de la surveillance.

<sup>2</sup> Sur la base de ces données, l'OFSP établit chaque année un rapport sur les résultats de la surveillance de la radioactivité et sur les doses de rayonnements qui en résultent pour la population. Il publie le rapport.



**Art. 107**<sup>83</sup>

## **Section 2    Surveillance des denrées alimentaires**

**Art. 108**        Valeurs limites et valeurs de tolérance pour les radionucléides dans les denrées alimentaires

Les valeurs limites et les valeurs de tolérance fixées par l'ordonnance du 27 février 1986 sur les substances étrangères et les composants<sup>84</sup> sont applicables aux radionucléides dans les denrées alimentaires.

**Art. 109**        Information

<sup>1</sup> Les organes de contrôle informent l'OFSP lorsqu'ils constatent qu'une valeur limite ou une valeur de tolérance a été dépassée.

<sup>2</sup> L'OFSP communique aux organes de contrôle les informations visées à l'al. 1 qui lui sont transmises.

## **Section 3    Concentrations accrues de radon**

**Art. 110**        Valeurs limites et valeur directrice

<sup>1</sup> La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les locaux d'habitation et de séjour est de 1000 becquerels par mètre cube (Bq/m<sup>3</sup>) en moyenne par année.

<sup>2</sup> La valeur limite applicable aux concentrations de gaz radon dans les secteurs de travail est de 3000 Bq/m<sup>3</sup> en moyenne par horaire mensuel de travail.

<sup>3</sup> Lorsqu'une personne exposée aux rayonnements dans l'exercice de sa profession est en outre exposée à des concentrations de radon supérieures à 1000 Bq/m<sup>3</sup>, la dose accumulée supplémentaire due au radon doit être prise en compte dans le calcul de la dose annuelle admise fixée à l'art. 35.

<sup>4</sup> Pour autant que des travaux de construction simples permettent de l'atteindre, la valeur directrice de 400 Bq/m<sup>3</sup> est applicable en matière de construction ou de transformation de bâtiments (art. 114) ainsi que d'assainissement de bâtiments (art. 113 et 116).

<sup>83</sup> Abrogé par le ch. I de l'O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2894).

<sup>84</sup> [RO 1986 647, 1987 1288, 1988 1235, 1989 1197, 1990 1094, 1991 1878, 1994 2051 art. 2. RO 1995 2893 art. 6 let. a]. Voir actuellement l'O du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants (RS 817.021.23).

**Art. 111** Mesures

<sup>1</sup> La concentration de gaz radon doit être mesurée par un service agréé.

<sup>1bis</sup> La durée des mesures dans les locaux d'habitation et de séjour doit être au minimum d'un mois.<sup>85</sup>

<sup>2</sup> Tout propriétaire ou toute autre personne concernée peut demander que soient effectuées des mesures.

<sup>3</sup> Lorsqu'une mesure n'est pas effectuée selon l'al. 2, elle est ordonnée par le canton si la personne concernée le demande. Le canton veille à ce que le résultat de la mesure soit communiqué à la personne concernée.

<sup>4</sup> Est réputée concernée toute personne pour laquelle il existe des raisons d'admettre que les valeurs limites sont dépassées lors d'un séjour dans les locaux ou les secteurs visés à l'art. 110. Cette règle vaut notamment pour les personnes séjournant dans des régions à concentrations accrues de radon selon l'art. 115.

<sup>5</sup> Les usagers des bâtiments doivent rendre les locaux accessibles en vue des mesures.

<sup>6</sup> Le propriétaire assume les frais des mesures ordonnées par le canton.

**Art. 112<sup>86</sup>** Agrément des services de mesure et devoirs leur incombant

<sup>1</sup> L'OFSP reconnaît un service de mesure pour effectuer des mesures du radon, si celui-ci:

- a. dispose du personnel compétent et des systèmes de mesure appropriés pour remplir les tâches requises par la réglementation;
- b. garantit le parfait accomplissement des tâches, notamment en veillant à ce que son personnel ne soit soumis, dans son travail, à aucune influence pouvant conduire à des conflits d'intérêts.

<sup>2</sup> Le Département fédéral de justice et police fixe les exigences techniques afférentes aux systèmes de mesure et les procédures pour le maintien de la constance des mesures.

<sup>3</sup> Les services de mesure sont tenus d'introduire leurs données dans la banque de données du radon (art. 118a).

<sup>4</sup> L'OFSP surveille les services de mesure.

<sup>85</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>86</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

**Art. 113** Mesures de protection

<sup>1</sup> En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l'art. 110, le propriétaire doit, à la demande de toute personne concernée, effectuer les assainissements nécessaires dans le délai de trois ans.

<sup>2</sup> Lorsque le délai est écoulé sans avoir été utilisé ou que le propriétaire refuse d'exécuter les assainissements nécessaires, le canton ordonne leur exécution. Il fixe pour celle-ci un délai de trois ans au plus selon l'urgence du cas.

<sup>3</sup> Le propriétaire assume les frais des assainissements.

<sup>4</sup> Les mesures d'assainissement ordonnées par la CNA conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents<sup>87</sup> sont réservées.

**Art. 114** Prescriptions en matière de construction

<sup>1</sup> Les cantons prennent les dispositions nécessaires afin que les nouveaux bâtiments ou les bâtiments transformés soient conçus de façon que la valeur limite de 1000 Bq/m<sup>3</sup> ne soit pas dépassée. Ils veillent à ce que l'on cherche à éviter, par des aménagements appropriés de la construction, que la concentration de gaz radon ne dépasse 400 Bq/m<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Après l'achèvement des travaux, les cantons contrôlent par pointages si la valeur limite est respectée.

**Art. 115** Cadastres du radon

<sup>1</sup> Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de mesures de la concentration de gaz radon soient effectuées sur leur territoire.

<sup>2</sup> Ils établissent un cadastre des régions à concentrations accrues de gaz radon et veillent à ce qu'il soit mis à jour en fonction des données fournies par les mesures.

<sup>3</sup> Dans les régions à concentrations accrues de radon, ils veillent à ce que des mesures soient effectuées dans un nombre suffisant de locaux d'habitation, de séjour et de travail dans les bâtiments publics.

<sup>4</sup> Toute personne peut consulter les cadastres des régions à concentrations accrues de radon.

**Art. 116** Programmes d'assainissement

<sup>1</sup> Dans les régions à concentrations accrues de radon, les cantons fixent les mesures d'assainissement des locaux dans lesquels la valeur limite fixée à l'art. 110, al. 1, est dépassée.

<sup>2</sup> Ils fixent les délais dans lesquels les travaux d'assainissement doivent être effectués en fonction de l'urgence du cas et des aspects économiques.

<sup>87</sup> RS 832.20

<sup>3</sup> Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans les vingt ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

<sup>4</sup> Le propriétaire assume les frais des travaux d'assainissement.

#### **Art. 117** Information

<sup>1</sup> Les cantons transmettent régulièrement à l'OFSP les cadastres du radon actualisés.<sup>88</sup>

<sup>2</sup> Ils informent régulièrement l'OFSP de l'état des assainissements.

#### **Art. 118** Service technique et d'information sur le radon

<sup>1</sup> L'OFSP gère un service technique et d'information sur le radon.

<sup>2</sup> A cet effet, il assume les tâches suivantes:

- a. il fait régulièrement, en collaboration avec les cantons, des recommandations et des campagnes de mesures;
- b. il conseille les cantons, les propriétaires et autres intéressés en cas de problèmes liés au radon;
- c. il informe régulièrement le public des problèmes liés au radon en Suisse;
- d. il conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection à prendre;
- e. il évalue régulièrement les effets des mesures prises;
- f. il peut procéder à des enquêtes sur la provenance et les effets du radon;
- g. il remet régulièrement aux cantons un état des cadastres de radon qui lui ont été transmis selon l'art. 115.

<sup>3</sup> L'OFSP met les données des mesures à la disposition des cantons au moyen d'une procédure d'appel.<sup>89</sup>

<sup>4</sup> Il peut organiser des cours de formation.

#### **Art. 118<sup>a90</sup>** Banque de données du radon

<sup>1</sup> L'OFSP gère une banque de données centrale du radon. Il y enregistre les informations nécessaires pour évaluer en permanence l'exécution des mesures et des assainissements et pour effectuer des études statistiques et scientifiques.

<sup>88</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>89</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>90</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>2</sup> Les données suivantes sont consignées dans la banque de données centrale du radon:

- a. informations sur le site (coordonnées, numéro de parcelle);
- b. informations sur le bâtiment;
- c. informations sur le local;
- d. données de mesures;
- e. données concernant l'assainissement;
- f. propriétaire et/ou utilisateur du bâtiment (nom, adresse, numéro postal d'acheminement, lieu).

<sup>3</sup> Les collaborateurs du Service technique et d'information sur le radon sont habilités à traiter les données de la banque de données selon le règlement de traitement.

<sup>4</sup> Les services de mesure agréés, les services de vente de dosimètres et les autorités compétentes sont tenus d'introduire, dans la banque de données centrale du radon, les données qu'ils ont recueillies. A cette fin, les données collectées peuvent être mises à disposition des services mentionnés au moyen d'une procédure d'appel.

<sup>5</sup> Les personnes chargées de procéder à la mesure et à l'assainissement peuvent consulter les données concernant le bâtiment et sont habilitées à saisir des données concernant la mesure et l'assainissement. A cette fin, les données collectées peuvent être mises à disposition des services mentionnés au moyen d'une procédure d'appel.

<sup>6</sup> Les données figurant dans la banque de données sont supprimées après 100 ans.

## **Chapitre 9**

### **Protection de la population en cas d'augmentation de la radioactivité**

#### **Section 1 Organisation d'intervention**

##### **Art. 119**

Dans le cas d'événements pouvant présenter pour la population un danger lié à une augmentation de la radioactivité, l'OROIR<sup>91</sup> est applicable en plus des dispositions de la présente ordonnance.

#### **Section 2 Personnes et entreprises astreintes**

##### **Art. 120** Catégories de personnes

<sup>1</sup> En cas de danger dû à une augmentation de la radioactivité, peuvent être astreints à accomplir les tâches mentionnées à l'art. 20, al. 2, let. b, LRaP:

<sup>91</sup> RS 732.32

- a. des personnes et des entreprises tels qu'équipes de mesure et de protection contre les rayonnements, pour parer aux dommages immédiats;
- b. des personnes et des entreprises de transports publics et privés, pour effectuer des transports de personnes et de marchandises ainsi que des évacuations;
- c. des personnes et des entreprises, pour parer aux dommages indirects, par exemple prendre des mesures à la source en vue d'empêcher une extension de la contamination du voisinage;
- d. le personnel des douanes pour les contrôles à la frontière;
- e. des médecins et du personnel médical spécialisé pour dispenser des soins aux personnes contaminées par la radioactivité ou à d'autres personnes concernées.

<sup>2</sup> Les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes sont dispensées des interventions visées à l'al. 1.

#### **Art. 121** Protection de la santé

<sup>1</sup> Les personnes astreintes peuvent être engagées uniquement pour effectuer des travaux à la suite desquels il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'elles accumulent, dans la première année qui suit l'événement, une dose effective excédant 50 mSv ou, s'il s'agit de sauver des vies humaines, 250 mSv.

<sup>2</sup> La personne astreinte qui a reçu une dose effective excédant 250 mSv doit être placée sous contrôle médical. Le médecin communique le résultat de l'examen à la personne concernée et à l'OFSP, avec une proposition quant aux mesures à prendre. Il informe la CNA s'il s'agit d'un travailleur.

<sup>3</sup> La communication des données par le médecin est régie par l'art. 39, al. 3.

<sup>4</sup> La dose de rayonnements reçue par les personnes astreintes doit être déterminée à intervalles convenables et par des mesures appropriées.

<sup>5</sup> Lorsque des membres de l'armée, de la protection civile ou des services d'intervention en cas d'urgence sont engagés en vertu de la LRaP, l'al. 1 est applicable à la protection de la santé.

#### **Art. 122** Equipement

<sup>1</sup> L'Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (OIR) ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l'art. 2 OROIR<sup>92</sup> pourvoient à ce que les personnes astreintes disposent de l'équipement nécessaire à l'exécution de leur tâche et à la protection de leur santé.

<sup>2</sup> Font partie de l'équipement nécessaire, notamment:

<sup>92</sup> RS 732.32

- a. un nombre suffisant d'instruments de mesure pour déterminer la dose de rayonnements;
- b. des moyens de protection contre les incorporations et les contaminations.

### **Art. 123** Instruction et formation

<sup>1</sup> L'OIR ainsi que les organes de la Confédération et des cantons tenus de collaborer en vertu de l'art. 2 OROIR<sup>93</sup> pourvoient à ce que les personnes astreintes soient dûment instruites avant d'accomplir leurs tâches et informées des dangers que celles-ci présentent.

<sup>2</sup> L'instruction doit porter au moins sur les éléments suivants:

- a. comportement à adopter dans le champ de rayonnement (protection personnelle);
- b. risques liés à l'exposition aux rayonnements;
- c. méthodes de travail et de mesure à appliquer lors d'un engagement.

<sup>3</sup> Les personnes astreintes peuvent être convoquées pour participer à des exercices.

### **Art. 124** Couverture d'assurance et indemnisation

<sup>1</sup> En cas d'augmentation de la radioactivité, les personnes astreintes sont assurées contre les accidents et la maladie. Si l'assurance obligatoire en cas d'accidents et les assurances privées n'offrent pas une couverture suffisante, la Confédération garantit l'octroi des prestations selon les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire<sup>94</sup>. On pourra au besoin faire appel à l'assurance militaire pour l'exécution.<sup>95</sup>

<sup>2</sup> Les personnes et les entreprises astreintes qui, du fait de leur activité, doivent assumer des frais non couverts seront dédommagées par la Confédération. Le DFI règle les modalités d'octroi des indemnités.

## **Chapitre 10 Autorisations et surveillance**

### **Section 1 Régime de l'autorisation**

#### **Art. 125** Régime de l'autorisation

<sup>1</sup> Le régime de l'autorisation est fixé par l'art. 28 LRaP.

<sup>93</sup> RS 732.32

<sup>94</sup> RS 833.1

<sup>95</sup> Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 7 de l'annexe à l'O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2005 (RO 2005 2885).

<sup>2</sup> Le régime de l'autorisation s'applique également à quiconque emploie des personnes intervenant en tant que personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession dans une autre entreprise.<sup>96</sup>

<sup>3</sup> Sont soustraits au régime de l'autorisation:

- a.<sup>97</sup> les travaux avec des substances radioactives dont l'activité appliquée ou utilisée par jour ne dépasse pas la limite d'autorisation indiquée à l'annexe 3, colonne 10;
- b. l'utilisation de sources de rayonnements admises selon l'art. 128, hormis la commercialisation;
- c.<sup>98</sup> la commercialisation, l'utilisation, le stockage, le transport, l'élimination, l'importation, l'exportation et le transit de montres prêtes à l'usage contenant des substances radioactives, si elles satisfont aux normes ISO<sup>99</sup> 3157<sup>100</sup> et 4168<sup>101</sup>, et de 1000 composants de montres au plus contenant de la peinture luminescente radioactive;
- d.<sup>102</sup> le transport de substances radioactives dans des colis exceptés (numéros UN 2908, 2909, 2910 et 2911, selon annexe A, al. 3.2.1, tab. A ADR<sup>103</sup>/SDR<sup>104</sup>, RID/RSD<sup>105</sup>, RTA<sup>106</sup>, de l'O du 10 janv. 1973 sur le transport de marchandises dangereuses par mer<sup>107</sup>, ADN<sup>108</sup>);
- e.<sup>109</sup> le transport aérien de substances radioactives (numéros ONU 2912, 2915, 2916, 3321 et 3332 selon l'annexe 18 de la Conv. du 7 déc. 1944 relative à

<sup>96</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2000 (RO **2000** 107).

<sup>97</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2000 (RO **2000** 107).

<sup>98</sup> Introduite par le ch. I de l'O du 3 juin 1996 (RO **1996** 2129). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO **2007** 5651).

<sup>99</sup> International Organization for Standardization  
Les normes techniques ISO de la présente ordonnance peuvent être consultées gratuitement à l'Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne ou commandées sur facture au Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur ou à l'adresse Internet [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

<sup>100</sup> ISO 3157, édition 1991-11, Radioluminescence pour les instruments horaires – Spécifications.

<sup>101</sup> SN ISO 4168, édition 2003-09, Instruments horaires – Conditions d'exécution des contrôles des dépôts radioluminescents.

<sup>102</sup> Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO **2000** 107). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS **732.11**).

<sup>103</sup> RS **0.741.621**

<sup>104</sup> RS **741.621**

<sup>105</sup> RS **742.401.6**

<sup>106</sup> RS **748.411**

<sup>107</sup> RS **747.354.3**

<sup>108</sup> RS **747.224.141.1**

<sup>109</sup> Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO **2007** 5651).



la navigation civile internationale<sup>110</sup> et des prescriptions techniques y relatives<sup>111</sup>).

**Art. 126** Délivrance et validité limitée de l'autorisation

<sup>1</sup> Les demandes d'autorisation doivent être présentées, accompagnées des pièces nécessaires, à l'autorité habilitée à délivrer les autorisations.

<sup>2</sup> L'autorité qui délivre les autorisations limite à dix ans au maximum leur durée de validité.

<sup>3</sup> Une autorisation d'importer ou d'exporter des sources radioactives dont l'activité excède de plus de 10 000 000 de fois la limite d'autorisation est délivrée pour une seule et unique importation ou exportation.

<sup>4</sup> L'autorité qui délivre les autorisations communique sa décision aux cantons concernés, à l'autorité de surveillance et, lorsqu'il s'agit d'entreprises assujetties à la loi du 13 mars 1964 sur le travail<sup>112</sup>, à l'Inspection fédérale du travail compétente.

**Art. 127** Autorités habilitées à délivrer les autorisations

<sup>1</sup> L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) délivre les autorisations pour:

- a. les activités exercées dans les installations nucléaires;
- b. ...<sup>113</sup>
- c. ...<sup>114</sup>
- d.<sup>115</sup> les essais avec des substances radioactives dans le cadre des études géologiques au sens de l'art. 35 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire<sup>116</sup>;
- e.<sup>117</sup> l'importation ou l'exportation de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires;
- f.<sup>118</sup> le transport de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires.

<sup>110</sup> RS **0.748.0**. Cette annexe n'est publiée ni dans le RO ni dans le RS. Elle peut être consultée ou obtenue auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne.

<sup>111</sup> Les normes et les prescriptions techniques ne sont publiées ni dans le RO ni dans le RS. Elles peuvent être consultées en français ou en anglais auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne, et des services d'information des aéroports nationaux; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien.

<sup>112</sup> RS **822.11**

<sup>113</sup> Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS **732.11**).

<sup>114</sup> Abrogée par le ch. II 2 de l'O du 15 nov. 1995 (RO **1995 4959**).

<sup>115</sup> Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS **732.11**).

<sup>116</sup> RS **732.1**

<sup>117</sup> Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2000 (RO **2000 107**).

<sup>118</sup> Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2000 (RO **2000 107**).

<sup>2</sup> L'OFSP est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations dans tous les autres cas.

## Section 2 Homologations

### Art. 128 Conditions

<sup>1</sup> Les installations et les sources radioactives peuvent être homologuées par l'OFSP aux conditions suivantes:

- a. des mesures touchant la construction empêchent que des personnes soient exposées aux rayonnements ou contaminées de façon inadmissible;
- b.<sup>119</sup> la livraison au centre fédéral de ramassage à titre de déchets radioactifs, qui pourrait être éventuellement nécessaire à l'issue de la durée d'utilisation, est assurée;
- c. le débit de dose ambiante à une distance de 10 cm de la surface ne dépasse par 1  $\mu\text{Sv}$  par heure.

<sup>2</sup> Le DFI peut édicter des prescriptions concernant l'homologation d'installations et de sources radioactives déterminées.

### Art. 129 Essai de type

L'OFSP soumet à un essai de type les installations et les sources radioactives prévues pour l'homologation. A cet effet, il peut faire appel à d'autres services.

### Art. 130 Effets de l'homologation

<sup>1</sup> Une autorisation n'est pas nécessaire pour l'utilisation d'installations et sources radioactives homologuées, hormis pour la commercialisation.

<sup>2</sup> Lors de l'homologation, l'OFSP fixe:

- a. les conditions auxquelles les sources radioactives peuvent être utilisées comme des substances inactives;
- b.<sup>120</sup> de quelle manière les sources radioactives, à l'issue de la durée d'utilisation, doivent le cas échéant être livrées au centre fédéral de ramassage au titre de déchets radioactifs;
- c. les installations et les sources radioactives qui doivent être munies d'une mise en garde.

<sup>3</sup> Il limite à dix ans au maximum la durée de validité de l'homologation.

<sup>119</sup> Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>120</sup> Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

**Art. 131** Devoirs incombant au bénéficiaire de l'homologation

<sup>1</sup> Le bénéficiaire de l'homologation est soumis à l'obligation de tenir un registre et de faire rapport selon l'art. 134.

<sup>2</sup> Il est tenu d'apposer sur les installations et les sources radioactives homologuées une vignette, définie par l'OFSP, attestant leur homologation.

<sup>3</sup> L'OFSP peut soustraire totalement ou partiellement à l'obligation d'être munies d'une vignette certaines catégories d'installations et de sources radioactives homologuées.

**Section 3 Devoirs incombant au titulaire de l'autorisation****Art. 132** Devoirs ayant trait à l'organisation

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation doit établir pour son entreprise des instructions sur les méthodes de travail et les mesures de protection à prendre et surveiller leur application.

<sup>2</sup> Il fixe par écrit les attributions des différents supérieurs hiérarchiques et des experts en radioprotection ainsi que celles des personnes qui utilisent des sources de rayonnements. Il donne aux experts en radioprotection la compétence d'intervenir lorsque des motifs liés à la protection le commandent.

<sup>3</sup> Il doit pourvoir à ce que toutes les personnes occupées dans son entreprise soient dûment informées des dangers que le travail avec des rayonnements ionisants peut présenter pour leur santé.

<sup>4</sup> Si le titulaire de l'autorisation fait intervenir, à titre de personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession, du personnel d'entreprises prestataires de services ou d'autres entreprises, il doit attirer l'attention desdites entreprises sur les prescriptions applicables en matière de radioprotection.

**Art. 133** Obligation d'annoncer

<sup>1</sup> Le titulaire de l'autorisation doit annoncer à l'autorité de surveillance, avant de les entreprendre, notamment:

- a. les changements concernant la puissance de l'installation, les données touchant le bâtiment et la construction de l'installation ainsi que la direction du faisceau de rayonnements;
- b. ...<sup>121</sup>
- c. le remplacement de l'expert en radioprotection.

<sup>121</sup> Abrogée par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, avec effet au 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>2</sup> Il doit déclarer chaque année à l'autorité de surveillance l'emplacement exact de chaque source radioactive ayant une activité supérieure à 100 000 fois la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ou dont le débit de dose dépasse 1 mSv/h à un mètre de distance sans blindage.<sup>122</sup>

<sup>3</sup> Toute perte de source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit être annoncée sans délai à l'autorité de surveillance.

#### **Art. 134** Obligation de tenir un registre et de faire rapport

<sup>1</sup> Quiconque utilise des sources radioactives ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un inventaire.

<sup>2</sup> Quiconque utilise des sources radioactives non scellées ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, doit en tenir un registre.

<sup>3</sup> Quiconque commercialise des sources de rayonnements doit, sur demande, faire rapport à l'autorité de surveillance comme suit:<sup>123</sup>

- a. la désignation des radionucléides ainsi que leur forme chimique et physique;
- b. la désignation des appareils ou objets qui contiennent des substances radioactives, avec indication des radionucléides et de leur activité;
- c. la désignation des installations et de leurs paramètres;
- d. les adresses des fournisseurs en Suisse;
- e. les adresses des acquéreurs en Suisse ainsi que l'activité des différents radionucléides acquis.

<sup>4</sup> Pour toutes les autres formes d'utilisation, l'obligation de tenir un registre et de faire rapport peut être réglée au cas par cas dans l'autorisation.<sup>124</sup>

#### **Art. 135** Devoir de diligence en matière de commercialisation

Toute installation ou source radioactive ayant une activité supérieure à la limite d'autorisation selon l'annexe 3, colonne 10, ne peut être commercialisée en Suisse qu'auprès d'entreprises ou de personnes possédant l'autorisation requise.

<sup>122</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>123</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>124</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

## Section 4 Surveillance

### Art. 136 Autorités de surveillance

<sup>1</sup> L'OFSP, la CNA et la DSN sont compétents pour la surveillance de la protection des personnes et du voisinage.

<sup>2</sup> L'OFSP exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger le public, notamment les entreprises médicales et les instituts de recherche et d'enseignement dans les hautes écoles.

<sup>3</sup> La CNA exerce la surveillance sur les entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment les entreprises industrielles et artisanales.

<sup>4</sup> La DSN exerce la surveillance sur:

- a. les installations nucléaires;
- b.<sup>125</sup> les études géologiques visées à l'art. 35 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire<sup>126</sup>;
- c. ...<sup>127</sup>
- d. ...<sup>128</sup>
- e.<sup>129</sup> la réception et l'expédition de substances radioactives en provenance ou à destination d'installations nucléaires.

<sup>5</sup> Si la situation n'est pas claire en ce qui concerne la compétence, les autorités de surveillance se concertent.

<sup>6</sup> Les autorités de surveillance considèrent que le titulaire de l'autorisation respecte ses obligations en matière d'organisation, fixées à l'art. 132, s'il dispose d'un système de contrôle de qualité certifié par un service accrédité.

### Art. 137<sup>130</sup> Contrôle des installations médicales et appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées

<sup>1</sup> L'autorité de surveillance effectue des contrôles de radioprotection par sondage dans les entreprises disposant d'installations médicales ou d'appareils médicaux contenant des sources radioactives scellées.

<sup>125</sup> Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>126</sup> RS 732.1

<sup>127</sup> Abrogée par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107).

<sup>128</sup> Abrogée par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, avec effet au 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>129</sup> Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2000 (RO 2000 107).

<sup>130</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>2</sup> L'OFSP peut confier l'exécution d'un contrôle à des tiers qui effectuent la révision au sens de l'art. 74, al. 3, d'installations à usage diagnostique dans les cabinets de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, de chiropraticien et de dentiste diplômé cantonal.

#### **Art. 138**      Contrôle des importations, des exportations et du transit

<sup>1</sup> La Direction générale des douanes, après entente avec l'OFSP et l'OFEN, établit des directives concernant le contrôle des importations, des exportations et du transit de sources radioactives.<sup>131</sup>

<sup>2</sup> L'Administration fédérale des douanes accorde à l'OFSP un accès à la banque de données dans laquelle sont enregistrées les déclarations en douane contenant les indications citées à l'art. 78, al. 2.<sup>132</sup> En cas de stockage dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane, ils déchargent l'autorisation et la transmettent à l'OFSP.<sup>133</sup>

<sup>3</sup> Lors de l'importation et du transit, les bureaux de douane vérifient, dans le cadre de leurs contrôles, si l'OFSP a délivré une autorisation de transport.

<sup>4</sup> L'OFSP décide de l'approbation de la convention réglant la reprise de déchets radioactifs visée à l'art. 25, al. 3, let. d, LRaP.<sup>134</sup>

## **Chapitre 11 Dispositions pénales et finales**

#### **Art. 139**      Dispositions pénales

<sup>1</sup> Sera puni conformément à l'art. 44, al. 1, let. f, LRaP, celui qui, intentionnellement ou par négligence:

- a. aura, sans l'assentiment de l'autorité de surveillance, mélangé des matériaux inactifs à des substances radioactives dans le seul but de soustraire celles-ci à la présente ordonnance (art. 3, al. 1);
- b.<sup>135</sup> aura exercé, sans posséder la formation requise par les art. 10 à 18, des activités pouvant présenter un danger dû à des rayonnements ionisants;
- c. aura mis sur le marché ou appliqué à l'homme des produits radiopharmaceutiques non admis par l'OFSP (art. 30, al. 1);

<sup>131</sup> Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>132</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>133</sup> Nouvelle teneur selon le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1<sup>er</sup> nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mai 2007 (RS 631.01).

<sup>134</sup> Introduit par le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> fév. 2005 (RS 732.11).

<sup>135</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2000 (RO 2000 107).

- d. n'aura pas annoncé immédiatement à l'autorité de surveillance le dépassement d'une valeur limite de dose qu'il aura suspecté ou constaté (art. 38);
- e. aura exploité un service de dosimétrie individuelle non agréé (art. 45);
- f. aura exploité un service de dosimétrie individuelle et enfreint les devoirs lui incombant visés aux art. 49 à 51;
- g. n'aura pas mentionné dans la déclaration en douane les indications exigées par l'art. 78, al. 2;
- h. aura causé une défaillance lors de l'exercice d'une activité.

<sup>2</sup> Est passible d'une amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs quiconque, intentionnellement ou par négligence:<sup>136</sup>

- a. n'aura pas assumé les tâches qui lui auront été assignées en vertu de l'art. 20, al. 2, let. b, LRaP (art. 120);
- b. n'aura pas participé, sans s'être excusé, à des exercices auxquels il avait été convoqué en vertu de l'art. 123, al. 3.

#### **Art. 140** Abrogation et modification du droit en vigueur

<sup>1</sup> Sont abrogées:

- 1. l'ordonnance du 30 juin 1976 concernant la protection contre les radiations<sup>137</sup>;
- 2. l'ordonnance du 11 novembre 1981 sur la dosimétrie<sup>138</sup>;
- 3. l'ordonnance du 30 août 1978 concernant la formation du personnel dans le domaine de la radioprotection et le perfectionnement de ses connaissances<sup>139</sup>.

<sup>2</sup> L'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents<sup>140</sup> est modifiée comme il suit:

*Art. 78, al. 3*

*Abrogé*

#### **Art. 141** Dispositions transitoires

<sup>1</sup> Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réputés experts sans avoir la formation exigée par l'art. 18, al. 2:

<sup>136</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

<sup>137</sup> [RO 1976 1573 1961, 1979 256, 1981 537, 1983 1964, 1984 876, 1987 652 art. 21 ch. 4, 1988 1561, 1991 1459 art. 22 ch. 2]

<sup>138</sup> [RO 1981 1872]

<sup>139</sup> [RO 1978 1404]

<sup>140</sup> RS 832.30

- a. au plus jusqu'au 30 septembre 2004 si, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils possèdent une autorisation pour des applications visées aux art. 11 et 14;
- b. au plus jusqu'au 30 septembre 1997 si, après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ils reçoivent une autorisation pour des applications visées aux art. 11 et 14.

<sup>2</sup> Les médecins et les médecins-vétérinaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, effectuent des applications visées aux art. 11, al. 2, et 12 à 14 de la présente ordonnance sans posséder les qualifications techniques requises par ces dispositions, doivent attester celles-ci d'ici au 30 septembre 2004.

<sup>3</sup> Les admissions de produits radiopharmaceutiques délivrées en vertu du droit ancien sont valables jusqu'au 30 septembre 1999.

<sup>4</sup> Les valeurs limites de dose visées à l'art. 35, al. 1 et 2, sont applicables seulement à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1995.

<sup>5</sup> Le blindage et l'emplacement des installations ou des sources radioactives autorisées doivent être conformes aux art. 59 et 60 à partir du 1<sup>er</sup> octobre 2004 au plus tard.

<sup>6</sup> Des radioscopies peuvent être effectuées au moyen d'installations sans amplificateur de luminance ni réglage automatique du débit de dose au plus tard jusqu'au 30 septembre 1996.

<sup>7</sup> Des examens de dépistage peuvent être effectués au moyen d'installations de radiophotographie sans amplificateur de luminance, dûment autorisées, jusqu'au 30 septembre 1999 au plus tard.<sup>141</sup> L'art. 27, al. 1, est applicable aux examens de dépistage sur le thorax au moyen de systèmes à amplificateur de luminance ou à plaques photostimulables.<sup>142</sup>

<sup>8</sup> Les autorisations d'une durée illimitée, les agréments selon l'art. 45 ou les homologations selon l'art. 128 accordés en vertu de l'ancien droit restent valables jusqu'au 30 septembre 2004. Les al. 6 et 7 sont réservés.

<sup>9</sup> Le nouveau droit est applicable aux procédures en suspens à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

<sup>10</sup> Lorsque ni l'homme ni l'environnement ne sont en danger et qu'aucun intérêt légitime des personnes concernées ne s'y oppose, l'autorité de surveillance peut, dans les cas d'espèce, apprécier selon l'ancien droit et jusqu'au 30 septembre 1997 les éléments suivants:

- a. les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le système de mesure d'un service de dosimétrie individuelle, l'exactitude des mesures et la valeur de seuil pour les notifications accélérées (art. 52);

<sup>141</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2000 (RO 2000 107).

<sup>142</sup> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 1996, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> août 1996 (RO 1996 2129).



- b. l'emplacement des installations et des sources radioactives à usage médical (art. 61);
- c. le mode de stockage des sources radioactives et les exigences auxquelles doivent satisfaire les dépôts (art. 75);
- d. le transport de sources radioactives à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise (art. 77).

**Art. 141a**<sup>143</sup> Dispositions transitoires concernant la modification du  
24 octobre 2007

<sup>1</sup> La préparation ou la synthèse de produits radiopharmaceutiques finaux s'effectuera conformément à l'art. 31a au plus tard à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012.

<sup>2</sup> Le recours au physicien médical tel qu'il est prévu à l'art. 74, al. 7, sera obligatoire au plus tard à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2012.

**Art. 142** Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1<sup>er</sup> octobre 1994.

<sup>143</sup> Introduit par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

## Définitions

### Activité

Nombre de désintégrations par unité de temps; l'unité de l'activité est le becquerel (Bq);  $1 \text{ Bq} = 1 \text{ s}^{-1}$ .

### Activité spécifique

Activité par unité de masse; l'activité spécifique s'exprime en becquerels par kilogramme (Bq/kg).

### Applications diagnostiques à forte intensité de dose

Examens de la colonne vertébrale, du bassin et de l'abdomen, et examens pour lesquels plusieurs coupes sont faites par radiographie directe ou indirecte. Egalement radioscopies, examens radioscopiques avec produits de contraste et interventions assistées par radioscopie. Ne sont pas considérées comme des applications diagnostiques à forte intensité de dose les radioscopies des extrémités périphériques, y compris coude et articulation tibio-tarsienne.

### Assurance de qualité

Planification, surveillance, contrôle et correction de l'exécution d'un produit ou d'une activité, dans le but de satisfaire à des exigences de qualité.

### Becquerel (Bq)

Unité de l'activité d'un radionucléide;  $1 \text{ Bq} = 1$  désintégration par seconde. Le becquerel remplace l'unité utilisée précédemment, le curie (Ci) ( $1 \text{ Ci} = 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$ ).

### Concentration radioactive

Activité par unité de volume; la concentration radioactive s'exprime en becquerels par mètre cube (Bq/m<sup>3</sup>).

### Contamination radioactive

Etat de souillure d'un matériel par des substances radioactives.

### Contrôle d'état

Contrôle de l'état d'un produit durant son utilisation pour s'assurer qu'il satisfait aux exigences requises.

<sup>144</sup> Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999 (RO **2000** 107). Mise à jour selon le ch. 3 de l'annexe 7 à l'O du 10 déc. 2004 sur l'énergie nucléaire (RS **732.11**), le ch. 44 de l'annexe 4 à l'O du 1<sup>er</sup> nov. 2006 sur les douanes (RS **631.01**) et le ch. III al. 1 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO **2007** 5651).

**Contrôle de stabilité**

Contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des variations par rapport à des valeurs de référence.

**Déchets radioactifs**

Substances radioactives et matières contaminées par la radioactivité qui ne seront pas réutilisées.

**Défaillance**

Événement au cours duquel l'installation s'écarte des conditions normales et:

- a. qui porte atteinte à la sécurité d'une installation ou d'un objet (*défaillance technique*),
- b. qui peut donner lieu à un dépassement d'une valeur limite d'immission ou de la valeur limite de dose applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession (*incident radiologique*), ou
- c. au cours duquel une personne est exposée à une dose supérieure à 50 mSv (*accident radiologique*).

**Dispositif de protection totale**

Dispositif de protection d'une installation génératrice de rayonnements ionisants et unités renfermant des sources radioactives scellées qui, lors de l'exploitation de l'installation, confinent le rayonnement primaire, diffusé et parasite; la protection doit être telle que le débit de dose ambiante à 10 cm de la surface de l'installation soit inférieur à 1 microsievert par heure et qu'en tout endroit accessible les valeurs limites de dose valables pour les personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession ne soient pas dépassées.

**Dose**

Grandeur utilisée pour apprécier le risque sanitaire dû aux rayonnements ionisants. Quand rien n'est spécifié, il s'agit, dans le cadre de la présente ordonnance, de la dose effective.

**Dose absorbée**

Énergie déposée dans la matière, lors de l'interaction des rayonnements ionisants, par unité de masse de matière. Le nom de cette unité est le gray (Gy); 1 Gy = 1 J/kg.

**Dose ambiante**

On entend par dose ambiante:

- a. la grandeur  $H^*(10)$  (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonnement pénétrant;
- b. la grandeur  $H'(0,07)$  (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant.

**Dose effective E**

Somme des doses équivalentes reçue par tous les tissus et organes, pondérées à l'aide de facteurs spécifiques  $w_T$

$$E = \sum_T w_T H_T = \sum_T w_T \sum_R w_R D_{T,R}$$

$D_{T,R}$  = dose absorbée dans le tissu T sous l'effet du rayonnement R

$w_R$  = facteur de pondération du rayonnement R

$w_T$  = facteur de pondération du tissu (apport de l'organe ou tissu T au risque total)

$H_T$  = dose équivalente reçue par l'organe ou par le tissu T

L'unité de la dose effective est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.

**Facteurs de pondération du rayonnement**

Type de rayonnement et domaine d'énergie	Facteur de pondération du rayonnement $w_R$
Photons de toute énergie	1
Electrons et muons de toute énergie	1
Neutrons, énergie	5
– inférieure à 10 keV	10
– de 10 keV à 100 keV	20
– de 100 keV à 2 MeV	10
– de 2 MeV à 20 MeV	5
– supérieure à 20 MeV	5
Protons, sans les protons de recul, énergie supérieure à 2 MeV	5
Particules alpha, fragments de fission, noyaux lourds	20

**Facteurs de pondération des tissus**

Tissu ou organe	Facteur de pondération du tissu $w_T$
gonades	0.20
moelle osseuse (rouge)	0.12
côlon	0.12
poumon	0.12
estomac	0.12
vessie	0.05
poitrine	0.05
foie	0.05
oesophage	0.05
thyroïde	0.05
peau	0.01
surface des os	0.01
autres	0.05

**Dose effective engagée  $E_{50}$** 

Dose effective accumulée durant 50 ans suite à l'incorporation d'un nucléide.

**Dose équivalente H**

Produit de la dose absorbée  $D_{T,R}$  dans le tissu T due à un rayonnement R et du facteur de pondération  $w_R$  (voir la définition de la dose effective); l'unité de la dose équivalente est le sievert (Sv); 1 Sv = 1 J/kg.

$H_{T,R} = w_R \cdot D_{T,R}$ ; pour un mélange de rayonnements :  $H_T = \sum_R w_R \cdot D_{T,R}$

### **Dose équivalente ambiante $H^*(10)$**

En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 10 mm de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question, étendu et aligné, sur le rayon opposé à la direction du champ aligné.

### **Dose équivalente directionnelle $H'(0,07)$**

En un point dans un champ de rayonnements, dose équivalente produite à 0,07 mm de profondeur de la sphère CIUR, centrée en ce point, par le champ en question étendu, sur un rayon déterminé.

### **Dose individuelle en profondeur $H_p(10)$ [abréviation $H_p$ ]**

Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 10 mm au niveau du thorax.

### **Dose individuelle en surface $H_p(0,07)$ [abréviation $H_s$ ]**

Dose équivalente dans un tissu mou à une profondeur de 0,07 mm au niveau du thorax.

### **Dosimètre**

Instrument de mesure de la dose ambiante ou de la dose individuelle.

### **Essais cliniques**

Toute étude réalisée sur l'homme et visant à vérifier de manière systématique la sécurité, l'efficacité et d'autres propriétés d'un produit thérapeutique ou la biodisponibilité.

### **Etalon**

Dispositif de mesure ou réalisation d'une grandeur de mesure constituant la base de contrôle d'autres dispositifs de mesure.

### **Examens physiologiques**

Examens servant à expliquer les mécanismes liés au métabolisme lors de la croissance et du développement ainsi que lors de mouvements.

### **Examen radiologique de dépistage**

Examen radiologique effectué systématiquement sur un grand nombre de personnes sans indication individuelle; les examens préventifs de médecine du travail ne sont pas considérés comme des examens de dépistage.

### **Générateur de radionucléides**

Source radioactive comportant un nucléide mère fixé chimiquement qui produit un nucléide fille que l'on peut extraire par élution ou par un autre procédé.

**Gray (Gy)**

Nom de l'unité de la dose absorbée; 1 Gy = 1 J/kg.

**Importation/Exportation**

Importation ou exportation, qu'elle soit temporaire ou définitive. Le stockage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane est aussi considéré comme une importation.

**Incorporation**

Absorption de substances radioactives dans l'organisme humain par ingestion, inhalation ou pénétration à travers la peau ou par une blessure.

**Ingestion**

Absorption de substances radioactives par la voie digestive.

**Inhalation**

Absorption de substances radioactives par la voie respiratoire.

**Installations génératrices de rayonnements ionisants**

Equipements ou appareils servant à produire des rayonnements photoniques ou corpusculaires d'une énergie supérieure à 5 kiloélectronvolts.

**Mesure de tri**

Procédé de mesure utilisé pour mettre en évidence une incorporation sans déterminer la dose effective correspondante. En cas de dépassement d'une valeur de seuil fixée à l'avance, une mesure d'incorporation, comprenant la détermination de la dose effective engagée correspondante, doit être effectuée.

**Objets usuels**

Objets tels que linge, vêtements, mobilier, équipements ménagers, à l'exclusion des matériaux de construction.

**Période**

Temps durant lequel l'activité d'un radionucléide diminue d'un facteur deux.

**Personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession**

Personnes:

- a. qui lors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent accumuler, par une exposition aux rayonnements contrôlable, une dose effective excédant 1 mSv par année, ou
- b. qui séjournant régulièrement dans des zones contrôlées, pour leur travail ou leur formation.

**Personnes exposées aux rayonnements dans des circonstances non liées à l'exercice de leur profession**

Personnes qui, en dehors de leur activité professionnelle ou de leur formation, peuvent être exposées à une irradiation accrue, par rapport au rayonnement terrestre, et contrôlable.

**Préparation d'un produit radiopharmaceutique**

Processus par lequel le produit radiopharmaceutique final est obtenu dans le respect des dispositions relatives au marquage définies dans l'enregistrement de la trousse de marquage à des fins diagnostiques.

**Produit radiopharmaceutique**

Médicament qui contient des radionucléides dont les rayonnements sont utilisés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

Sont réputés produits radiopharmaceutiques au sens de la présente ordonnance, notamment:

- a. les produits pharmaceutiques qui contiennent, sous forme directement utilisable, un ou plusieurs radionucléides;
- b. les composants non radioactifs (kits) qui sont utilisés pour fabriquer des produits radiopharmaceutiques par marquage avec des radionucléides immédiatement avant l'application à l'homme;
- c. les générateurs de radionucléides possédant un nucléide mère fixé produisant un nucléide fille qui peut être extrait par élution ou par un autre procédé et qui sert à la préparation d'un produit radiopharmaceutique;
- d. les radionucléides qui servent directement ou comme précurseurs au marquage radioactif d'autres substances (composés entraîneurs, cellules, protéines plasmiques) avant leur application.

**Produits radiopharmaceutiques présentant un risque élevé**

Trousses de marquage pour application thérapeutique, radiopharmaceutiques pour tomographie par émission de positons (TEP), radiopharmaceutiques produits «sur place» (avec et sans formulation en kit).

**Radioactivité**

Désintégration spontanée de nucléides accompagnée de l'émission de rayonnements ionisants.

**Radionucléide**

Nucléide qui se désintègre spontanément en émettant des rayonnements.

**Rayonnement ionisant**

Rayonnement dont l'énergie est suffisante pour arracher des électrons de l'enveloppe atomique (ionisation).

### Rayonnement parasite

Rayonnement ionisant émis par un instrument qui n'a pas pour fonction primaire la production de rayonnements ionisants ou par ses composants, en tant qu'effet secondaire lors de son fonctionnement ou suite à une défectuosité.

### Règle d'addition

Règle permettant de contrôler le respect de valeurs limites d'activité dans le cas d'un mélange de nucléides; à cet effet, les différents nucléides sont pondérés en fonction de leur risque radiologique. Dans le cas où les inégalités ci-dessous sont satisfaites, le mélange est en dessous de la limite d'exemption ou de la valeur directrice de contamination surfacique.

$$\frac{a_1}{LE_1} + \frac{a_2}{LE_2} + \dots + \frac{a_n}{LE_n} < 1$$

$a_1, a_2, \dots, a_n$  : activités spécifiques des nucléides 1, 2, ..., n en Bq/kg

$LE_1, LE_2, \dots, LE_n$  : limites d'exemption des nucléides 1, 2, ..., n en Bq/kg selon l'annexe 3, colonne 9

$$\frac{c_1}{CS_1} + \frac{c_2}{CS_2} + \dots + \frac{c_n}{CS_n} < 1$$

$C_1, C_2, \dots, C_n$  : valeurs de contamination surfacique des nucléides 1, 2, ..., n en Bq/cm<sup>2</sup>

$CS_1, CS_2, \dots, CS_n$  : valeurs directrices de contamination surfacique des nucléides 1, 2, ..., n en Bq/cm<sup>2</sup> selon l'annexe 3, colonne 12

### Rejet

Emission contrôlée de substances radioactives dans l'environnement, principalement sous forme de gaz et d'aérosols par voie aérienne ou sous forme liquide dans les eaux usées. Le dépôt de déchets radioactifs dans un site de d'entreposage définitif n'est pas un rejet dans l'environnement au sens de l'art. 79.

### Révision

Démarche visant à assurer le fonctionnement et la sécurité d'une installation par des mesures préventives.

### Sievert (Sv)

Nom de l'unité de la dose équivalente ou de la dose effective; 1 Sv = 1 J/kg.

### Source de rayonnements

Appareil ou objet contenant des substances radioactives (source radioactive scellée ou non scellée) ou installation pouvant émettre des rayonnements ionisants.

### Source radioactive

Source radioactive scellée ou non scellée.



**Source radioactive non scellée**

Source de rayonnements qui contient des substances radioactives et qui peuvent se disperser et provoquer une contamination.

**Source radioactive scellée**

Source de rayonnements qui renferme des substances radioactives et qui est construite de manière à empêcher tout échappement de substances radioactives dans les conditions usuelles d'emploi, excluant ainsi toute possibilité de contamination. L'enveloppe de la source doit répondre aux exigences des normes ISO correspondant à l'application envisagée et être classifiée en conséquence.

**Sphère CIUR**

Sphère de 30 cm de diamètre, d'une densité de 1 g/cm<sup>3</sup> et de composition massique suivante: 76,2 % d'oxygène; 11,1 % de carbone; 10,1 % d'hydrogène et 2,6 % d'azote (composition approximative du tissu mou).

**Substances radioactives**

Substances contenant des radionucléides dont l'activité est supérieure aux limites d'exemption fixées à l'annexe 3, colonne 9.

**Synthèse d'un produit radiopharmaceutique final**

Toutes les étapes de la synthèse d'un radiopharmaceutique prêt à l'emploi (produit radiopharmaceutique final), en particulier l'insertion de l'isotope radioactif dans une molécule (p.ex. formation d'une liaison covalente, formation d'un complexe ou obtention du niveau nécessaire d'oxydation du radionucléide par réduction/oxydation).

**Test de réception**

Contrôle d'un produit, prêt à la livraison ou livré, pour déterminer si les spécifications techniques et les exigences de sécurité en vue de son utilisation sont remplies.

**Traçabilité**

Propriété du résultat d'un mesurage ou d'un étalon tel qu'il puisse être relié à des références déterminées, généralement des étalons nationaux ou internationaux, par intermédiaire d'une chaîne ininterrompue de comparaisons ayant toutes des incertitudes déterminées.

**Traitement des déchets radioactifs**

Opérations accomplies pour préparer les déchets radioactifs à être livrés au centre de ramassage de la Confédération.

**Unité d'irradiation**

Installation contenant une source radioactive scellée et utilisée à des fins d'irradiation. La source radioactive est enfermée dans un récipient de protection auquel elle reste liée mécaniquement dans tous les états de fonctionnement.

**Valeur directrice**

Désignation générale d'une valeur qui est déduite d'une valeur limite et dont le dépassement implique certaines mesures à prendre ou dont le respect garantit celui de la limite concernée.

La valeur directrice pour les concentrations de gaz radon est la valeur qu'il y a lieu d'atteindre. Son dépassement n'entraîne aucune conséquence d'ordre juridique.

**Vérification**

Contrôle officiel et confirmation qu'un instrument de mesure de rayonnements (dispositif de mesure) correspond aux prescriptions légales.

**Zone contrôlée**

Sont des zones contrôlées:

- a. les secteurs de travail destinés à l'utilisation de sources radioactives non scellées selon l'art. 69;
- b. les zones dans lesquelles le degré de contamination de l'air peut excéder 1/20 des valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 11;
- c. les zones dans lesquelles la contamination surfacique peut excéder les valeurs directrices indiquées à l'annexe 3, colonne 12;
- d. les zones dans lesquelles des personnes peuvent accumuler une dose effective supérieure à 1 mSv par année par suite d'irradiation externe;
- e. les zones dans lesquelles sont exploitées des installations dépourvues de dispositif de protection totale;
- f. les zones désignées comme telles par l'autorité de surveillance.

*Annexe 2*<sup>145</sup>  
(art. 1, al. 1, et 2, al. 1)

## Champ d'application

### 1. Substances et objets

L'ordonnance est applicable lorsque toutes les valeurs figurant sur une ligne au moins sont dépassées pour une substance ou un objet.

Seule la dernière ligne est applicable aux minerais et aux collections de minéraux et de pierres.

Substances, objets	Activité spécifique	Activité absolue, masse	Concentration, contamination, débit de dose
Substances solides	Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9	Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9	
Substances solides			Débit de dose ambiante à 10 cm de la surface après déduction du bruit de fond: 0,1 µSv par heure
Substances solides			Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12
Liquides	Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9	Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9	
Eau	1 % de la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9	Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9	
Gaz et air (radon inclus)			1/300 de la valeur directrice selon annexe 3, colonne 11
Denrées alimentaires	Valeurs de tolérance et valeurs limites selon l'ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants <sup>146</sup>		
Objets usuels	1 % de la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9, pour les radionucléides artificiels	Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9	
Minerais, collections de minéraux et de pierres	1000 fois la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9	10 g de thorium nat. et 100 g d'uranium nat.	

<sup>145</sup> Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2000 (RO 2000 107).

<sup>146</sup> RS 817.021.23

## 2. Déchets et eaux usées

L'ordonnance est applicable aux déchets et aux eaux usées lorsque toutes les valeurs figurant sur une ligne au moins sont dépassées.

L'indication «par mois» se rapporte aux rejets dans l'environnement.

Déchets, eaux usées	Activité spécifique	Activité absolue par autorisation	Contamination, débit de dose
Déchets solides	Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9	100 fois la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9, par mois	
Déchets solides			Débit de dose ambiante à 10 cm de la surface après déduction du bruit de fond: 0,1 $\mu$ Sv par heure
Déchets solides			Valeur directrice selon annexe 3, colonne 12
Déchets liquides	Limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9	100 fois la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9, par mois	
Eaux usées	1 % de la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9 (en moyenne par semaine dans les eaux usées de la zone de travail)	100 fois la limite d'exemption selon annexe 3, colonne 9, par mois	
Déchets sous forme gazeuse (enfermés)		Limite d'autorisation selon annexe 3, colonne 10	

## Données pour la radioprotection opérationnelle

Nucléide	Période	Type de désintégration/ rayonnement	$E_{\text{ph}}$ Sv/Bq	$E_{\text{ing}}$ Sv/Bq	Grandeurs d'appréciation					Valeurs directrices								
					$h_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$h_{0,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$h_{0,07}$ (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou $1 E_{\text{as}}$ Bq	LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable	Limite d'exemption	Limite d'autorisation	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
H-3	12,35 a	$\beta^-$	4.1 E-11	4.2 E-11	<0.001	<1	<0.1	2 E+05	1 E+08	2 E+05			1000					
H-3, HTO	12,35 a	$\beta^-$	1.8 E-11	1.8 E-11	<0.001	<1	<0.1	6 E+05	3 E+08	5 E+05			1000					
H-3, gaz [7]	12,35 a	$\beta^-$	1.8 E-15		<0.001		<0.1		3 E+12	5 E+09								
Be-7	53,3 d	$\epsilon, \gamma$	4.6 E-11	2.8 E-11	0.008	<1	0.1	4 E+05	1 E+08	1 E+05			1000					
Be-10	1,6 E6 a	$\beta^-$	1.9 E-08	1.1 E-09	<0.001	2000	1.6	9 E+03	3 E+05	9 E+01			3					
C-11	20,38 m	$\epsilon, \beta^+$	3.2 E-12	2.4 E-11	0.160	1000	1.7	4 E+05	7 E+07	7 E+04 [3]			3					
C-11 monoxyde	20,38 m	$\epsilon, \beta^+$	1.2 E-12	1.2 E-12					7 E+07	7 E+04 [3]								
C-11 dioxyde	20,38 m	$\epsilon, \beta^+$	2.2 E-12	2.2 E-12					7 E+07	7 E+04 [3]								
C-14	5730 a	$\beta^-$	5.8 E-10	5.8 E-10	<0.001	200	0.3	2 E+04	9 E+06	1 E+04			30					
C-14 monoxyde	5730 a	$\beta^-$	8.0 E-13	8.0 E-13					6 E+09	1 E+07								
C-14 dioxyde	5730 a	$\beta^-$	6.5 E-12	6.5 E-12					8 E+08	1 E+06								
N-13	9,965 m	$\epsilon, \beta^+$			0.160	1000	1.7		7 E+07	7 E+04 [3]			3					
O-15	122,24 s	$\epsilon, \beta^+$			0.161	1000	1.7		7 E+07	7 E+04 [3]			3					
F-18	109,77 m	$\epsilon, \beta^+$	9.3 E-11	4.9 E-11	0.160	2000	1.7	2 E+05	5 E+07	7 E+04 [3]			3					
Na-22	2,602 a	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2.0 E-09	3.2 E-09	0.330	2000	1.6	3 E+03	3 E+06	4 E+03			3					
Na-24	15 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	5.3 E-10	4.3 E-10	0.506	1000	1.9	2 E+04	9 E+06	3 E+04			3					

147 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999 (RO 2000 107). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2001 (RO 2000 2894).

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices					
			e <sub>inh</sub> Sv/Bq	e <sub>ing</sub> Sv/Bq	I <sub>10</sub> (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	I <sub>0,07</sub> (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	I <sub>0,07</sub> (mSv/h)/GBq	I <sub>0,07</sub> (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucéide de filiation instable	
														4
Mg-28 / Al-28	20.91 h	β <sup>-</sup> , γ	1.7 E-09	2.2 E-09	0.529	2000	3.1	5 E+03	3 E+06	6 E+03		3		
Al-26	7.16 E5 a	ε, β <sup>+</sup> , γ	1.4 E-08	3.5 E-09	0.382	1000	1.5	3 E+03	4 E+05	4 E+02		3		
Si-31	157.3 m	β <sup>-</sup> , γ	1.1 E-10	1.6 E-10	<0.001	1000	1.6	6 E+04	5 E+07	1 E+05		3		
Si-32	450 a	β <sup>-</sup>	5.5 E-08	5.6 E-10	<0.001	500	0.6	2 E+04	9 E+04	3 E+01		3-> P-32		
P-30	2.499 m	ε, β <sup>+</sup> , γ	2.9 E-09	2.4 E-09	0.371	900	1.7	4 E+03	2 E+06	2 E+03		3		
P-32	14.29 d	β <sup>-</sup>	1.3 E-09	2.4 E-10	<0.001	1000	1.6	4 E+04	4 E+06	1 E+04		3		
P-33	25.4 d	β <sup>-</sup>	1.1 E-09	1.9 E-10	<0.001	700	0.8	4 E+04	4 E+06	1 E+04		10		
S-35 (inorg.)	87.44 d	β <sup>-</sup>	1.2 E-10	7.7 E-10	<0.001	200	0.3	5 E+04	5 E+06	1 E+04		30		
S-35 (org.)	87.44 d	β <sup>-</sup>	1.2 E-10	7.7 E-10	<0.001	200	0.3	1 E+04	4 E+07	7 E+04		30		
Cl-36	3.01 E5 a	β <sup>-</sup> , ε, β <sup>+</sup>	5.1 E-09	9.3 E-10	<0.001	1000	1.5	1 E+04	1 E+06	1 E+03		3		
Cl-38	37.21 m	β <sup>+</sup> , γ	7.3 E-11	1.2 E-10	1.551	1000	1.8	8 E+04	7 E+07	4 E+04 [3]		3		
Cl-39	55.6 m	β <sup>+</sup> , γ	7.6 E-11	8.5 E-11	0.241	1000	1.7	1 E+05	7 E+07	2 E+05		3-> Ar-39		
Ar-37	35. 02 d	ε			<0.001	<1	<0.1		1 E+14	1 E+11		3		
Ar-39	269 a	β <sup>-</sup>	1.827 h		<0.001	2000	1.5	3 E+10	3 E+10	7 E+06 [4]		3		
Ar-41	1.827 h	β <sup>+</sup> , γ			0.188	1000	1.7	5 E+07	5 E+07	5 E+04		3		
K-38	7.636 m	ε, β <sup>+</sup> , γ			0.480	1000	1.8					3		
K-40	1.28 E9 a	β <sup>-</sup> , ε, γ	3.0 E-09	6.2 E-09	0.022	1000	1.5	2 E+03	2 E+06	3 E+03		3		
K-42	12.36 h	β <sup>+</sup> , γ	2.0 E-10	4.3 E-10	0.464	1000	1.7	2 E+04	3 E+07	2 E+04		3		
K-43	22.6 h	β <sup>+</sup> , γ	2.6 E-10	2.5 E-10	1.022	1000	1.6	4 E+04	2 E+07	4 E+04		3		
K-44	22.13 m	β <sup>+</sup> , γ	3.7 E-11	8.4 E-11	1.553	1000	1.8	1 E+05	1 E+08	3 E+05		3		
K-45	20 m	β <sup>+</sup> , γ	2.8 E-11	5.4 E-11	0.302	1000	1.7	2 E+05	2 E+08	5 E+05		3		
Ca-41	1.4 E5 a	ε	1.9 E-10	2.9 E-10	<0.001	<1	<0.1	3 E+04	3 E+07	3 E+04		300		
Ca-45	163 d	β <sup>+</sup> , γ	2.3 E-09	7.6 E-10	<0.001	700	0.8	1 E+04	2 E+06	5 E+03		10		
Ca-47	4.53 d	β <sup>+</sup> , γ	2.1 E-09	1.6 E-09	0.156	1000	1.6	6 E+03	2 E+06	4 E+03		3-> Sc-47		

Nucléide	Période	Type de désintégration/ rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices					
			$e_{inh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Sc-43	3.891 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1.8 E-10	1.9 E-10	0.174	1000	1.4	5 E+04	3 E+07	1 E+05		3		
Sc-44	3.927 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3.0 E-10	3.5 E-10	0.324	1000	1.7	3 E+04	2 E+07	7 E+04		3		
Sc-44m	58.6 h	$\epsilon, \gamma$	2.0 E-09	2.4 E-09	0.045	200	0.2	4 E+03	3 E+06	4 E+03		3->Sc-44 [6]		
Sc-46	83.83 d	$\beta^+, \gamma$	4.8 E-09	1.5 E-09	0.299	1000	1.2	7 E+03	1 E+06	1 E+03		3		
Sc-47	3.351 d	$\beta^+, \gamma$	7.3 E-10	5.4 E-10	0.017	1000	1.3	2 E+04	7 E+06	1 E+04		3		
Sc-48	43.7 h	$\beta^+, \gamma$	1.6 E-09	1.7 E-09	0.495	2000	1.7	6 E+03	3 E+06	7 E+03		3		
Sc-49	57.4 m	$\beta^+, \gamma$	6.1 E-11	8.2 E-11	0.001	1000	1.6	1 E+05	8 E+07	3 E+05		3		
Ti-44	47.3 a	$\epsilon, \gamma$	7.2 E-08	5.8 E-09	0.026	2	<0.1	2 E+03	7 E+04	3 E+02		30->Sc-44 [6]		
Ti-45	3.08 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1.5 E-10	1.5 E-10	0.136	1000	1.5	7 E+04	3 E+07	2 E+05		3		
V-47	32.6 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	5.0 E-11	6.3 E-11	0.156	1000	1.7	2 E+05	1 E+08	4 E+05		3		
V-48	16.238 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2.7 E-09	2.0 E-09	0.432	900	1.0	5 E+03	2 E+06	3 E+03		3		
V-49	330 d	$\epsilon$	2.6 E-11	1.8 E-11	<0.001	<1	<0.1	6 E+05	2 E+08	9 E+04		100		
Cr-48	22.96 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2.5 E-10	2.0 E-10	0.071	50	0.1	5 E+04	2 E+07	3 E+04		100->V-48 [6]		
Cr-49	42.09 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	5.9 E-11	6.1 E-11	0.166	1000	1.7	2 E+05	8 E+07	1 E+05		3->V-49		
Cr-51	27.704 d	$\epsilon, \gamma$	3.6 E-11	3.8 E-11	0.005	3	<0.1	3 E+05	1 E+08	2 E+05		100		
Mn-51	46.2 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	6.8 E-11	9.3 E-11	0.159	1000	1.7	1 E+05	7 E+07	1 E+05		3->Cr-51		
Mn-52	5.591 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1.8 E-09	1.8 E-09	0.510	600	0.7	6 E+03	3 E+06	5 E+03		10		
Mn-52m	21.1 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	5.0 E-11	6.9 E-11	0.389	1000	1.7	1 E+05	1 E+08	2 E+05		3->Mn-52		
Mn-53	3.7 E6 a	$\epsilon$	3.6 E-11	3.0 E-11	<0.001	20	<0.1	3 E+05	1 E+08	2 E+05		1000		
Mn-54	312.5 d	$\epsilon, \gamma$	1.2 E-09	7.1 E-10	0.126	10	0.1	1 E+04	4 E+06	7 E+03		100		
Mn-56	2.5785 h	$\beta^+, \gamma$	2.0 E-10	2.5 E-10	0.275	1000	1.7	4 E+04	3 E+07	4 E+04		3		
Fe-52	8.275 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	9.5 E-10	1.4 E-09	0.116	900	1.0	7 E+03	5 E+06	9 E+03		3->Mn-52m [6]		
Fe-55	2.70 a	$\epsilon$	9.2 E-10	3.3 E-10	<0.001	20	<0.1	3 E+04	5 E+06	9 E+03		300		
Fe-59	44.529 d	$\beta^+, \gamma$	3.2 E-09	1.8 E-09	0.175	1000	1.1	6 E+03	2 E+06	3 E+03		3		
Fe-60	1 E5 a	$\beta^-$	3.3 E-07	1.1 E-07	<0.001	90	0.3	9 E+01	2 E+04	3 E+01		3->Co-60m		

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices				
			$\epsilon_{nh}$ Sv/Bq	$\epsilon_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/ (kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exem- ption LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	Limite d'auto- risation LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Co-55	17.54 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	8.3 E-10	1.1 E-09	0.302	1000	1.4	9 E+03	6 E+06	1 E+04		3-> Fe-55	
Co-56	78.76 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	4.9 E-09	2.5 E-09	0.485	300	0.6	4 E+03	1 E+06	2 E+03		10	
Co-57	270.9 d	$\epsilon, \gamma$	6.0 E-10	2.1 E-10	0.021	100	0.1	5 E+04	8 E+06	1 E+04		100	
Co-58	70.80 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1.7 E-09	7.4 E-10	0.147	300	0.3	1 E+04	3 E+06	5 E+03		30	
Co-58m	9.15 h	$\gamma$	1.7 E-11	2.4 E-11	<0.001	10	<0.1	4 E+05	3 E+08	5 E+05		1000-> Co-58 [6]	
Co-60	5.271 a	$\beta^-, \gamma$	1.7 E-08	3.4 E-09	0.366	1000	1.1	1 E+03 <sup>148</sup>	9 E+04	5 E+02		3	
Co-60m	10.47 m	$\beta^-, \gamma$	1.2 E-12	1.7 E-12	0.001	20	<0.1	6 E+06	4 E+09	7 E+06		300-> Co-60 [6]	
Co-61	1.65 h	$\beta^-, \gamma$	7.5 E-11	7.4 E-11	0.017	1000	1.6	1 E+05	7 E+07	1 E+05		3	
Co-62m	13.91 m	$\beta^-, \gamma$	3.7 E-11	4.7 E-11	0.436	1000	1.8	2 E+05	1 E+08	2 E+05		3	
Ni-56	6.10 d	$\epsilon, \gamma$	9.6 E-10	8.6 E-10	0.260	60	0.1	1 E+04	5 E+06	9 E+03		30-> Co-56 [6]	
Ni-57	36.08 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	7.6 E-10	8.7 E-10	0.278	700	0.8	1 E+04	7 E+06	1 E+04		10-> Co-57	
Ni-59	7.5 E4 a	$\epsilon$	2.2 E-10	6.3 E-11	<0.001	10	<0.1	2 E+05	2 E+07	4 E+04		1000	
Ni-63	96 a	$\beta^-$	5.2 E-10	1.5 E-10	<0.001	<1	<0.1	7 E+04	1 E+07	2 E+04		1000	
Ni-65	2.520 h	$\beta^-, \gamma$	1.3 E-10	1.8 E-10	0.081	1000	1.6	6 E+04	4 E+07	6 E+04		3	
Ni-66 / Cu-66	54.6 h	$\beta^-, \gamma$	1.9 E-09	3.0 E-09	0.039	2000	2.2	3 E+03	3 E+06	4 E+03		3	
Cu-60	23.2 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	6.2 E-11	7.0 E-11	0.596	1000	1.8	1 E+05	8 E+07	1 E+05		3	
Cu-61	3.408 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1.2 E-10	1.2 E-10	0.128	900	1.1	8 E+04	4 E+07	7 E+04		3	
Cu-64	12.701 h	$\epsilon, \beta^+, \beta^-, \gamma$	1.5 E-10	1.2 E-10	0.030	900	0.8	8 E+04	3 E+07	6 E+04		10	
Cu-67	61.86 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	5.8 E-10	3.4 E-10	0.018	1000	1.4	3 E+04	9 E+06	1 E+04		3	
Zn-62 / Cu-62	9.26 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	6.6 E-10	9.4 E-10	0.319	1000	1.9	1 E+04	8 E+06	1 E+04		3	
Zn-63	38.1 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	6.1 E-11	7.9 E-11	0.175	1000	1.6	1 E+05	8 E+07	1 E+05		3	
Zn-65	243.9 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2.8 E-09	3.9 E-09	0.086	40	0.1	3 E+03	2 E+06	3 E+03		30	



Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	$e_{nh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	Grandeurs d'appréciation					Valeurs directrices				
					$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exposition LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	Limite d'autorisation LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
Zn-69	57 m	$\beta^-, \gamma$	4,3 E-11	3,1 E-11	<0,001	1000	1,6	3 E+05	1 E+08	2 E+05		3		
Zn-69m	13,76 h	$\beta, \gamma$	3,3 E-10	3,3 E-10	0,067	70	0,1	3 E+04	2 E+07	3 E+04		3-> Zn-69		
Zn-71m	3,92 h	$\beta, \gamma$	2,4 E-10	2,4 E-10	0,240	1000	1,7	4 E+04	2 E+07	3 E+04		3		
Zn-72	46,5 h	$\beta, \gamma$	1,5 E-09	1,4 E-09	0,026	900	0,9	7 E+03	3 E+06	6 E+03		3-> Ga-72 [6]		
Ga-65	15,2 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,9 E-11	3,7 E-11	0,183	1000	1,6	3 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> Zn-65		
Ga-66	9,40 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	7,1 E-10	1,2 E-09	0,877	600	1,1	8 E+03	7 E+06	1 E+04		3		
Ga-67	78,26 h	$\epsilon, \gamma$	2,8 E-10	1,9 E-10	0,025	30	0,3	5 E+04	2 E+07	3 E+04		30		
Ga-68	68,0 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	8,1 E-11	1,0 E-10	0,149	1000	1,5	1 E+05	6 E+07	1 E+05		3		
Ga-70	21,15 m	$\epsilon, \beta, \gamma$	2,6 E-11	3,1 E-11	0,001	1000	1,6	3 E+05	2 E+08	3 E+05		3		
Ga-72	14,1 h	$\beta, \gamma$	8,4 E-10	1,1 E-09	0,386	1000	1,7	9 E+03	6 E+06	1 E+04		3		
Ga-73	4,91 h	$\beta, \gamma$	2,0 E-10	2,6 E-10	0,052	1000	1,6	4 E+04	3 E+07	4 E+04		3		
Ge-66	2,27 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,3 E-10	1,0 E-10	0,108	400	0,5	1 E+05	4 E+07	6 E+04		10-> Ga-66 [6]		
Ge-67	18,7 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	4,2 E-11	6,5 E-11	0,407	1000	1,7	2 E+05	1 E+08	2 E+05		3-> Ga-67		
Ge-68	288 d	$\epsilon$	7,9 E-09	1,3 E-09	<0,001	10	<0,1	8 E+03	6 E+05	1 E+03		3-> Ga-68 [6]		
Ge-69	39,05 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3,7 E-10	2,4 E-10	0,132	500	0,6	4 E+04	1 E+07	2 E+04		10		
Ge-71	11,8 d	$\epsilon$	1,1 E-11	1,2 E-11	<0,001	10	<0,1	8 E+05	5 E+08	8 E+05		1000		
Ge-75	82,78 m	$\beta, \gamma$	5,4 E-11	4,6 E-11	0,006	1000	1,6	2 E+05	9 E+07	2 E+05		3		
Ge-77	11,3 h	$\beta, \gamma$	4,5 E-10	3,3 E-10	0,163	1000	1,6	3 E+04	1 E+07	2 E+04		3		
Ge-78	87 m	$\beta, \gamma$	1,4 E-10	1,2 E-10	0,045	1000	1,5	8 E+04	4 E+07	6 E+04		3-> As-78 [6]		
As-69	15,2 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3,5 E-11	5,7 E-11	0,250	900	1,7	2 E+05	1 E+08	2 E+05		3-> Ge-69		
As-70	52,6 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,2 E-10	1,3 E-10	0,603	1000	1,7	8 E+04	4 E+07	7 E+04		3		
As-71	64,8 h	$\epsilon, \beta, \gamma$	5,0 E-10	4,6 E-10	0,088	700	0,7	2 E+04	1 E+07	2 E+04		10-> Ge-71		
As-72	26,0 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,3 E-09	1,8 E-09	0,339	900	1,6	6 E+03	4 E+06	6 E+03		3		
As-73	80,30 d	$\epsilon, \gamma$	6,5 E-10	2,6 E-10	0,003	20	<0,1	4 E+04	8 E+06	1 E+04		300		
As-74	17,76 d	$\epsilon, \beta^+, \beta, \gamma$	1,8 E-09	1,3 E-09	0,117	900	1,1	8 E+03	3 E+06	5 E+03		3		
As-76	26,32 h	$\beta, \gamma$	9,2 E-10	1,6 E-09	0,132	1000	1,6	6 E+03	5 E+06	9 E+03		3		
As-77	38,8 h	$\beta, \gamma$	4,2 E-10	4,0 E-10	0,001	1000	1,5	3 E+04	1 E+07	2 E+04		3		

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation											Valeurs directrices		
			$\epsilon_{nh}$ Sv/Bq	$\epsilon_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exposition LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	Limite d'autorisation LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
As-78	90,7 m	$\beta^-, \gamma$	1,4 E-10	2,1 E-10	0,804	1000	1,7	5 E+04	4 E+07	6 E+04		3				
Se-70	41,0 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,2 E-10	1,4 E-10	0,158	900	1,3	7 E+04	4 E+07	7 E+04		3-> As-70 [6]				
Se-73	7,15 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,4 E-10	3,9 E-10	0,174	900	1,2	3 E+04	2 E+07	3 E+04		3-> As-73				
Se-73m	39 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,7 E-11	4,1 E-11	0,038	300	0,4	2 E+05	2 E+08	3 E+05		10-> Se-73				
Se-75	119,8 d	$\epsilon, \gamma$	1,7 E-09	2,6 E-09	0,064	80	0,1	4 E+03	3 E+06	5 E+03		30				
Se-79	6,5 E4 a	$\beta^-, \gamma$	3,1 E-09	2,9 E-09	<0,001	200	0,4	3 E+03	2 E+06	3 E+03		10				
Se-81	18,5 m	$\beta^-, \gamma$	2,4 E-11	2,7 E-11	0,002	1000	1,6	4 E+05	2 E+08	3 E+05		3				
Se-81m	57,25 m	$\beta^-, \gamma$	6,8 E-11	5,9 E-11	0,004	100	1,1	2 E+05	7 E+07	1 E+05		3-> Se-81				
Se-83	22,5 m	$\beta^-, \gamma$	5,3 E-11	5,1 E-11	0,362	1000	1,7	2 E+05	9 E+07	2 E+05		3-> Br-83				
Br-74	25,3 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	6,8 E-11	8,4 E-11	1,022	1000	1,8	1 E+05	7 E+07	1 E+05		3				
Br-74m	41,5 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,1 E-10	1,4 E-10	1,347	900	1,8	7 E+04	5 E+07	8 E+04		3				
Br-75	98 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	8,5 E-11	7,9 E-11	0,189	900	1,3	1 E+05	6 E+07	1 E+05		3-> Se-75				
Br-76	16,2 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	5,8 E-10	4,6 E-10	0,503	700	1,1	2 E+04	9 E+06	1 E+04		3				
Br-77	56 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,3 E-10	9,6 E-11	0,051	60	0,1	1 E+05	4 E+07	6 E+04		100				
Br-80	17,4 m	$\epsilon, \beta^+, \beta^-, \gamma$	1,7 E-11	3,1 E-11	0,013	1000	1,5	3 E+05	3 E+08	3 E+05		3				
Br-80m	4,42 h	$\gamma$	1,0 E-10	1,1 E-10	0,012	10	<0,1	9 E+04	5 E+07	8 E+04		3-> Br-80				
Br-82	35,30 h	$\beta^-, \gamma$	8,8 E-10	5,4 E-10	0,395	1000	1,4	2 E+04	6 E+06	9 E+03		3				
Br-83	2,39 h	$\beta^-, \gamma$	6,7 E-11	4,3 E-11	0,001	1000	1,5	2 E+05	7 E+07	1 E+05		3				
Br-84	31,80 m	$\beta^-, \gamma$	6,2 E-11	8,8 E-11	0,923	1000	1,7	1 E+05	8 E+07	1 E+05		3				
Kr-79	35,04 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$			0,042	100	0,2		3 E+08	3 E+05						
Kr-81	2,1 E5 a	$\epsilon, \gamma$			0,004	8	<0,1		7 E+09	7 E+06						
Kr-83m	1,83 h	$\gamma$			0,002	3	<0,1		1 E+12	1 E+09						
Kr-85	10,72 a	$\beta^-, \gamma$			0,001	1000	1,5		5 E+07 [8]	5 E+06 [4]						
Kr-85m	4,48 h	$\beta^-, \gamma$			0,026	1000	1,4		5 E+08	5 E+05						
Kr-87	76,3 m	$\beta^-, \gamma$			0,501	1000	1,7		8 E+07	8 E+04						
Kr-88	2,84 h	$\beta^-, \gamma$			0,264	1000	1,5		2 E+07	2 E+04 [1]						
Kr-89	3,18 m	$\beta^-, \gamma$			0,247	900	1,8		3 E+07	3 E+04						

Nucléide	Période	Type de désintégration / de rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices				
			$e_{inh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Rb-79	22,9 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3,0 E-11	5,0 E-11	0,217	2000	2,1	2 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> Kr-79	
Rb-81	4,58 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	6,8 E-11	5,4 E-11	0,101	1000	1,2	2 E+05	7 E+07	1 E+05		3-> Kr-81	
Rb-81m	32 m	$\gamma$	1,3 E-11	9,7 E-12	0,006	5	0,3	1 E+06	4 E+08	6 E+05		30-> Rb-81 [6]	
Rb-82m	6,2 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,2 E-10	1,3 E-10	0,436	400	0,6	8 E+04	2 E+07	4 E+04		10	
Rb-83	86,2 d	$\epsilon, \gamma$	1,0 E-09	1,9 E-09	0,082	20	<0,1	5 E+03	5 E+06	8 E+03		100	
Rb-84	32,77 d	$\epsilon, \beta^+, \beta^-, \gamma$	1,5 E-09	2,8 E-09	0,141	400	0,6	4 E+03	3 E+06	6 E+03		10	
Rb-86	18,66 d	$\beta^-, \gamma$	1,3 E-09	2,8 E-09	0,014	1000	1,6	4 E+03	4 E+06	6 E+03		3	
Rb-87	4,7 E10 a	$\beta^-$	7,6 E-10	1,5 E-09	<0,001	1000	1,2	7 E+03	7 E+06	1 E+04		3	
Rb-88	17,8 m	$\beta^-, \gamma$	2,8 E-11	9,0 E-11	2,314	900	1,7	1 E+05	2 E+08	3 E+05		3	
Rb-89	15,2 m	$\beta^-, \gamma$	2,5 E-11	4,7 E-11	0,659	1000	1,8	2 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> Sr-89	
Sr-80 / Rb-80	100m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,1 E-10	3,5 E-10	1,750	900	1,7	3 E+04	2 E+07	4 E+04		3	
Sr-81	25,5 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	6,1 E-11	7,8 E-11	0,247	1000	1,6	1 E+05	8 E+07	1 E+05		3-> Rb-81 [6]	
Sr-82 / Rb-82	25,0 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	7,7 E-09	6,1 E-09	0,434	900	1,6	2 E+03	6 E+05	1 E+03		3	
Sr-83	32,4 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	4,9 E-10	5,8 E-10	0,127	400	0,5	2 E+04	1 E+07	2 E+04		10-> Rb-83	
Sr-85	64,84 d	$\epsilon, \gamma$	6,4 E-10	5,6 E-10	0,086	20	0,1	2 E+04	8 E+06	1 E+04		100	
Sr-85m	69,5 m	$\epsilon, \gamma$	7,4 E-12	6,1 E-12	0,035	70	0,1	2 E+06	7 E+08	1 E+06		100-> Sr-85	
Sr-87m	2,805 h	$\epsilon, \gamma$	3,5 E-11	3,3 E-11	0,053	300	0,3	3 E+05	1 E+08	2 E+05		30-> Rb-87	
Sr-89	50,5 d	$\beta^-, \gamma$	5,6 E-09	2,6 E-09	<0,001	1000	1,6	4 E+03	9 E+05	1 E+03		3	
Sr-90	29,12 a	$\beta^-$	7,7 E-08	2,8 E-08	<0,001	1000	1,4	4 E+02	6 E+04	1 E+02		3-> Y-90 [6]	
Sr-91	9,5 h	$\beta^-, \gamma$	5,7 E-10	7,6 E-10	0,117	1000	1,6	1 E+04	9 E+06	1 E+04		3-> Y-91m, Y-91	
Sr-92	2,71 h	$\beta^-, \gamma$	3,4 E-10	4,9 E-10	0,194	1000	1,4	2 E+04	1 E+07	2 E+04		3-> Y-92 [6]	
Y-86	14,74 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	8,1 E-10	9,6 E-10	0,515	500	0,8	1 E+04	6 E+06	1 E+04		10	
Y-86m	48 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	4,9 E-11	5,6 E-11	0,034	200	0,1	2 E+05	1 E+08	2 E+05		30-> Y-86 [6]	
Y-87	80,3 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	5,3 E-10	5,5 E-10	0,080	20	<0,1	2 E+04	9 E+06	2 E+04		100	
Y-88	106,64 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3,3 E-09	1,3 E-09	0,380	40	0,2	8 E+03	2 E+06	3 E+03		30	
Y-90	64,0 h	$\beta^-, \gamma$	1,7 E-09	2,7 E-09	0,007	1000	1,6	4 E+03	3 E+06	5 E+03		3	
Y-90m	3,19 h	$\beta^-, \gamma$	1,3 E-10	1,7 E-10	0,098	200	0,2	6 E+04	4 E+07	6 E+04		30-> Y-90	

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation							Valeurs directrices			
			$e_{nh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{0,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exemption LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	Limite d'autorisation LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Y-91	58,51 d	$\beta^-, \gamma$	6,1 E-10	2,4 E-09	0,001	1000	1,6	4 E+03	8 E+05	1 E+03		3	
Y-91m	49,71 m	$\gamma$	1,5 E-11	1,1 E-11	0,082	70	0,1	9 E+05	3 E+08	6 E+05		30-> Y-91	
Y-92	3,54 h	$\beta^-, \gamma$	4,9 E-10	4,2 E-09	0,546	1000	1,7	2 E+04	2 E+07	3 E+04		3	
Y-93	10,1 h	$\beta^-, \gamma$	6,0 E-10	1,2 E-09	0,098	1000	1,6	8 E+03	8 E+06	1 E+04		3-> Zr-93	
Y-94	19,1 m	$\beta^-, \gamma$	4,6 E-11	8,1 E-11	1,111	900	1,7	1 E+05	1 E+08	2 E+05		3	
Y-95	10,7 m	$\beta^-, \gamma$	2,6 E-11	4,6 E-11	1,219	1000	1,7	2 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> Zr-95 [6]	
Zr-86	16,5 h	$\epsilon, \gamma$	7,0 E-10	8,6 E-10	0,069	100	0,1	1 E+04	7 E+06	1 E+04		30-> Y-86 [6]	
Zr-88	83,4 d	$\epsilon, \gamma$	4,1 E-09	3,3 E-10	0,076	50	0,1	3 E+04	1 E+06	2 E+03		100-> Y-88 [6]	
Zr-89	78,43 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	7,5 E-10	7,9 E-10	0,182	400	0,5	1 E+04	7 E+06	1 E+04		10	
Zr-93	1,53 E6 a	$\beta^-$	2,9 E-08	2,8 E-10	<0,001	<1	<0,1	4 E+04	2 E+05	3 E+02		100-> Nb-93m	
Zr-95	63,98 d	$\beta^-, \gamma$	4,2 E-09	8,8 E-10	0,112	1000	1,1	1 E+04	1 E+06	2 E+03		3-> Nb-95 [6]	
Zr-97	16,90 h	$\beta^-, \gamma$	1,4 E-09	2,1 E-09	0,027	1000	1,6	5 E+03	4 E+06	6 E+03		3-> Nb-97	
Nb-88	14,3 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	5,0 E-11	6,3 E-11	0,719	1000	1,8	2 E+05	1 E+08	2 E+05		3-> Zr-88	
Nb-89-1 [2]	66 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,2 E-10	1,4 E-10	0,306	900	1,5	7 E+04	4 E+07	7 E+04		3-> Zr-89	
Nb-89-2 [2]	122 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,9 E-10	3,0 E-10	0,392	700	1,3	3 E+04	3 E+07	4 E+04		3-> Zr-89	
Nb-90	14,60 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,1 E-09	1,2 E-09	0,574	2000	1,9	8 E+03	5 E+06	8 E+03		3	
Nb-91	680 a	$\epsilon$	4,1 E-09	6,4 E-11				2 E+05	1 E+06	2 E+03			
Nb-91m	62 d	$\epsilon, \gamma$	2,3 E-09	6,3 E-10				2 E+04	2 E+06	4 E+03			
Nb-92m	10,15 d	$\beta^+, \gamma$	5,9 E-10	6,0 E-10				2 E+04	8 E+06	1 E+04			
Nb-93m	13,6 a	$\gamma$	8,6 E-10	1,2 E-10	0,003	<1	<0,1	8 E+04	6 E+06	1 E+04		1000	
Nb-94	2,03 E4 a	$\beta^-, \gamma$	2,5 E-08	1,7 E-09	0,237	1000	1,5	6 E+03	2 E+05	3 E+02		3	
Nb-95	35,15 d	$\beta^-, \gamma$	1,3 E-09	5,8 E-10	0,116	100	0,3	2 E+04	4 E+06	6 E+03		30	
Nb-95m	86,6 h	$\gamma$	8,5 E-10	5,6 E-10	0,071	2000	1,4	2 E+04	6 E+06	1 E+04		3-> Nb-95 [6]	
Nb-96	23,35 h	$\beta^-, \gamma$	9,7 E-10	1,1 E-09	0,321	1000	1,6	9 E+03	5 E+06	9 E+03		3	
Nb-97	72,1 m	$\beta^-, \gamma$	7,2 E-11	6,8 E-11	0,099	1000	1,6	1 E+05	7 E+07	1 E+05		3	
Nb-98	51,5 m	$\beta^-, \gamma$	9,9 E-11	1,1 E-10	0,393	1000	1,8	9 E+04	5 E+07	8 E+04		3	
Mo-90	5,67 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	5,6 E-10	6,2 E-10	0,147	1000	1,4	2 E+04	9 E+06	1 E+04		3-> Nb-90 [6]	

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation							Valeurs directrices			
			$e_{inh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/ (kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exem- ption LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	Limite d'auto- risation LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Mo-93	3,5 E3 a	ε	1,4 E-09	2,6 E-09	0,016	4	<0,1	4 E+03	4 E+06	6 E+03	300		
Mo-93m	6,85 h	γ	3,0 E-10	2,8 E-10	0,330	800	0,8	4 E+04	2 E+07	3 E+04	10-> Mo-93		
Mo-99	66,0 h	β <sup>-</sup> , γ	1,1 E-09	1,2 E-09	0,024	1000	1,6	8 E+03	5 E+06	8 E+03	3-> Tc-99m, Tc-99		
Mo-101	14,62 m	β <sup>-</sup> , γ	4,5 E-11	4,2 E-11	0,196	1000	1,7	2 E+05	1 E+08	2 E+05	3-> Tc-101		
Tc-93	2,75 h	ε, γ	6,5 E-11	4,9 E-11	0,222	20	0,1	2 E+05	8 E+07	1 E+05	100-> Mo-93		
Tc-93m	43,5 m	ε, γ	3,1 E-11	2,4 E-11	0,098	300	0,4	4 E+05	2 E+08	3 E+05	10-> Tc-93, Mo-93		
Tc-94	293 m	ε, β <sup>+</sup> , γ	2,2 E-10	1,8 E-10	0,414	200	0,4	6 E+04	2 E+07	4 E+04	10		
Tc-94m	52 m	ε, β <sup>+</sup> , γ	8,0 E-11	1,1 E-10	0,285	700	1,3	9 E+04	6 E+07	1 E+05	3		
Tc-95	20,0 h	ε, γ	1,8 E-10	1,6 E-10	0,135	20	0,1	6 E+04	3 E+07	5 E+04	100		
Tc-95m	61 d	ε, β <sup>+</sup> , γ	8,6 E-10	6,2 E-10	0,117	100	0,1	2 E+04	6 E+06	1 E+04	30-> Tc-95		
Tc-96	4,28 d	ε, γ	1,0 E-09	1,1 E-09	0,388	40	0,2	9 E+03	5 E+06	8 E+03	30		
Tc-96m	51,5 m	ε, γ	1,1 E-11	1,3 E-11	0,016	3	<0,1	8 E+05	5 E+08	8 E+05	1000-> Tc-96		
Tc-97	2,6 E6 a	ε	1,6 E-10	8,3 E-11	0,017	4	<0,1	1 E+05	3 E+07	5 E+04	1000		
Tc-97m	87 d	γ	2,7 E-09	6,6 E-10	0,014	30	0,7	2 E+04	2 E+06	3 E+03	10-> Tc-97		
Tc-98	4,2 E6 a	β <sup>-</sup> , γ	6,1 E-09	2,3 E-09	0,215	2000	1,5	4 E+03	8 E+05	1 E+03	3		
Tc-99	2,13 E5 a	β <sup>-</sup>	3,2 E-09	7,8 E-10	<0,001	1000	1,1	1 E+04	2 E+06	3 E+03	3		
Tc-99m	6,02 h	β <sup>-</sup>	2,9 E-11	2,2 E-11	0,022	300	0,2	5 E+05	2 E+08	3 E+05	30-> Tc-99		
Tc-101	14,2 m	β <sup>-</sup> , γ	2,1 E-11	1,9 E-11	0,055	1000	1,6	5 E+05	2 E+08	4 E+05	3		
Tc-104	18,2 m	β <sup>-</sup> , γ	4,8 E-11	8,1 E-11	1,219	1000	1,8	1 E+05	1 E+08	2 E+05	3		
Ru-94	51,8 m	ε, γ	7,4 E-11	9,4 E-11	0,100	20	0,1	1 E+05	7 E+07	1 E+05	100-> Tc-94		
Ru-97	2,9 d	ε, γ	1,6 E-10	1,5 E-10	0,055	100	0,1	7 E+04	3 E+07	5 E+04	100-> Tc-97		
Ru-103	39,28 d	β <sup>-</sup> , γ	2,2 E-09	7,3 E-10	0,073	500	0,6	1 E+04	2 E+06	4 E+03	10		
Ru-105	4,44 h	β <sup>-</sup> , γ	2,5 E-10	2,6 E-10	0,119	1000	1,6	4 E+04	2 E+07	3 E+04	3-> Rh-105		
Ru-106 / Rh-106	368,2 d	β <sup>-</sup> , γ	3,5 E-08	7,0 E-09	0,357	1000	1,6	1 E+03	1 E+05	2 E+02	3		
Rh-99	16 d	ε, β <sup>+</sup> , γ	8,9 E-10	5,1 E-10	0,115	100	0,2	2 E+04	6 E+06	9 E+03	30		
Rh-99m	4,7 h	ε, β <sup>+</sup> , γ	7,3 E-11	6,6 E-11	0,122	100	0,2	2 E+05	7 E+07	1 E+05	30		
Rh-100	20,8 h	ε, β <sup>+</sup> , γ	6,3 E-10	7,1 E-10	0,392	100	0,3	1 E+04	8 E+06	1 E+04	30		

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	$\epsilon_{nh}$ Sv/Bq	$\epsilon_{ing}$ Sv/Bq	Grandeurs d'appréciation					Valeurs directrices				
					$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exposition	Limite d'autorisation	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Rh-101	3.200 a	$\epsilon, \gamma$	3.1 E-09	5.5 E-10	0.062	300	0.4	2 E+04	2 E+06	3 E+03		10		
Rh-101m	4.34 d	$\epsilon, \gamma$	2.7 E-10	2.2 E-10	0.066	200	0.2	5 E+04	2 E+07	3 E+04		30-> Rh-101		
Rh-102	2.900 a	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	9.0 E-09	2.6 E-09	0.339	50	0.2	4 E+03	6 E+05	9 E+02		30		
Rh-102m	207 d	$\epsilon, \beta^+, \beta^-, \gamma$	4.2 E-09	1.2 E-09	0.085	400	0.6	8 E+03	1 E+06	2 E+03		10-> Rh-102		
Rh-103m	56.12 m	$\gamma$	2.5 E-12	3.8 E-12	0.002	<1	<0.1	3 E+06	2 E+09	3 E+06		1000		
Rh-105	35.36 h	$\beta^-, \gamma$	4.4 E-10	3.7 E-10	0.013	1000	1.2	3 E+04	1 E+07	2 E+04		3		
Rh-106m	132 m	$\beta^-, \gamma$	1.9 E-10	1.6 E-10	0.436	1000	1.7	6 E+04	3 E+07	4 E+04		3		
Rh-107	21.7 m	$\beta, \gamma$	2.8 E-11	2.4 E-11	0.051	1000	1.6	4 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> Pd-107		
Pd-100	3.63 d	$\epsilon, \gamma$	9.7 E-10	9.4 E-10	0.050	20	0.1	1 E+04	5 E+06	9 E+03		100-> Rh-100 [6]		
Pd-101	8.27 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1.0 E-10	9.4 E-11	0.081	100	0.2	1 E+05	5 E+07	8 E+04		30-> Rh-101m		
Pd-103	16.96 d	$\epsilon, \gamma$	3.0 E-10	1.9 E-10	0.019	3	<0.1	5 E+04	2 E+07	3 E+04		300-> Rh-103m		
Pd-107	6.5 E6 a	$\beta^-$	2.9 E-10	3.7 E-11	<0.001	<1	<0.1	3 E+05	2 E+07	3 E+04		1000		
Pd-109	13.427 h	$\beta, \gamma$	5.0 E-10	5.5 E-10	0.010	1000	2.0	2 E+04	1 E+07	2 E+04		3		
Ag-102	12.9 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3.2 E-11	4.0 E-11	0.546	800	1.4	3 E+05	2 E+08	3 E+05		3		
Ag-103	65.7 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	4.5 E-11	4.3 E-11	0.125	500	0.8	2 E+05	1 E+08	2 E+05		10-> Pd-103		
Ag-104	69.2 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	7.1 E-11	6.0 E-11	0.410	300	0.5	2 E+05	7 E+07	1 E+05		10		
Ag-104m	33.5 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	4.5 E-11	5.4 E-11	0.188	400	0.8	2 E+05	1 E+08	2 E+05		10-> Ag-104 [6]		
Ag-105	41.0 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	8.0 E-10	4.7 E-10	0.102	50	0.1	2 E+04	6 E+06	1 E+04		100		
Ag-106	23.96 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2.7 E-11	3.2 E-11	0.117	700	1.0	3 E+05	2 E+08	3 E+05		10		
Ag-106m	8.41 d	$\epsilon, \gamma$	1.6 E-09	1.5 E-09	0.435	60	0.2	7 E+03	3 E+06	5 E+03		30		
Ag-108m / Ag-108	127 a	$\epsilon, \beta^+, \beta^-, \gamma$	1.9 E-08	2.3 E-09	0.263	100	0.3	4 E+03	3 E+05	4 E+02		30		
Ag-110m / Ag-110	249.9 d	$\epsilon, \beta^-, \gamma$	7.3 E-09	2.8 E-09	0.409	500	0.6	4 E+03	7 E+05	1 E+03		10		
Ag-111	7.45 d	$\beta, \gamma$	1.6 E-09	1.3 E-09	0.004	1000	1.6	8 E+03	3 E+06	5 E+03		3		
Ag-112	3.12 h	$\beta, \gamma$	2.6 E-10	4.3 E-10	0.640	1000	1.7	2 E+04	2 E+07	3 E+04		3		
Ag-115	20.0 m	$\beta, \gamma$	4.4 E-11	6.0 E-11	0.181	1000	1.7	2 E+05	1 E+08	2 E+05		3-> Cd-115, Cd-115m		
Cd-104	57.7 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	6.3 E-11	5.8 E-11	0.062	20	0.1	2 E+05	8 E+07	1 E+05		100-> Ag-104 [6]		
Cd-107	6.49 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1.1 E-10	6.2 E-11	0.030	20	0.6	2 E+05	5 E+07	8 E+04		10		

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices					
			$\epsilon_{nh}$ Sv/Bq	$\epsilon_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exposition LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	Limite d'autorisation LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucélide de filiation instable		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Cd-109	464 d	$\epsilon, \gamma$	9,6 E-09	2,0 E-09	0,027	5	0,4	5 E+03	5 E+05	9 E+02		10		
Cd-113	9,3 E15 a	$\beta^-$	1,4 E-07	2,5 E-08	<0,001	1000	0,9	4 E+02	4 E+04	6 E+01		10		
Cd-113m	13,6 a	$\beta^-$	1,3 E-07	2,3 E-08	<0,001	1000	1,4	4 E+02	4 E+04	6 E+01		3		
Cd-115	53,46 h	$\beta^-, \gamma$	1,3 E-09	1,4 E-09	0,037	1000	1,5	7 E+02	4 E+06	6 E+03		3-> In-115		
Cd-115m	44,6 d	$\beta, \gamma$	6,4 E-09	3,3 E-09	0,003	1000	1,6	3 E+03	8 E+05	1 E+03		3-> In-115		
Cd-117	2,49 h	$\beta, \gamma$	2,5 E-10	2,8 E-10	0,158	1000	1,5	4 E+04	2 E+07	3 E+04		3-> In-117m, In-117		
Cd-117m	3,36 h	$\beta^-, \gamma$	3,2 E-10	2,8 E-10	0,282	1000	1,5	4 E+04	2 E+07	3 E+04		3-> In-117, In-117m		
In-109	4,2 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	7,3 E-11	6,6 E-11	0,117	300	0,3	2 E+05	7 E+07	1 E+05		30-> Cd-109		
In-110L [2]	4,9 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,5 E-10	2,4 E-10	0,468	60	0,2	4 E+04	2 E+07	3 E+04		30		
In-110S [2]	69,1 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	8,1 E-11	1,0 E-10	0,238	700	1,1	1 E+05	6 E+07	1 E+05		3		
In-111	2,83 d	$\epsilon, \gamma$	3,1 E-10	2,9 E-10	0,082	400	0,3	3 E+04	2 E+07	3 E+04		10		
In-112	14,4 m	$\epsilon, \beta^+, \beta^-, \gamma$	1,3 E-11	1,0 E-11	0,047	900	1,0	1 E+06	4 E+08	6 E+05		10		
In-113m	1,658 h	$\gamma$	3,2 E-11	2,8 E-11	0,047	500	0,6	4 E+05	2 E+08	3 E+05		10		
In-114m / In-114	49,51 d	$\epsilon, \beta^+, \beta^-, \gamma$	1,1 E-08	4,1 E-09	0,023	3000	3,2	2 E+03	5 E+05	8 E+02		3		
In-115	5,1 E14 a	$\beta^-$	4,5 E-07	3,2 E-08	<0,001	1000	1,3	3 E+02	1 E+04	2 E+01		3		
In-115m	4,486 h	$\beta^-, \gamma$	8,7 E-11	8,6 E-11	0,033	900	1,0	1 E+05	6 E+07	1 E+05		10-> In-115		
In-116m	54,15 m	$\beta^-, \gamma$	8,0 E-11	6,4 E-11	0,356	1000	1,7	2 E+05	6 E+07	1 E+05		3		
In-117	43,8 m	$\beta, \gamma$	4,8 E-11	3,1 E-11	0,109	2000	1,8	3 E+05	1 E+08	2 E+05		3		
In-117m	116,5 m	$\beta, \gamma$	1,1 E-10	1,2 E-10	0,019	1000	1,4	8 E+04	5 E+07	8 E+04		3-> In-117 [6]		
In-119m / In-119	18,0 m	$\beta^+, \gamma$	2,9 E-11	4,7 E-11	0,033	1000	1,7	2 E+05	2 E+08	3 E+05		3		
Sn-110	4,0 h	$\epsilon, \gamma$	2,6 E-10	3,5 E-10	0,064	70	0,1	3 E+04	2 E+07	3 E+04		100-> In-110S [6]		
Sn-111	35,3 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,2 E-11	2,3 E-11	0,087	400	0,6	4 E+05	2 E+08	4 E+05		10-> In-111		
Sn-113	115,1 d	$\epsilon, \gamma$	1,9 E-09	7,3 E-10	0,019	4	<0,1	1 E+04	3 E+06	4 E+03		100-> In-113m		
Sn-117m	13,61 d	$\gamma$	2,2 E-09	7,1 E-10	0,038	3000	2,4	1 E+04	2 E+06	4 E+03		3		
Sn-119m	293,0 d	$\gamma$	1,5 E-09	3,4 E-10	0,011	1	<0,1	3 E+04	3 E+06	6 E+03		300		
Sn-121	27,06 h	$\beta^-$	2,8 E-10	2,3 E-10	<0,001	1000	1,1	4 E+04	2 E+07	3 E+04		3		
Sn-121m	55 a	$\beta, \gamma$	3,3 E-09	3,8 E-10	0,004	300	0,3	3 E+04	2 E+06	3 E+03		30-> Sn-121		

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices				
			$e_{nh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exemption LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	Limite d'autorisation LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Sn-123	129,2 d	$\beta^-, \gamma$	5,6 E-09	2,1 E-09	0,001	1000	1,6	5 E+03	9 E+05	1 E+03		3	
Sn-123m	40,08 m	$\beta, \gamma$	4,4 E-11	3,8 E-11	0,024	2000	1,9	3 E+05	1 E+08	2 E+05		3	
Sn-125	9,64 d	$\beta^-, \gamma$	2,8 E-09	3,1 E-09	0,053	1000	1,5	3 E+03	2 E+06	3 E+03		3	
Sn-126	1,0 E5 a	$\beta^-, \gamma$	1,8 E-08	4,7 E-09	0,017	1000	1,2	2 E+03	3 E+05	5 E+02		3-> Sb-125	
Sn-127	2,10 h	$\beta, \gamma$	2,0 E-10	2,0 E-10	0,313	1000	1,6	5 E+04	3 E+07	4 E+04		3-> Sb-126 [6]	
Sn-128	59,1 m	$\beta, \gamma$	1,5 E-10	1,5 E-10	0,138	1000	1,5	7 E+04	3 E+07	6 E+04		3-> Sb-127 [6]	
Sb-115	31,8 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,3 E-11	2,4 E-11	0,151	400	0,6	4 E+05	2 E+08	4 E+05		10	
Sb-116	15,8 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,3 E-11	2,6 E-11	0,321	500	0,9	4 E+05	2 E+08	4 E+05		10	
Sb-116m	60,3 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	8,5 E-11	6,7 E-11	0,487	400	0,9	1 E+05	6 E+07	1 E+05		10	
Sb-117	2,80 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,7 E-11	1,8 E-11	0,045	400	0,3	6 E+05	2 E+08	3 E+05		10	
Sb-118m	5,00 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,3 E-10	2,1 E-10	0,411	200	0,3	5 E+04	2 E+07	4 E+04		30	
Sb-119	38,1 h	$\epsilon, \gamma$	5,9 E-11	8,1 E-11	0,022	3	<0,1	1 E+05	8 E+07	1 E+05		1000	
Sb-120-1 [2]	15,89 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,2 E-11	1,4 E-11	0,079	500	0,7	7 E+05	4 E+08	7 E+05		10	
Sb-120-2 [2]	5,76 d	$\epsilon, \gamma$	1,3 E-09	1,2 E-09	0,386	400	0,4	8 E+03	4 E+06	4 E+03		10	
Sb-122	2,70 d	$\epsilon, \beta^-, \gamma$	1,2 E-09	1,7 E-09	0,068	1000	1,6	6 E+03	4 E+06	7 E+03		3	
Sb-124	20,20 d	$\beta, \gamma$	4,7 E-09	2,5 E-09	0,261	1000	1,5	4 E+03	1 E+06	2 E+03		3	
Sb-124m-2 [2]	60,2 m	$\beta, \gamma$	8,3 E-12	8,0 E-12	<0,001	<1	<0,1	1 E+06	6 E+08	1 E+06		100-> Sb-124 [6]	
Sb-125	2,77 a	$\beta, \gamma$	3,3 E-09	1,1 E-09	0,076	700	0,7	9 E+03	2 E+06	3 E+03		10-> Te-125m	
Sb-126	12,4 d	$\beta, \gamma$	3,2 E-09	2,4 E-09	0,434	1000	1,5	4 E+03	2 E+06	3 E+03		3	
Sb-126m	19,0 m	$\beta, \gamma$	3,2 E-11	3,6 E-11	0,239	1000	1,5	3 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> Sb-126 [6]	
Sb-127	3,85 d	$\beta, \gamma$	1,7 E-09	1,7 E-09	0,106	1000	1,6	6 E+03	3 E+06	5 E+03		3-> Te-127, Te-127m	
Sb-128S [2]	10,4 m	$\beta, \gamma$	2,6 E-11	3,3 E-11	0,313	1000	1,8	3 E+05	2 E+08	3 E+05		3	
Sb-128L [2]	9,01 h	$\beta, \gamma$	6,7 E-10	7,6 E-10	0,472	1000	1,8	1 E+04	7 E+06	1 E+04		3	
Sb-129	4,32 h	$\beta, \gamma$	3,5 E-10	4,2 E-10	0,212	1000	1,6	2 E+04	1 E+07	2 E+04		3-> Te-129, Te-129m	
Sb-130	40 m	$\beta, \gamma$	9,1 E-11	9,1 E-11	0,505	2000	2,1	1 E+05	5 E+07	9 E+04		3	
Sb-131	23 m	$\beta, \gamma$	8,3 E-11	1,0 E-10	0,278	1000	1,7	1 E+05	6 E+07	1 E+05		3-> Te-131, Te-131m	
Te-116	2,49 h	$\epsilon, \gamma$	1,7 E-10	1,7 E-10	0,033	8	0,2	6 E+04	3 E+07	5 E+04		10-> Sb-116 [6]	



Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation							Valeurs directrices			
			$E_{\text{inh}}$ Sv/Bq	$E_{\text{ing}}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> , Bq	LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Te-119m	16 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	6,3 E-10	8,3 E-10	0,104	20	0,1	1 E+04	8 E+06	1 E+04		10	
Te-121	17 d	$\epsilon, \gamma$	4,4 E-10	4,3 E-10	0,104	20	0,1	2 E+04	1 E+07	2 E+04		100	
Te-121m	154 d	$\epsilon, \gamma$	3,6 E-09	2,3 E-09	0,043	200	0,4	4 E+03	1 E+06	2 E+03		10-> Te-121 [6]	
Te-123	1 E13 a	$\epsilon$	5,0 E-09	4,4 E-09	0,017	2	<0,1	2 E+03	1 E+06	2 E+03		300	
Te-123m	119,7 d	$\gamma$	3,4 E-09	1,4 E-09	0,032	400	0,8	7 E+03	1 E+06	2 E+03		10-> Te-123	
Te-125m	58 d	$\gamma$	2,9 E-09	8,7 E-10	0,027	500	1,1	1 E+04	2 E+06	3 E+03		3	
Te-127	9,35 h	$\beta^-, \gamma$	1,8 E-10	1,7 E-10	0,001	1000	1,4	6 E+04	3 E+07	5 E+04		3	
Te-127m	109 d	$\beta, \gamma$	6,2 E-09	2,3 E-09	0,009	40	0,5	4 E+03	8 E+05	1 E+03		10-> Te-127	
Te-129	69,6 m	$\beta^-, \gamma$	5,7 E-11	6,3 E-11	0,012	1000	1,6	2 E+05	9 E+07	1 E+05		3-> I-129	
Te-129m	33,6 d	$\beta^-, \gamma$	5,4 E-09	3,0 E-09	0,011	600	1,2	3 E+03	9 E+05	2 E+03		3-> Te-129	
Te-131	25 m	$\beta, \gamma$	6,1 E-11	8,7 E-11	0,067	2000	2,0	1 E+05	8 E+07	1 E+05		3-> I-131	
Te-131m	30 h	$\beta^-, \gamma$	1,6 E-09	1,9 E-09	0,208	2000	1,5	5 E+03	3 E+06	5 E+03		3-> I-131, Te-131	
Te-132	78,2 h	$\beta^-, \gamma$	3,0 E-09	3,7 E-09	0,050	700	0,7	3 E+03	2 E+06	3 E+03		10-> I-132 [6]	
Te-133	12,45 m	$\beta, \gamma$	4,4 E-11	7,2 E-11	0,151	1000	1,7	1 E+05	1 E+08	2 E+05		3-> I-133	
Te-133m	55,4 m	$\beta^-, \gamma$	1,9 E-10	2,8 E-10	0,344	1000	1,8	4 E+04	3 E+07	4 E+04		3-> I-133, Te-133	
Te-134	41,8 m	$\beta, \gamma$	1,1 E-10	1,1 E-10	0,142	2000	1,7	9 E+04	5 E+07	8 E+04		3-> I-134 [6]	
I-120	81,0 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,9 E-10	3,4 E-10	0,155	800	1,5	3 E+04	3 E+07	4 E+04		3	
I-120m	53 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,4 E-10	2,1 E-10	0,108	800	1,7	5 E+04	4 E+07	6 E+04		3	
I-121	2,12 h	$\epsilon, \beta^-, \gamma$	3,9 E-11	8,2 E-11	0,077	400	0,4	1 E+05	1 E+08	2 E+05		10-> Te-121	
I-123	13,2 h	$\epsilon, \gamma$	1,1 E-10	2,1 E-10	0,043	400	0,3	5 E+04	5 E+07	8 E+04		10-> Te-123	
I-124	4,18 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	6,3 E-09	1,3 E-08	0,170	300	0,5	8 E+02	8 E+05	1 E+03		10	
I-125	60,14 d	$\epsilon, \gamma$	7,3 E-09	1,5 E-08	0,033	4	<0,1	7 E+02	7 E+05	1 E+03		10	
I-126	13,02 d	$\epsilon, \beta^+, \beta^-, \gamma$	1,4 E-08	2,9 E-08	0,078	700	0,7	3 E+02	4 E+05	6 E+02		3	
I-128	24,99 m	$\epsilon, \beta^+, \beta^-, \gamma$	2,2 E-11	4,6 E-11	0,016	1000	1,5	2 E+05	2 E+08	4 E+05		3	
I-129	1,57 E7 a	$\beta^-, \gamma$	5,1 E-08	1,1 E-07	0,016	100	0,3	9 E+01	1 E+05	2 E+02		1-> Xe-129	
I-130	12,36 h	$\beta^-, \gamma$	9,6 E-10	2,0 E-09	0,325	1000	1,6	5 E+03	5 E+06	9 E+03		3	
I-131	8,04 d	$\beta, \gamma$	1,1 E-08	2,2 E-08	0,062	1000	1,4	5 E+02	5 E+05	8 E+02		3-> Xe-131m	
I-132	2,30 h	$\beta, \gamma$	2,0 E-10	2,9 E-10	0,338	1000	1,7	3 E+04	3 E+07	4 E+04		3	

Nucléide	Période	Type de désintégration/ de rayonnement	Grandeurs d'appréciation							Valeurs directrices			
			$\epsilon_{nh}$ Sv/Bq	$\epsilon_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{0,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	L.A Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I-132m	83.6 m	$\beta^-$ , $\gamma$	1.1 E-10	2.2 E-10	0.055	300	1.0	5 E+04	5 E+07	8 E+04		10-> I-132 [6]	
I-133	20.8 h	$\beta$ , $\gamma$	2.1 E-09	4.3 E-09	0.093	1000	1.6	2 E+03	2 E+06	4 E+03		3->Xe-133, Xe-133m	
I-134	52.6 m	$\beta$ , $\gamma$	7.9 E-11	1.1 E-10	0.385	1000	1.8	9 E+04	6 E+07	1 E+05		3	
I-135	6.61 h	$\beta$ , $\gamma$	4.6 E-10	9.3 E-10	0.223	1000	1.6	1 E+04	1 E+07	2 E+04		3->Xe-135, Xe-135m	
Xe-122 / I-122	20.1 h	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$			0.284	800	1.3		7 E+07	7 E+04			
Xe-123	2.08 h	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$			0.107	800	0.9		1 E+08	1 E+05		-> I-123	
Xe-125	17.0 h	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$			0.060	300	0.2		3 E+08	3 E+05		-> I-125	
Xe-127	36.41 d	$\epsilon$ , $\gamma$			0.059	400	0.3		3 E+08	3 E+05			
Xe-129m	8.0 d	$\gamma$			0.030	3000	1.9		4 E+09	4 E+06			
Xe-131m	11.9 d	$\gamma$			0.012	3000	2.1		9 E+09	9 E+06			
Xe-133	5.245 d	$\beta^-$ , $\gamma$			0.016	1000	1.0		2 E+09	2 E+06			
Xe-133m	2.188 d	$\gamma$			0.016	2000	1.7		2 E+09	2 E+06			
Xe-135	9.09 h	$\beta$ , $\gamma$			0.040	2000	1.6		3 E+08	3 E+05		-> Xe-133	
Xe-135m	15.29 m	$\beta$ , $\gamma$			0.069	200	0.4		2 E+08	2 E+05		-> Cs-135	
Xe-137	3.83 m	$\beta$ , $\gamma$			1.167	2	1.7		3 E+08	3 E+05		-> Cs-135	
Xe-138	14.17 m	$\beta$ , $\gamma$			0.166	1000	1.7		6 E+07	6 E+04		-> Cs-138 [6]	
Cs-125	45 m	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	2.3 E-11	3.5 E-11	0.114	500	0.7	3 E+05	2 E+08	4 E+05		10-> Xe-125	
Cs-127	6.25 h	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	4.0 E-11	2.4 E-11	0.079	100	0.2	4 E+05	1 E+08	2 E+05		30-> Xe-127	
Cs-129	32.06 h	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	8.1 E-11	6.0 E-11	0.063	30	<0.1	2 E+05	6 E+07	1 E+05		100	
Cs-130	29.9 m	$\epsilon$ , $\beta$ , $\gamma$	1.5 E-11	2.8 E-11	0.087	500	0.8	4 E+05	3 E+08	6 E+05		10	
Cs-131	9.69 d	$\epsilon$	4.5 E-11	5.8 E-11	0.016	2	<0.1	2 E+05	1 E+08	1000		1000	
Cs-132	6.475 d	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\beta^-$ , $\gamma$	3.8 E-10	5.0 E-10	0.119	50	0.1	2 E+04	1 E+07	2 E+04		100	
Cs-134	2.962 a	$\epsilon$ , $\beta$ , $\gamma$	9.6 E-09	1.9 E-08	0.236	1000	1.1	5 E+02	5 E+05	9 E+02		3	
Cs-134m	2.060 h	$\gamma$	2.6 E-11	2.0 E-11	0.009	1000	1.5	5 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> Cs-134 [6]	
Cs-135	2.3 E6 a	$\beta^-$	9.9 E-10	2.0 E-09	0.000	600	0.7	5 E+03	5 E+06	8 E+03		10	
Cs-135m	53 m	$\gamma$	2.4 E-11	1.9 E-11	0.239	70	0.2	5 E+05	2 E+08	3 E+05		30-> Cs-135	
Cs-136	13.1 d	$\beta$ , $\gamma$	1.9 E-09	3.0 E-09	0.327	1000	1.5	3 E+03	3 E+06	4 E+03		3	

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation							Valeurs directrices			
			$e_{nh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{0,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exemption LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	Limite d'autorisation LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Cs-137 / Ba-137m	30,0 a	$\beta^-$ , $\gamma$	6,7 E-09	1,3 E-09	0,092	2000	1,5	8 E+02	7 E+05	1 E+03		3	
Cs-138	32,2 m	$\beta^-$ , $\gamma$	4,6 E-11	9,2 E-11	0,445	1000	1,8	1 E+05	1 E+08	2 E+05		3	
Ba-126 / Cs-126	96,5 m	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	1,2 E-10	2,6 E-10	0,805	900	1,6	4 E+04	4 E+07	7 E+04		3	
Ba-128 / Cs-128	2,43 d	$\epsilon$ , $\beta^-$ , $\gamma$	1,3 E-09	2,7 E-09	0,209	700	1,2	4 E+03	4 E+06	6 E+03		3	
Ba-131	11,8 d	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	3,5 E-10	4,5 E-10	0,087	300	0,4	2 E+04	1 E+07	2 E+04		10-> Cs-131	
Ba-131m	14,6 m	$\gamma$	6,4 E-12	4,9 E-12	0,019	50	0,4	2 E+06	8 E+08	1 E+06		10-> Ba-131	
Ba-133	10,74 a	$\epsilon$ , $\gamma$	1,8 E-09	1,0 E-09	0,085	70	0,1	1 E+04	3 E+06	5 E+03		30	
Ba-133m	38,9 h	$\gamma$	2,8 E-10	5,5 E-10	0,019	2000	1,5	2 E+04	2 E+07	3 E+04		3-> Ba-133	
Ba-135m	28,7 h	$\gamma$	2,3 E-10	4,5 E-10	0,018	2000	1,5	2 E+04	2 E+07	4 E+04		3	
Ba-139	82,7 m	$\beta^-$ , $\gamma$	5,5 E-11	1,2 E-10	0,012	1000	1,7	8 E+04	9 E+07	2 E+05		3	
Ba-140	12,74 d	$\beta^-$ , $\gamma$	1,6 E-09	2,5 E-09	0,031	1000	1,5	4 E+03	3 E+06	5 E+03		3-> La-140 [6]	
Ba-141	18,27 m	$\beta^-$ , $\gamma$	3,5 E-11	7,0 E-11	0,152	1000	1,9	1 E+05	1 E+08	2 E+05		3-> La-141	
Ba-142	10,6 m	$\beta^-$ , $\gamma$	2,7 E-11	3,5 E-11	0,160	1000	1,7	3 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> La-142 [6]	
La-131	59 m	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	3,6 E-11	3,5 E-11	0,116	400	0,6	3 E+05	1 E+08	2 E+05		10-> Ba-131	
La-132	4,8 h	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	2,8 E-10	3,9 E-10	0,379	400	0,8	3 E+04	2 E+07	3 E+04		10	
La-135	19,5 h	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	2,5 E-11	3,0 E-11	0,017	2	<0,1	3 E+05	2 E+08	3 E+05		1000	
La-137	6 E4 a	$\epsilon$	1,0 E-08	8,1 E-11	0,014	2	<0,1	1 E+05	5 E+05	8 E+02		1000	
La-138	1,35 E11 a	$\epsilon$ , $\beta^-$ , $\gamma$	1,8 E-07	1,1 E-09	0,185	400	0,4	9 E+03	3 E+04	5 E+01		10	
La-140	40,272 h	$\beta^-$ , $\gamma$	1,5 E-09	2,0 E-09	0,332	1000	1,8	5 E+03	3 E+06	6 E+03		3	
La-141	3,93 h	$\beta^-$ , $\gamma$	2,2 E-10	3,6 E-10	0,016	1000	1,6	3 E+04	2 E+07	4 E+04		3-> Ce-141	
La-142	92,5 m	$\beta^-$ , $\gamma$	1,5 E-10	1,8 E-10	0,490	1000	1,8	6 E+04	3 E+07	6 E+04		3	
La-143	14,23 m	$\beta^-$ , $\gamma$	3,3 E-11	5,6 E-11	0,219	1000	1,6	2 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> Ce-143	
Ce-134 / La-134	72,0 h	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	1,6 E-09	2,5 E-09	0,149	600	1,0	4 E+04	3 E+06	5 E+03		10	
Ce-135	17,6 h	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	7,6 E-10	7,9 E-10	0,271	2000	1,8	1 E+04	7 E+06	1 E+04		3-> La-135	
Ce-137	9,0 h	$\epsilon$ , $\gamma$	1,9 E-11	2,5 E-11	0,016	10	<0,1	4 E+05	3 E+08	4 E+05		1000-> La-137	
Ce-137m	34,4 h	$\epsilon$ , $\gamma$	5,9 E-10	5,4 E-10	0,016	2000	1,6	2 E+04	8 E+06	1 E+04		3-> Ce-137, La-137	
Ce-139	137,66 d	$\epsilon$ , $\gamma$	1,4 E-09	2,6 E-10	0,036	500	0,5	4 E+04	4 E+06	6 E+03		10	

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	$e_{nh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	Grandeurs d'appréciation					Valeurs directrices				
					$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	LA Bq	Limite d'autorisation	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Ce-141	32,501 d	$\beta^-, \gamma$	3,1 E-09	7,1 E-10	0,014	2000	1,6	1 E+04	2 E+06	3 E+03		3		
Ce-143	33,0 h	$\beta^-, \gamma$	1,0 E-09	1,1 E-09	0,053	1000	1,6	9 E+03	5 E+06	8 E+03		3-> Pr-143		
Ce-144 / Pr-144m	284,3 d	$\beta^-, \gamma$	2,9 E-08	5,2 E-09	0,005	800	0,9	2 E+03	2 E+05	3 E+02		10-> Pr-144		
Pr-136	13,1 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,5 E-11	3,3 E-11	0,375	600	1,1	3 E+05	2 E+08	3 E+05		3		
Pr-137	76,6 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3,5 E-11	4,0 E-11	0,083	300	0,5	3 E+05	1 E+08	2 E+05		10-> Ce-137		
Pr-138m	2,1 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,3 E-10	1,3 E-10	0,379	600	0,8	8 E+04	4 E+07	6 E+04		10		
Pr-139	4,51 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3,0 E-11	3,1 E-11	0,028	100	0,1	3 E+05	2 E+08	3 E+05		30-> Ce-139		
Pr-142	19,13 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	7,4 E-10	1,3 E-09	0,011	1000	1,6	8 E+03	7 E+06	1 E+04		3		
Pr-142m	14,6 m	$\gamma$	9,4 E-12	1,7 E-11	<0,001	<1	<0,1	6 E+05	5 E+08	9 E+05		10-> Pr-142		
Pr-143	13,56 d	$\beta^-, \gamma$	2,2 E-09	1,2 E-09	0,000	1000	1,5	8 E+03	2 E+06	4 E+03		3		
Pr-144	17,28 m	$\beta^-, \gamma$	3,0 E-11	5,0 E-11	0,099	1000	1,6	2 E+05	2 E+08	3 E+05		3		
Pr-145	5,98 h	$\beta^-, \gamma$	2,6 E-10	3,9 E-10	0,002	1000	1,6	3 E+04	2 E+07	3 E+04		3		
Pr-147	13,6 m	$\beta^-, \gamma$	3,0 E-11	3,3 E-11	0,144	1000	1,8	3 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> Nd-147		
Nd-136	50,65 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	8,9 E-11	9,9 E-11	0,061	200	0,3	1 E+05	6 E+07	9 E+04		30-> Pr-136 [6]		
Nd-138 / Pr-138	5,04 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3,8 E-10	6,4 E-10	0,398	700	1,3	2 E+04	1 E+07	2 E+04		3		
Nd-139	29,7 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,7 E-11	2,0 E-11	0,070	300	0,4	5 E+05	3 E+08	5 E+05		10-> Pr-139		
Nd-139m	5,5 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,5 E-10	2,5 E-10	0,246	500	0,6	4 E+04	2 E+07	3 E+04		10-> Pr-139, Nd-139		
Nd-140	3,37 d	$\epsilon$	2,0 E-09	2,8 E-09				4 E+03	3 E+06	4 E+03		3		
Nd-141	2,49 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	8,8 E-12	8,3 E-12	0,021	50	0,1	1 E+06	6 E+08	9 E+05		100		
Nd-147	10,98 d	$\beta^-, \gamma$	2,1 E-09	1,1 E-09	0,027	1000	1,5	9 E+03	2 E+06	4 E+03		3-> Pm-147		
Nd-149	1,73 h	$\beta^-, \gamma$	1,3 E-10	1,2 E-10	0,063	2000	1,8	8 E+04	4 E+07	6 E+04		3-> Pm-149		
Nd-151	12,44 m	$\beta^-, \gamma$	2,9 E-11	3,0 E-11	0,137	1000	1,7	3 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> Pm-151		
Pm-141	20,90 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,5 E-11	3,6 E-11	0,137	500	0,9	3 E+05	2 E+08	3 E+05		10-> Nd-141, Nd-141m		
Pm-143	265 d	$\epsilon, \gamma$	9,6 E-10	2,3 E-10	0,057	7	<0,1	4 E+04	5 E+06	9 E+03		300		
Pm-144	363 d	$\epsilon, \gamma$	5,4 E-09	9,7 E-10	0,248	40	0,1	1 E+04	9 E+05	2 E+03		100		
Pm-145	17,7 a	$\epsilon, \gamma$	2,4 E-09	1,1 E-10	0,013	10	<0,1	9 E+04	2 E+06	3 E+03		1000		
Pm-146	2020 d	$\epsilon, \beta^-, \gamma$	1,3 E-08	9,0 E-10	0,122	500	0,6	1 E+04	4 E+05	6 E+02		10-> Sm-146		

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices					
			$E_{\text{inh}}$ Sv/Bq	$E_{\text{ing}}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Pm-147	2,6234 a	$\beta^-$ , $\gamma$	3,5 E-09	2,6 E-10	<0,001	500	0,6	4 E+04	1 E+06	2 E+03		10-> Sm-147		
Pm-148	5,37 d	$\beta^-$ , $\gamma$	2,2 E-09	2,7 E-09	0,091	1000	1,6	4 E+03	2 E+06	4 E+03		3		
Pm-148m	41,3 d	$\beta^-$ , $\gamma$	4,3 E-09	1,8 E-09	0,306	1000	1,4	6 E+03	1 E+06	2 E+03		3-> Sm-148		
Pm-149	53,08 h	$\beta^-$ , $\gamma$	8,2 E-10	9,9 E-10	0,002	1000	1,6	1 E+04	6 E+06	1 E+04		3		
Pm-150	2,68 h	$\beta^-$ , $\gamma$	2,1 E-10	2,6 E-10	0,226	1000	1,8	4 E+04	2 E+07	4 E+04		3		
Pm-151	28,4 h	$\beta^-$ , $\gamma$	6,4 E-10	7,3 E-10	0,052	1000	1,5	1 E+04	8 E+06	1 E+04		3-> Sm-151		
Sm-141	10,2 m	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	2,7 E-11	3,9 E-11	0,287	500	1,0	3 E+05	2 E+08	3 E+05		10-> Pm-141 [6]		
Sm-141m	22,6 m	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	5,6 E-11	6,5 E-11	0,338	900	1,1	2 E+05	9 E+07	1 E+05		3-> Pm-141, Sm-141		
Sm-142 / Pm-142	72,49 m	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	1,1 E-10	1,9 E-10	0,752	800	1,5	5 E+04	5 E+07	8 E+04		3		
Sm-145	340 d	$\epsilon$ , $\gamma$	1,1 E-09	2,1 E-10	0,026	20	<0,1	5 E+04	5 E+06	8 E+03		100-> Pm-145		
Sm-146	1,03 E8 a	$\alpha$	6,1 E-06	5,4 E-08	<0,001	<1	<0,1	2 E+02	7 E+02	1 E+00		1		
Sm-147	1,06 E11 a	$\alpha$	6,1 E-06	4,9 E-08	<0,001	<1	<0,1	1 E+05	2 E+06	1 E+00		1		
Sm-151	90 a	$\beta^-$ , $\gamma$	2,6 E-09	9,8 E-11	<0,001	<1	<0,1	1 E+05	2 E+06	3 E+03		100		
Sm-153	46,7 h	$\beta^-$ , $\gamma$	6,8 E-10	7,4 E-10	0,016	1000	1,6	1 E+04	7 E+06	1 E+04		3		
Sm-155	22,1 m	$\beta^-$ , $\gamma$	2,8 E-11	2,9 E-11	0,019	1000	1,6	3 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> Eu-155		
Sm-156	9,4 h	$\beta^-$ , $\gamma$	2,8 E-10	2,5 E-10	0,022	1000	1,4	4 E+04	2 E+07	3 E+04		3-> Eu-156 [6]		
Eu-145	5,94 d	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	7,3 E-10	7,5 E-10	0,217	600	0,2	1 E+04	7 E+06	1 E+04		30-> Sm-145		
Eu-146	4,61 d	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	1,2 E-09	1,3 E-09	0,375	100	0,3	8 E+03	4 E+06	7 E+03		30-> Sm-146		
Eu-147	24 d	$\alpha$ , $\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	1,0 E-09	4,4 E-10	0,085	300	0,3	2 E+04	5 E+06	8 E+03		30-> Sm-147, Pm-143		
Eu-148	54,5 d	$\alpha$ , $\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	2,3 E-09	1,3 E-09	0,327	70	0,2	8 E+03	2 E+06	4 E+03		30-> Pm-144		
Eu-149	93,1 d	$\alpha$ , $\epsilon$ , $\beta^+$ , $\gamma$	2,3 E-10	1,0 E-10	0,018	<1	<0,1	1 E+05	2 E+07	4 E+04		300		
Eu-150-1	12,62 h	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\beta^-$ , $\gamma$	2,8 E-10	3,8 E-10	0,008	1000	1,4	3 E+04	2 E+07	3 E+04		3		
Eu-150-2	34,2 a	$\epsilon$ , $\gamma$	3,7 E-08	1,3 E-09	0,238	100	0,2	8 E+03	1 E+05	2 E+02		30		
Eu-152	13,33 a	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\beta^-$ , $\gamma$	2,7 E-08	1,4 E-09	0,179	700	0,8	7 E+03	2 E+05	3 E+02		10-> Gd-152		
Eu-152m	9,32 h	$\epsilon$ , $\beta^+$ , $\beta^-$ , $\gamma$	3,2 E-10	5,0 E-10	0,047	900	1,3	2 E+04	2 E+07	3 E+04		3-> Gd-152		
Eu-154	8,80 a	$\epsilon$ , $\beta^-$ , $\gamma$	3,5 E-08	2,0 E-09	0,185	2000	1,8	5 E+03	1 E+05	2 E+02		3		
Eu-155	4,96 a	$\beta^-$ , $\gamma$	4,7 E-09	3,2 E-10	0,012	200	0,3	3 E+04	1 E+06	2 E+03		30		

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices					
			$e_{nh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exemption		Limite d'autorisation			CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable
								LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Eu-156	15,19 d	$\beta^-, \gamma$	3,0 E-09	2,2 E-09	0,188	1000	1,5	5 E+03	2 E+06	3 E+03			3	
Eu-157	15,15 h	$\beta^-, \gamma$	4,4 E-10	6,0 E-10	0,049	1000	1,6	2 E+04	1 E+07	2 E+04			3	
Eu-158	45,9 m	$\beta^-, \gamma$	7,5 E-11	9,4 E-11	0,220	1000	1,8	1 E+05	7 E+07	1 E+05			3	
Gd-145	22,9 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3,5 E-11	4,4 E-11	0,360	500	0,9	2 E+05	1 E+08	2 E+05			10-> Eu-145 [6]	
Gd-146	48,3 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	5,2 E-09	9,6 E-10	0,057	600	0,9	1 E+04	1 E+06	2 E+03			10-> Eu-146 [6]	
Gd-147	38,1 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	5,9 E-10	6,1 E-10	0,206	400	0,4	2 E+04	8 E+06	1 E+04			10-> Eu-147	
Gd-148	93 a	$\alpha$	3,0 E-05	5,5 E-08	<0,001	<1	<0,1	2 E+02	2 E+02	[5]			1	
Gd-149	9,4 d	$\epsilon, \gamma$	7,9 E-10	4,5 E-10	0,076	400	0,6	2 E+04	6 E+06	1 E+04			10-> Eu-149	
Gd-151	120 d	$\alpha, \epsilon, \gamma$	9,3 E-10	2,0 E-10	0,018	200	0,2	5 E+04	5 E+06	9 E+03			30-> Sm-147	
Gd-152	1,08E14 a	$\alpha$	2,2 E-05	4,1 E-08	<0,001	<1	<0,1	2 E+02	2 E+02	[5]			1	
Gd-153	242 d	$\epsilon, \gamma$	2,5 E-09	2,7 E-10	0,029	30	0,1	4 E+04	2 E+06	3 E+03			30	
Gd-159	18,56 h	$\beta^-, \gamma$	3,9 E-10	4,9 E-10	0,010	1000	1,5	2 E+04	1 E+07	2 E+04			3	
Tb-147	1,65 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,2 E-10	1,6 E-10	0,356	400	0,8	6 E+04	4 E+07	7 E+04			10-> Gd-147 [6]	
Tb-149	4,15 h	$\alpha, \epsilon, \beta^+, \gamma$	3,1 E-09	2,5 E-10	0,241	400	0,6	4 E+04	2 E+06	3 E+03			10-> Gd-149, Eu-145	
Tb-150	3,27 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,8 E-10	2,5 E-10	0,346	400	0,8	4 E+04	3 E+07	5 E+04			10	
Tb-151	17,6 h	$\alpha, \epsilon, \beta^+, \gamma$	3,3 E-10	3,4 E-10	0,147	400	0,6	3 E+04	2 E+07	3 E+04			10-> Gd-151, Eu-147	
Tb-153	2,34 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,4 E-10	2,5 E-10	0,045	100	0,1	4 E+04	2 E+07	3 E+04			30-> Gd-153	
Tb-154	21,4 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	6,0 E-10	6,5 E-10	0,313	400	0,6	2 E+04	8 E+06	1 E+04			10	
Tb-155	5,32 d	$\epsilon, \gamma$	2,5 E-10	2,1 E-10	0,031	200	0,2	5 E+04	2 E+07	3 E+04			30	
Tb-156	5,34 d	$\epsilon, \gamma$	1,4 E-09	1,2 E-09	0,277	500	0,8	8 E+03	4 E+06	6 E+04			10	
Tb-156m-1 [2]	5,0 h	$\gamma$	1,3 E-10	8,1 E-11	0,001	8	0,6	1 E+05	4 E+07	6 E+04			10-> Tb-156 [6]	
Tb-156m-2 [2]	24,4 h	$\gamma$	2,3 E-10	1,7 E-10	0,007	4	<0,1	6 E+04	2 E+07	4 E+04			1000	
Tb-157	150 a	$\epsilon, \gamma$	7,9 E-10	3,4 E-11	0,001	6	<0,1	3 E+05	6 E+06	1 E+04			1000	
Tb-158	150 a	$\epsilon, \beta^-, \gamma$	3,0 E-08	1,1 E-09	0,127	400	0,6	9 E+03	2 E+05	3 E+02			10	
Tb-160	72,3 d	$\beta^-, \gamma$	5,4 E-09	1,6 E-09	0,169	1000	1,7	6 E+03	9 E+05	2 E+03			3	
Tb-161	6,91 d	$\beta^-, \gamma$	1,2 E-09	7,2 E-10	0,013	1000	1,3	1 E+04	4 E+06	7 E+03			3	
Dy-155	10,0 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,2 E-10	1,3 E-10	0,094	100	0,1	8 E+04	4 E+07	7 E+04			30-> Tb-155	

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices					
			$\epsilon_{nh}$ Sv/Bq	$\epsilon_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,0,07}$ (kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Dy-157	8,1 h	$\epsilon, \gamma$	5,5 E-11	6,1 E-11	0,065	40	0,1	2 E+05	9 E+07	2 E+05	100->Tb-157			
Dy-159	144,4 d	$\epsilon, \gamma$	2,5 E-10	1,0 E-10	0,015	10	<0,1	1 E+05	2 E+07	3 E+04	1000			
Dy-165	2,334 h	$\beta^-, \gamma$	8,7 E-11	1,1 E-10	0,005	1000	1,6	9 E+04	6 E+07	1 E+05	3			
Dy-166	81,6 h	$\beta^-, \gamma$	1,8 E-09	1,6 E-09	0,010	1000	1,1	6 E+03	3 E+06	5 E+03	3->Ho-166			
Ho-155	48 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3,2 E-11	3,7 E-11	0,066	300	0,5	3 E+05	3 E+08	3 E+05	10->Dy-155			
Ho-157	12,6 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	7,6 E-12	6,5 E-12	0,088	300	0,3	2 E+06	7 E+08	1 E+06	30->Dy-157			
Ho-159	33 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,0 E-11	7,9 E-12	0,069	200	0,2	1 E+06	5 E+08	8 E+05	30->Dy-159			
Ho-161	2,5 h	$\epsilon, \gamma$	1,0 E-11	1,3 E-11	0,022	20	<0,1	8 E+05	5 E+08	8 E+05	300			
Ho-162	15 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	4,5 E-12	3,3 E-12	0,032	70	0,2	3 E+06	1 E+09	2 E+06	30			
Ho-162m	68 m	$\epsilon, \gamma$	3,3 E-11	2,6 E-11	0,094	300	0,3	4 E+05	2 E+08	3 E+05	30->Ho-162			
Ho-164	29 m	$\epsilon, \beta^-, \gamma$	1,3 E-11	9,5 E-12	0,009	600	0,7	1 E+06	4 E+08	6 E+05	10			
Ho-164m	37,5 m	$\gamma$	1,6 E-11	1,6 E-11	0,014	20	<0,1	6 E+05	3 E+08	5 E+05	300->Ho-164			
Ho-166	26,80 h	$\beta^-, \gamma$	8,3 E-10	1,4 E-09	0,005	1000	1,7	7 E+03	6 E+06	1 E+04	3			
Ho-166m	1,20 E3 a	$\beta^-, \gamma$	7,8 E-08	2,0 E-09	0,268	800	0,9	5 E+03	6 E+04	1 E+02	10			
Ho-167	3,1 h	$\beta^+, \gamma$	1,0 E-10	8,3 E-11	0,061	1000	1,4	1 E+05	5 E+07	8 E+04	3			
Er-161	3,24 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	8,5 E-11	8,0 E-11	0,139	400	0,4	1 E+05	6 E+07	1 E+05	10->Ho-161			
Er-165	10,36 h	$\epsilon$	1,4 E-11	1,9 E-11	0,011	7	<0,1	5 E+05	4 E+08	6 E+05	1000			
Er-169	9,3 d	$\beta^-, \gamma$	9,2 E-10	3,7 E-10	<0,001	1000	1,0	3 E+04	5 E+06	9 E+03	10			
Er-171	7,52 h	$\beta^-, \gamma$	3,0 E-10	3,6 E-10	0,064	2000	1,9	3 E+04	2 E+07	3 E+04	3->Tm-171			
Er-172	49,3 h	$\beta^+, \gamma$	1,2 E-09	1,0 E-09	0,084	1000	1,0	1 E+04	4 E+06	7 E+03	10->Tm-172			
Tm-162	21,7 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,7 E-11	2,9 E-11	0,261	300	0,9	3 E+05	2 E+08	3 E+05	10			
Tm-166	7,70 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,8 E-10	2,8 E-10	0,270	200	0,4	4 E+04	2 E+07	3 E+04	10			
Tm-167	9,24 d	$\epsilon, \gamma$	1,0 E-09	5,6 E-10	0,029	2000	1,1	2 E+04	5 E+06	8 E+03	3			
Tm-170	128,6 d	$\epsilon, \beta^-, \gamma$	5,2 E-09	1,3 E-09	0,001	1000	1,6	8 E+03	1 E+06	2 E+03	3			
Tm-171	1,92 a	$\beta^+, \gamma$	9,1 E-10	1,1 E-10	<0,001	<1	<0,1	9 E+04	5 E+06	9 E+03	1000			
Tm-172	63,6 h	$\beta^-, \gamma$	1,4 E-09	1,7 E-09	0,069	1000	1,5	6 E+03	4 E+06	6 E+03	3			
Tm-173	8,24 h	$\beta^+, \gamma$	2,6 E-10	3,1 E-10	0,063	1000	1,6	3 E+04	2 E+07	3 E+04	3			

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation							Valeurs directrices				
			$\epsilon_{inh}$ Sv/Bq	$\epsilon_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/ (kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Tm-175	15,2 m	$\beta^-, \gamma$	3,1 E-11	2,7 E-11	0,160	2000	2,0	4 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> Yb-175		
Yb-162	18,9 m	$\epsilon, \gamma$	2,3 E-11	2,3 E-11	0,027	60	0,1	4 E+05	2 E+08	4 E+05		100-> Tm-162 [6]		
Yb-166	56,7 h	$\epsilon, \gamma$	9,5 E-10	9,5 E-10	0,022	10	0,1	1 E+04	5 E+06	9 E+03		100-> Tm-166 [6]		
Yb-167	17,5 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	9,5 E-12	6,7 E-12	0,053	200	0,4	1 E+06	5 E+08	9 E+05		10-> Tm-167		
Yb-169	32,01 d	$\epsilon, \gamma$	2,4 E-09	7,1 E-10	0,061	1000	1,0	1 E+04	2 E+06	3 E+03		10		
Yb-175	4,19 d	$\beta^-, \gamma$	7,0 E-10	4,4 E-10	0,007	1000	1,1	2 E+04	7 E+06	1 E+04		3		
Yb-177	1,9 h	$\beta^-, \gamma$	9,4 E-11	9,7 E-11	0,028	1000	1,5	1 E+05	5 E+07	9 E+04		3-> Lu-177		
Yb-178	74 m	$\beta^-, \gamma$	1,1 E-10	1,2 E-10	0,006	1000	1,3	8 E+04	5 E+07	8 E+04		3-> Lu-178		
Lu-169	34,06 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	4,9 E-10	4,6 E-10	0,154	100	0,2	2 E+04	1 E+07	2 E+04		30-> Yb-169		
Lu-170	2,00 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	9,5 E-10	9,9 E-10	0,281	60	0,3	1 E+04	5 E+06	9 E+03		10		
Lu-171	8,22 d	$\epsilon, \gamma$	9,3 E-10	6,7 E-10	0,115	30	0,1	1 E+04	5 E+06	9 E+03		100		
Lu-172	6,70 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,8 E-09	1,3 E-09	0,283	300	0,5	8 E+03	3 E+06	5 E+03		10		
Lu-173	3,31 a	$\epsilon, \gamma$	1,5 E-09	2,6 E-10	0,028	30	0,1	4 E+04	3 E+06	6 E+03		100		
Lu-174	3,31 a	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,9 E-09	2,7 E-10	0,024	10	<0,1	4 E+04	2 E+06	3 E+03		100		
Lu-174m	142 d	$\epsilon, \gamma$	2,6 E-09	5,3 E-10	0,015	30	<0,1	2 E+04	2 E+06	3 E+03		300-> Lu-174		
Lu-176	3,60E10 a	$\beta^-, \gamma$	4,6 E-08	1,8 E-09	0,081	2000	2,3	6 E+03	1 E+05	2 E+02		3		
Lu-176m	3,68 h	$\beta, \gamma$	1,6 E-10	1,7 E-10	0,003	1000	1,8	6 E+04	3 E+07	5 E+04		3		
Lu-177	6,71 d	$\beta^-, \gamma$	1,1 E-09	5,3 E-10	0,006	1000	1,3	2 E+04	5 E+06	8 E+03		3		
Lu-177m	160,9 d	$\beta^-, \gamma$	1,2 E-08	1,7 E-09	0,166	2000	2,6	6 E+03	4 E+05	7 E+02		3-> Lu-177		
Lu-178	28,4 m	$\beta, \gamma$	4,1 E-11	4,7 E-11	0,022	1000	1,8	2 E+05	1 E+08	2 E+05		3		
Lu-178m	22,7 m	$\beta, \gamma$	5,6 E-11	3,8 E-11	0,182	2000	2,8	3 E+05	9 E+07	1 E+05		3		
Lu-179	4,59 h	$\beta^-, \gamma$	1,6 E-10	2,1 E-10	0,005	1000	1,6	5 E+04	3 E+07	5 E+04		3		
Hf-170	16,01 h	$\epsilon, \gamma$	4,3 E-10	4,8 E-10	0,091	200	0,3	2 E+04	1 E+07	2 E+04		30-> Lu-170 [6]		
Hf-172	1,87 a	$\epsilon, \gamma$	3,7 E-08	1,0 E-09	0,030	100	0,1	1 E+04	1 E+05	2 E+02		100-> Lu-172 [6]		
Hf-173	24,0 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,2 E-10	2,3 E-10	0,071	300	0,3	4 E+04	2 E+07	4 E+04		30-> Lu-173		
Hf-175	70 d	$\epsilon, \gamma$	8,8 E-10	4,1 E-10	0,065	200	0,2	2 E+04	6 E+06	9 E+03		30		
Hf-177m	51,4 m	$\gamma$	1,5 E-10	8,1 E-11	0,370	4000	4,5	1 E+05	3 E+07	6 E+04		1		



Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices				
			$e_{inh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Hf-178m	31 a	$\gamma$	3.1 E-07	4.7 E-09	0.378	2000	2.1	2 E+03	2 E+04	3 E+01		3	
Hf-179m	25.1 d	$\gamma$	3.2 E-09	1.2 E-09	0.149	1000	1.6	8 E+03	2 E+06	3 E+03		3	
Hf-180m	5.5 h	$\gamma$	2.0 E-10	1.7 E-10	0.166	700	1.1	6 E+04	3 E+07	4 E+04		3	
Hf-181	42.4 d	$\beta^-$ , $\gamma$	4.1 E-09	1.1 E-09	0.089	2000	1.9	9 E+03	1 E+06	2 E+03		3	
Hf-182	9 E6 a	$\beta$ , $\gamma$	3.6 E-07	3.0 E-09	0.039	500	0.6	3 E+03	1 E+04	2 E+01		10-> Ta-182 [6]	
Hf-182m	61.5 m	$\beta$ , $\gamma$	7.1 E-11	4.2 E-11	0.150	1000	1.8	2 E+05	7 E+07	1 E+05		3-> Ta-182 [6], Hf-182	
Hf-183	64 m	$\beta^-$ , $\gamma$	8.3 E-11	7.3 E-11	0.116	1000	1.6	1 E+05	6 E+07	1 E+05		3-> Ta-183	
Hf-184	4.12 h	$\beta$ , $\gamma$	4.5 E-10	5.2 E-10	0.043	2000	2.2	2 E+04	1 E+07	2 E+04		3-> Ta-184	
Ta-172	36.8 m	$\alpha$ , $\beta^+$ , $\gamma$	5.7 E-11	5.3 E-11	0.244	700	1.5	2 E+05	9 E+07	1 E+05		3-> Hf-172 [6]	
Ta-173	3.65 h	$\alpha$ , $\beta^+$ , $\gamma$	1.6 E-10	1.9 E-10	0.098	500	0.7	5 E+04	3 E+07	5 E+04		10-> Hf-173	
Ta-174	1.2 h	$\alpha$ , $\beta^+$ , $\gamma$	6.6 E-11	5.7 E-11	0.106	700	1.2	2 E+05	8 E+07	1 E+05		3-> Hf-174	
Ta-175	10.5 h	$\alpha$ , $\beta^+$ , $\gamma$	2.0 E-10	2.1 E-10	0.137	200	0.3	5 E+04	3 E+07	4 E+04		30-> Hf-175	
Ta-176	8.08 h	$\alpha$ , $\beta^+$ , $\gamma$	3.3 E-10	3.1 E-10	0.280	100	0.5	3 E+04	2 E+07	3 E+04		10	
Ta-177	56.6 h	$\alpha$ , $\gamma$	1.3 E-10	1.1 E-10	0.015	100	0.2	9 E+04	4 E+07	6 E+04		30	
Ta-178-1 [2]	9.31 m	$\alpha$ , $\gamma$			0.021	10	0.2					30	
Ta-178-2 [2]	2.2 h	$\alpha$ , $\gamma$			0.172	700	1.2	1 E+05	5 E+07	8 E+04		3	
Ta-179	664.9 d	$\alpha$	2.9 E-10	6.5 E-11	0.008	6	<0.1	2 E+05	2 E+07	3 E+04		1000	
Ta-180	1.0 E13 a	$\alpha$ , $\gamma$	1.4 E-08	8.4 E-10	0.094	600	1.0	1 E+04	4 E+05	6 E+02		10	
Ta-180m	8.1 h	$\alpha$ , $\beta^-$ , $\gamma$	6.2 E-11	5.4 E-11	0.011	2000	0.4	2 E+05	8 E+07	1 E+05		10	
Ta-181	115.0 d	$\beta^-$ , $\gamma$	7.4 E-09	1.5 E-09	0.194	1000	1.8	7 E+03	7 E+05	1 E+03		3	
Ta-182m	15.84 m	$\gamma$	3.6 E-11	1.2 E-11	0.044	3000	2.7	8 E+05	1 E+08	2 E+05		3-> Ta-182 [6]	
Ta-183	5.1 d	$\beta^-$ , $\gamma$	2.0 E-09	1.3 E-09	0.051	2000	2.3	8 E+03	3 E+06	4 E+03		3	
Ta-184	8.7 h	$\beta^-$ , $\gamma$	6.3 E-10	6.8 E-10	0.247	2000	2.8	1 E+04	8 E+06	1 E+04		3	
Ta-185	49 m	$\beta^-$ , $\gamma$	7.2 E-11	6.8 E-11	0.033	2000	2.3	1 E+05	7 E+07	1 E+05		3-> W-185	
Ta-186	10.5 m	$\beta^-$ , $\gamma$	3.1 E-11	3.3 E-11	0.252	2000	2.5	3 E+05	2 E+08	3 E+05		3	
W-176	2.3 h	$\alpha$ , $\gamma$	7.6 E-11	1.1 E-10	0.036	20	0.1	9 E+04	7 E+07	1 E+05		30-> Ta-176 [6]	
W-177	135 m	$\alpha$ , $\beta^+$ , $\gamma$	4.6 E-11	6.1 E-11	0.140	300	0.4	2 E+05	1 E+08	2 E+05		10-> Ta-177	

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices			
			$e_{nh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exposition LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	Limite d'autorisation LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
W-178 / Ta-178-1	21,7 d	$\epsilon, \gamma$	1,2 E-10	2,5 E-10	0,024	20	0,2	4 E+04	4 E+07	7 E+04		30
W-179	37,5 m	$\epsilon, \gamma$	1,8 E-12	3,3 E-12	0,019	10	<0,1	3 E+06	3 E+09	5 E+06		300-> Ta-179
W-181	121,2 d	$\epsilon, \gamma$	4,3 E-11	8,2 E-11	0,009	7	<0,1	1 E+05	1 E+08	2 E+05		1000
W-185	75,1 d	$\beta^-, \gamma$	2,2 E-10	5,0 E-10	<0,001	1000	1,1	2 E+04	2 E+07	4 E+04		3
W-187	23,9 h	$\beta, \gamma$	3,3 E-10	7,1 E-10	0,075	2000	1,6	1 E+04	2 E+07	3 E+04		3-> Re-187
W-188	69,4 d	$\beta, \gamma$	8,4 E-10	2,3 E-09	<0,001	1000	1,0	4 E+03	6 E+06	1 E+04		10-> Re-188
Re-177	14,0 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,2 E-11	2,2 E-11	0,100	300	0,8	5 E+05	2 E+08	4 E+05		10-> W-177 [6]
Re-178	13,2 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,4 E-11	2,5 E-11	0,256	700	1,6	4 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> W-178
Re-181	20 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3,7 E-10	4,2 E-10	0,124	500	0,6	2 E+04	1 E+07	2 E+04		10-> W-181
Re-182-1 [2]	12,7 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3,0 E-10	2,7 E-10	0,282	900	1,7	4 E+04	2 E+07	3 E+04		3
Re-182-2 [2]	64,0 h	$\epsilon, \gamma$	1,7 E-09	1,4 E-09	0,177	80	0,6	7 E+03	3 E+06	5 E+03		10
Re-183	71 d	$\epsilon, \gamma$	1,8 E-09	7,6 E-10				1 E+04	3 E+06	5 E+03		10
Re-184	38,0 d	$\epsilon, \gamma$	1,8 E-09	1,0 E-09	0,138	300	0,6	1 E+04	3 E+06	5 E+03		10
Re-184m	165 d	$\epsilon, \gamma$	4,8 E-09	1,5 E-09	0,063	300	0,8	7 E+03	1 E+06	2 E+03		10-> Re-184 [6]
Re-186	90,64 h	$\epsilon, \beta^-, \gamma$	1,2 E-09	1,5 E-09	0,004	2000	1,6	7 E+03	4 E+06	7 E+03		3
Re-186m	2,0 E5 a	$\beta^-$	7,9 E-09	2,2 E-09	0,004	10	0,1	5 E+03	6 E+05	1 E+03		100-> Re-186
Re-187	5 E10 a	$\beta^-$	4,6 E-12	5,1 E-12	<0,001	<1	<0,1	2 E+06	1 E+09	2 E+06		100
Re-188	16,98 h	$\beta, \gamma$	7,4 E-10	1,4 E-09	0,010	1000	1,8	7 E+03	7 E+06	1 E+04		3
Re-188m	18,6 m	$\gamma$	2,0 E-11	3,0 E-11	0,016	40	0,2	3 E+05	3 E+08	4 E+05		30-> Re-188
Re-189	24,3 h	$\beta^-, \gamma$	6,0 E-10	7,8 E-10	0,011	2000	1,6	1 E+04	8 E+06	1 E+04		3-> Os-189m
Os-180 / Re-180	22 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,5 E-11	1,7 E-11	0,199	300	1,0	6 E+05	2 E+08	3 E+05		10
Os-181	105 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,0 E-10	8,9 E-11	0,186	400	0,6	1 E+05	5 E+07	8 E+04		10-> Re-181 [6]
Os-182	22 h	$\epsilon, \gamma$	5,2 E-10	5,6 E-10	0,071	100	0,2	2 E+04	1 E+07	2 E+04		30-> Re-182-1 [6]
Os-185	94 d	$\epsilon, \gamma$	1,4 E-09	5,1 E-10	0,112	40	0,1	2 E+04	4 E+06	6 E+03		100
Os-189m	6,0 h	$\gamma$	7,9 E-12	1,8 E-11	<0,001	5	<0,1	6 E+05	6 E+08	1 E+06		1000
Os-191	15,4 d	$\beta^-, \gamma$	1,5 E-09	5,7 E-10	0,005	400	0,4	2 E+04	3 E+06	6 E+03		10
Os-191m	13,3 h	$\gamma$	1,4 E-10	9,6 E-11	0,002	5	0,1	1 E+05	4 E+07	6 E+04		100-> Os-191

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices				
			$e_{inh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Os-193	30,0 h	$\beta^-, \gamma$	6,8 E-10	8,1 E-10	0,012	1000	1,6	1 E+04	7 E+06	1 E+04		3	
Os-194	6,0 a	$\beta^-, \gamma$	4,2 E-08	2,4 E-09	0,001	2	<0,1	4 E+03	1 E+05	2 E+02		30-> Ir-194	
Ir-182	15 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	4,0 E-11	4,8 E-11	0,584	1000	1,9	2 E+05	1 E+08	2 E+05		3-> Os-182	
Ir-184	3,02 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1,9 E-10	1,7 E-10	0,296	1000	1,5	6 E+04	3 E+07	4 E+04		3	
Ir-185	14,0 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2,6 E-10	2,6 E-10	0,091	300	0,5	4 E+04	2 E+07	3 E+04		10-> Os-185 [6]	
Ir-186-1 [2]	1,75 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	7,1 E-11	6,1 E-11	0,152	900	0,9	2 E+05	7 E+07	1 E+05		10	
Ir-186-2 [2]	15,8 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	5,0 E-10	4,9 E-10	0,243	1000	1,0	2 E+04	1 E+07	2 E+04		10	
Ir-187	10,5 h	$\epsilon, \gamma$	1,2 E-10	1,2 E-10	0,059	100	0,1	8 E+04	4 E+07	7 E+04		30	
Ir-188	41,5 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	6,2 E-10	6,3 E-10	0,223	500	0,5	2 E+04	8 E+06	1 E+04		10	
Ir-189	13,3 d	$\epsilon, \gamma$	4,6 E-10	2,4 E-10	0,016	50	0,1	4 E+04	1 E+07	2 E+04		100	
Ir-190	12,1 d	$\epsilon, \gamma$	2,5 E-09	1,2 E-09	0,228	800	1,3	8 E+03	2 E+06	3 E+03		3	
Ir-190m-1 [2]	3,1 h	$\epsilon, \gamma$	1,4 E-10	1,2 E-10	0,247	900	0,9	8 E+04	4 E+07	6 E+04		10-> Ir-190	
Ir-190m-2 [2]	1,2 h	$\gamma$	1,1 E-11	8,0 E-12	<0,001	5	<0,1	1 E+06	5 E+08	8 E+05		100-> Ir-190 [6]	
Ir-192	74,02 d	$\epsilon, \beta^-, \gamma$	4,9 E-09	1,4 E-09	0,131	2000	1,6	7 E+03	1 E+06	2 E+03		3	
Ir-192m	241 a	$\gamma$	1,9 E-08	3,1 E-10	0,025	2	<0,1	3 E+04	3 E+05	4 E+02		300-> Ir-192 [6]	
Ir-193m	10,6 d	$\gamma$	1,0 E-09	2,7 E-10				4 E+04	5 E+06	8 E+03		100	
Ir-194	19,15 h	$\beta^-, \gamma$	7,5 E-10	1,3 E-09	0,017	1000	1,6	8 E+03	7 E+06	1 E+04		3	
Ir-194m	171 d	$\beta^-, \gamma$	8,2 E-09	2,1 E-09	0,367	1000	1,5	5 E+03	6 E+05	1 E+03		3	
Ir-195	2,5 h	$\beta^-, \gamma$	1,0 E-10	1,0 E-10	0,012	1000	1,7	1 E+05	5 E+07	8 E+04		3	
Ir-195m	3,8 h	$\beta^-, \gamma$	2,4 E-10	2,1 E-10	0,073	2000	2,6	5 E+04	2 E+07	3 E+04		3-> Ir-195	
Pt-186	2,0 h	$\alpha, \epsilon, \gamma$	6,6 E-11	9,3 E-11	0,115	20	0,1	1 E+05	8 E+07	1 E+05		100-> Ir-186-1 [6], Os-182	
Pt-188	10,2 d	$\epsilon, \gamma$	6,3 E-10	7,6 E-10	0,035	800	0,8	1 E+04	8 E+06	1 E+04		10-> Ir-188 [6]	
Pt-189	10,87 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	7,3 E-11	1,2 E-10	0,054	200	0,2	8 E+04	7 E+07	1 E+05		30-> Ir-189	
Pt-190	6,1 E11 a	$\alpha$	2,3 E-07	8,2 E-09				1 E+03	2 E+04	4 E+01		3	
Pt-191	2,8 d	$\epsilon, \gamma$	1,9 E-10	3,4 E-10	0,053	200	0,3	3 E+04	3 E+07	4 E+04		30	
Pt-193	50 a	$\epsilon$	2,7 E-11	3,1 E-11	0,001	4	<0,1	3 E+05	2 E+08	3 E+05		1000	

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation							Valeurs directrices				
			$e_{nh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exemption		Limite d'autorisation				
								LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Pt-193m	4,33 d	γ	2,1 E-10	4,5 E-10	0,003	2000	1,8	2 E+04	2 E+07	4 E+04		3-> Pt-193		
Pt-195m	4,02 d	γ	3,1 E-10	6,3 E-10	0,016	2000	2,1	2 E+04	2 E+07	3 E+04		3		
Pt-197	18,3 h	β <sup>-</sup> , γ	1,6 E-10	4,0 E-10	0,005	1000	1,5	3 E+04	3 E+07	5 E+04		3		
Pt-197m	94,4 m	β <sup>-</sup> , γ	4,3 E-11	8,4 E-11	0,015	2000	1,6	1 E+05	1 E+08	2 E+05		3-> Pt-197		
Pt-199	30,8 m	β <sup>-</sup> , γ	2,2 E-11	3,9 E-11	0,031	1000	1,7	3 E+05	2 E+08	4 E+05		3-> Au-199		
Pt-200	12,5 h	β <sup>-</sup> , γ	4,0 E-10	1,2 E-09	0,011	1000	1,5	8 E+03	1 E+07	2 E+04	3	→ Au-200		
Au-193	17,65 h	ε, γ	1,6 E-10	1,3 E-10	0,029	400	0,5	8 E+04	3 E+07	5 E+04		10-> Pt-193		
Au-194	39,5 h	ε, β <sup>+</sup> , γ	3,8 E-10	4,2 E-10	0,157	200	0,2	2 E+04	1 E+07	2 E+04		30		
Au-195	183 d	ε, γ	1,2 E-09	2,5 E-10	0,017	40	0,2	4 E+04	4 E+06	7 E+03		30		
Au-196	6,2 d	ε, β <sup>-</sup> , γ	3,7 E-10	4,4 E-10				2 E+04	1 E+07	2 E+04		10		
Au-198	2,696 d	β <sup>-</sup> , γ	1,1 E-09	1,0 E-09	0,065	1000	1,6	1 E+04	5 E+06	8 E+03		3		
Au-198m	2,30 d	γ	2,0 E-09	1,3 E-09	0,094	3000	3,9	8 E+03	3 E+06	4 E+03		1-> Au-198		
Au-199	3,139 d	β <sup>-</sup> , γ	7,6 E-10	4,4 E-10	0,015	2000	1,5	2 E+04	7 E+06	1 E+04		3		
Au-200	48,4 m	β <sup>-</sup> , γ	5,6 E-11	6,8 E-11	0,044	1000	1,6	1 E+05	9 E+07	1 E+05		3		
Au-200m	18,7 h	β <sup>-</sup> , γ	1,0 E-09	1,1 E-09	0,323	2000	2,1	9 E+03	5 E+06	8 E+03		3-> Au-200		
Au-201	26,4 m	β <sup>-</sup> , γ	2,9 E-11	2,4 E-11	0,008	1000	1,6	4 E+05	2 E+08	3 E+05		3		
Hg-193	3,5 h	ε, β <sup>+</sup> , γ	1,0 E-10	8,2 E-11	0,037	800	1,1	1 E+05	5 E+07	8 E+04		3-> Au-193		
Hg-193m	11,1 h	ε, β <sup>+</sup> , γ	3,8 E-10	4,0 E-10	0,162	1000	0,9	3 E+04	1 E+07	2 E+04		10-> Hg-193		
Hg-194	260 a	ε	1,9 E-08	5,1 E-08	0,001	4	<0,1	2 E+02	3 E+05	4 E+02		3-> Au-194 [6]		
Hg-195	9,9 h	ε, γ	9,2 E-11	9,7 E-11	0,034	60	0,1	1 E+05	5 E+07	9 E+04		100-> Au-195		
Hg-195m	41,6 h	ε, γ	6,5 E-10	5,6 E-10	0,037	1000	1,3	2 E+04	8 E+06	1 E+04		3-> Hg-195, Au-195		
Hg-197	64,1 h	ε, γ	2,8 E-10	2,3 E-10	0,014	20	0,1	4 E+04	2 E+07	3 E+04		100		
Hg-197m	23,8 h	ε, γ	6,6 E-10	4,7 E-10	0,017	3000	2,7	2 E+04	8 E+06	1 E+04		3-> Hg-197		
Hg-199m	42,6 m	γ	5,2 E-11	3,1 E-11	0,032	2000	2,3	3 E+05	1 E+08	2 E+05		3		
Hg-203	46,60 d	β <sup>+</sup> , γ	1,9 E-09	1,9 E-09	0,039	800	0,9	5 E+03	3 E+06	4 E+03		10		
Tl-194	33 m	ε, γ	8,9 E-12	8,1 E-12	0,125	90	0,1	1 E+06	6 E+08	9 E+05		30-> Hg-194		
Tl-194m	32,8 m	ε, β <sup>+</sup> , γ	3,6 E-11	4,0 E-11	0,368	700	1,3	3 E+05	1 E+08	2 E+05		3-> Hg-194		

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	$\epsilon_{\text{nh}}$ Sv/Bq	$\epsilon_{\text{ing}}$ Sv/Bq	Grandeurs d'appréciation					Valeurs directrices				
					$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exposition LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	Limite d'autorisation LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Tl-195	1.16 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3.0 E-11	2.7 E-11	0.159	200	0.3	4 E+05	2 E+08	3 E+05		30-> Hg-195		
Tl-197	2.84 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2.7 E-11	2.3 E-11	0.065	300	0.3	4 E+05	2 E+08	3 E+05		30-> Hg-197		
Tl-198	5.3 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1.2 E-10	7.3 E-11	0.280	100	0.2	1 E+05	4 E+07	7 E+04		30		
Tl-198m	1.87 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	7.3 E-11	5.4 E-11	0.188	2000	1.5	2 E+05	7 E+07	1 E+05		3-> Tl-198 [6]		
Tl-199	7.42 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3.7 E-11	2.6 E-11	0.042	600	0.5	4 E+05	1 E+08	2 E+05		10		
Tl-200	26.1 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	2.5 E-10	2.0 E-10	0.198	100	0.2	5 E+04	2 E+07	3 E+04		30		
Tl-201	3.044 d	$\epsilon, \gamma$	7.6 E-11	9.5 E-11	0.018	100	0.2	1 E+05	7 E+07	1 E+05		30		
Tl-202	12.23 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3.1 E-10	4.5 E-10	0.077	60	0.1	2 E+04	2 E+07	3 E+04		100		
Tl-204	3.779 a	$\epsilon, \beta^-$	6.2 E-10	1.3 E-09	<0.001	1000	1.4	8 E+03	8 E+06	1 E+04		3-> Pb-204		
Tl-209	2.20 m	$\beta^-, \gamma$			0.296	1000	1.9					3-> Pb-209		
Pb-195m	15.8 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3.0 E-11	2.9 E-11	0.254	600	1.9	3 E+05	2 E+08	3 E+05		3-> Tl-195 [6]		
Pb-198	2.4 h	$\epsilon, \gamma$	8.7 E-11	1.0 E-10	0.073	600	0.6	1 E+05	6 E+07	1 E+05		10-> Tl-198 [6]		
Pb-199	90 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	4.8 E-11	5.4 E-11	0.218	200	0.3	2 E+05	1 E+08	2 E+05		30-> Tl-199		
Pb-200	21.5 h	$\epsilon, \gamma$	2.6 E-10	4.0 E-10	0.037	1000	1.0	3 E+04	2 E+07	3 E+04		10-> Tl-200 [6]		
Pb-201	9.4 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1.2 E-10	1.6 E-10	0.120	300	0.3	6 E+04	4 E+07	7 E+04		30-> Tl-201		
Pb-202	3 E5 a	$\epsilon$	1.4 E-08	8.7 E-09	0.001	4	<0.1	1 E+03	4 E+05	6 E+02		10-> Tl-202		
Pb-202m	3.62 h	$\epsilon, \gamma$	1.2 E-10	1.3 E-10	0.310	900	1.0	8 E+04	4 E+07	7 E+04		10-> Pb-202, Tl-202		
Pb-203	52.05 h	$\epsilon, \gamma$	1.6 E-10	2.4 E-10	0.054	500	0.4	4 E+04	3 E+07	5 E+04		10		
Pb-205	1.43 E7 a	$\epsilon$	4.1 E-10	2.8 E-10	0.001	4	<0.1	4 E+04	1 E+07	2 E+04		300		
Pb-209	3.253 h	$\beta^-$	3.2 E-11	5.7 E-11	<0.001	1000	1.4	2 E+05	2 E+08	3 E+05		3		
Pb-210	22.3 a	$\beta^-, \gamma$	1.1 E-06	6.8 E-07	0.003	3	<0.1	1 E+01	5 E+03	8 E+00		0.3-> Bi-210		
Pb-211 / Bi-211	36.1 m	$\alpha, \beta^-, \gamma$	5.6 E-09	1.8 E-10	0.016	1000	1.7	6 E+04	9 E+05	1 E+03		3		
Pb-212	10.64 h	$\beta^-, \gamma$	3.3 E-08	5.9 E-09	0.025	2000	1.8	2 E+03	2 E+05	3 E+02		3-> Bi-212 [6]		
Pb-214	26.8 m	$\beta^-, \gamma$	4.8 E-09	1.4 E-10	0.041	2000	1.9	7 E+04	1 E+06	2 E+03		3-> Bi-214 [6]		
Bi-200	36.4 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	5.6 E-11	5.1 E-11	0.371	600	0.7	2 E+05	9 E+07	1 E+05		10-> Pb-200		
Bi-201	108 m	$\epsilon, \gamma$	1.1 E-10	1.2 E-10	0.205	500	0.8	8 E+04	5 E+07	8 E+04		10-> Pb-201 [6]		
Bi-202	1.67 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1.0 E-10	8.9 E-11	0.367	500	0.6	1 E+05	5 E+07	8 E+04		10-> Pb-202		

Nucléide	Période	Type de désintégration/ de rayonnement	Grandeurs d'appréciation							Valeurs directrices				
			$e_{inh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/GBq (kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exposition LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> , Bq	Limite d'autorisation LA Bq	Valeurs directrices				
										CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Bi-203	11.76 h	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	4.5 E-10	4.8 E-10	0.310	200	0.4	2 E+04	1 E+07	2 E+04			10->Pb-203	
Bi-205	15.31 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1.0 E-09	9.0 E-10	0.239	100	0.2	1 E+04	5 E+06	8 E+03			30->Pb-205	
Bi-206	6.243 d	$\epsilon, \gamma$	2.1 E-09	1.9 E-09	0.487	600	1.0	5 E+03	2 E+06	4 E+03			10	
Bi-207	38 a	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3.2 E-09	1.3 E-09	0.233	100	0.3	8 E+03	2 E+06	3 E+03			30	
Bi-208	3.68 E5 a	$\epsilon, \gamma$	4.0 E-09	1.4 E-09	<0.001	1000	1.6	7 E+03	1 E+06	2 E+03			10	
Bi-210	5.012 d	$\beta^-, \gamma$	6.0 E-08	1.3 E-09	0.042	500	0.4	8 E+03	8 E+04	1 E+02			3->Po-210	
Bi-210m	3.0 E6 a	$\alpha, \gamma$	2.1 E-06	1.5 E-08	0.042	500	0.4	7 E+02	2 E+03	4 E+00			10->Tl-206	
Bi-212 / Po-212, Tl-208	60.55 m	$\alpha, \beta^-, \gamma$	3.9 E-08	2.6 E-10	0.180	1000	1.7	4 E+04	1 E+05	2 E+02			3	
Bi-213 / Po-213, Tl-209	45.65 m	$\alpha, \beta^-, \gamma$	4.1 E-08	2.0 E-10	0.027	1000	1.6	5 E+04	1 E+05	2 E+02			3	
Bi-214	19.9 m	$\beta^-, \gamma$	2.1 E-08	1.1 E-10	0.239	1000	1.7	9 E+04	2 E+05	4 E+02			3->Po-214->Pb-210	
Po-203	36.7 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	6.1 E-11	5.2 E-11	0.245	1000	1.0	2 E+05	8 E+07	1 E+05			10->Bi-203 [6]	
Po-205	1.80 h	$\alpha, \epsilon, \beta^+, \gamma$	8.9 E-11	5.9 E-11	0.233	200	0.3	2 E+05	6 E+07	9 E+04			30->Bi-205 [6], Pb-201	
Po-206	8.8 d	$\alpha, \epsilon, \gamma$	3.7 E-07	1.3 E-07	0.201	200	0.3	8 E+01	1 E+04	2 E+01			1->Bi-206 [6]	
Po-207	350 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	1.5 E-10	1.4 E-10	0.201	200	0.3	7 E+04	3 E+07	6 E+04			30->Bi-207 [6]	
Po-208	2.898 a	$\alpha, \epsilon, \gamma$	2.4 E-06	7.7 E-07	0.201	200	0.3	1 E+01	2 E+03	3 E+00			0.3->Bi-208	
Po-209	102 a	$\alpha, \epsilon, \gamma$	2.4 E-06	7.7 E-07	0.201	200	0.3	1 E+01	2 E+03	3 E+00			0.3->Pb-205	
Po-210	138.38 d	$\alpha, \gamma$	2.2 E-06	2.4 E-07	<0.001	<1	<0.1	4 E+01	2 E+03	4 E+00			1.0	
At-207	1.80 h	$\alpha, \epsilon, \gamma$	1.9 E-09	2.3 E-10	0.198	500	0.5	4 E+04	3 E+06	4 E+03			10->Po-207 [6], Bi-203	
At-211	7.214 h	$\alpha, \epsilon, \gamma$	1.1 E-07	1.1 E-08	0.008	3	<0.1	9 E+02	5 E+04	5 E+01			10->Po-211, Bi-207 [6]	
Rn-220	55.6 s	$\alpha, \gamma$	<0.001	<0.001	<0.001	<1	<0.1	<0.1	<0.1	1 E+03			->Po-216->Pb-212	
Rn-222	3.8235 d	$\alpha, \gamma$	<0.001	<0.001	<0.001	<1	<0.1	<0.1	<0.1	3 E+03			->Po-218->Pb-214	
Fr-222	14.4 m	$\beta^-, \gamma$	2.1 E-08	7.1 E-10	0.001	1000	1.6	1 E+04	2 E+05	4 E+02			3->Ra-222 etc.	
Fr-223	21.8 m	$\beta^-, \gamma$	1.3 E-09	2.3 E-09	0.017	2000	1.8	4 E+03	4 E+06	6 E+03			3->Ra-223	

Nucléide	Période	Type de désintégration / de rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices				
			$e_{inh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exem- ption LE Bq/kg ou LE <sub>abs</sub> Bq	Limite d'auto- risation LA Bq	Valeurs directrices			
										CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ra-223	11.434 d	$\alpha, \gamma$	5.7 E-06	1.0 E-07	0.024	600	0.5	1 E+02	9 E+02	1 E+00			1->Rn-219->Po-215- >Pb-211
Ra-224	3.66 d	$\alpha, \gamma$	2.4 E-06	6.5 E-08	0.002	30	<0.1	2 E+02	2 E+03	3 E+00			3->Rn-220 etc.
Ra-225	14.8 d	$\beta^-, \gamma$	4.8 E-06	9.5 E-08	0.007	1000	0.9	1 E+02	1 E+03	2 E+00			3->Ac-225
Ra-226	1600 a	$\alpha, \gamma$	2.2 E-06	2.8 E-07	0.001	50	<0.1	4 E+01	2 E+03	4 E+00			1->Rn-222
Ra-226 (+ filles)	1600 a	$\alpha, \beta, \gamma$			0.283	5000	5.2	4 E+01	2 E+03	4 E+00			1
Ra-227	42.2 m	$\beta^-, \gamma$	2.1 E-10	8.4 E-11	0.038	2000	1.8	1 E+05	2 E+07	4 E+04			3->Ac-227
Ra-228	5.75 a	$\beta^-, \gamma$	1.7 E-06	6.7 E-07	<0.001	<1	<0.1	1 E+01	3 E+03	5 E+00			0.3->Ac-228
Ac-224	2.9 h	$\alpha, \varepsilon, \gamma$	9.9 E-08	7.0 E-10	0.038	100	0.2	1 E+04	5 E+04	8 E+01			30->Ra-224, Fr-220 etc.
Ac-225	10.0 d	$\alpha, \gamma$	6.5 E-06	2.4 E-08	0.005	20	0.1	4 E+02	8 E+02	1 E+00			3->Fr-221 etc.
Ac-226	29 h	$\alpha, \varepsilon, \beta^-, \gamma$	1.0 E-06	1.0 E-08	0.024	1000	1.3	1 E+03	5 E+03	8 E+00			3->Th-226, Ra-226, Fr-222
Ac-227	21.773 a	$\alpha, \beta^-, \gamma$	6.3 E-04	1.1 E-06	<0.001	<1	<0.1	9 E+00	9 E+00	[5] 1 E-02			0.1->Th-227, Fr-223
Ac-228	6.13 h	$\beta^-, \gamma$	2.9 E-08	4.3 E-10	0.145	2000	1.8	2 E+04	2 E+05	3 E+02			3->Th-228
Th-226	30.9 m	$\alpha, \gamma$	7.8 E-08	3.6 E-10	0.002	100	0.3	3 E+04	6 E+04	1 E+02			30->Ra-222 etc.
Th-227	18.718 d	$\alpha, \gamma$	7.6 E-06	8.9 E-09	0.023	200	0.2	1 E+03	1 E+03	[5] 1 E+00			10->Ra-223
Th-228	1.9131 a	$\alpha, \gamma$	3.2 E-05	7.0 E-08	0.002	3	<0.1	1 E+02	2 E+02	3 E-01			0.1->Ra-224
Th-229	7340 a	$\alpha, \gamma$	6.9 E-05	4.8 E-07	0.027	300	0.5	2 E+01	7 E+01	1 E-01			0.1->Ra-225
Th-230	7.7 E4 a	$\alpha, \gamma$	2.8 E-05	2.1 E-07	0.001	3	<0.1	5 E+01	2 E+02	3 E-01			0.1->Ra-226
Th-231	25.52 h	$\beta^-, \gamma$	4.0 E-10	3.4 E-10	0.019	700	0.8	3 E+04	1 E+04	2 E+04			10->Pa-231
Th-232	1.4 E10 a	$\alpha, \gamma$	2.9 E-05	2.2 E-07	0.001	3	<0.1	5 E+01	2 E+02	3 E-01			0.1->Ra-228
Th-234 / Pa-234m	24.10 d	$\beta^-, \gamma$	5.8 E-09	3.4 E-09	0.008	1000	1.9	3 E+03	9 E+05	1 E+03			3->Pa-234
Th mat (+ filles)	(1.4E10a)	$\alpha, \beta, \gamma$			0.355	6000	5.4	6 E+00	2 E+01	4 E-02			0.1
Pa-227	38.3 m	$\alpha, \varepsilon, \gamma$	9.7 E-08	4.5 E-10	0.007	5	<0.1	2 E+04	5 E+04	9 E+01			100->Ac-223
Pa-228	22 h	$\alpha, \varepsilon, \beta^+, \gamma$	5.1 E-08	7.8 E-10	0.168	400	0.9	1 E+04	1 E+05	2 E+02			10->Th-228, Ac-224

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	$e_{inh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	Grandeurs d'appréciation				Valeurs directrices			
					$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{0,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{0,07}$ (kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pa-230	17,4 d	$\alpha, \epsilon, \beta, \gamma$	5,7 E-07	9,2 E-10	0,108	200	0,3	1 E+04	1 E+04	[5]	1 E+01	30-> Th-230, U-230, Ac-226
Pa-231	3,3 E4 a	$\alpha, \gamma$	8,9 E-05	7,1 E-07	0,020	40	0,1	1 E+01	6 E+01	9 E-02	9 E-02	0,3-> Ac-227
Pa-232	1,31 d	$\beta, \gamma$	6,8 E-09	7,2 E-10	0,151	1000	1,3	1 E+04	7 E+05	1 E+03	1 E+03	3-> U-232
Pa-233	27,0 d	$\beta, \gamma$	3,2 E-09	8,7 E-10	0,041	2000	1,4	1 E+04	2 E+06	3 E+03	3 E+03	3-> U-233
Pa-234	6,70 h	$\beta, \gamma$	5,8 E-10	5,1 E-10	0,281	2000	2,9	2 E+04	9 E+06	1 E+04	1 E+04	3-> U-234
U-230	20,8 d	$\alpha, \gamma$	1,2 E-05	5,5 E-08	0,003	6	<0,1	2 E+02	4 E+02	7 E-01	7 E-01	1-> Th-226
U-231	4,2 d	$\alpha, \epsilon, \gamma$	4,0 E-10	2,8 E-10	0,032	10	0,1	4 E+04	1 E+07	2 E+04	2 E+04	100-> Pa-231, Th-227
U-232	72 a	$\alpha, \gamma$	2,6 E-05	3,3 E-07	0,002	6	<0,1	3 E+01	2 E+02	3 E-01	3 E-01	0,3-> Th-228
U-233	1,6 E5 a	$\alpha, \gamma$	6,9 E-06	5,0 E-08	0,001	2	<0,1	2 E+02	7 E+02	1 E+00	1 E+00	1-> Th-229
U-234	2,4 E5 a	$\alpha, \gamma$	6,8 E-06	4,9 E-08	0,002	3	<0,1	2 E+02	7 E+02	1 E+00	1 E+00	1-> Th-230
U-235	7,0 E8 a	$\alpha, \gamma$	6,1 E-06	4,6 E-08	0,028	100	0,2	2 E+02	8 E+02	1 E+00	1 E+00	3-> Th-231
U-236	2,3 E7 a	$\alpha, \gamma$	6,3 E-06	4,6 E-08	0,002	1	<0,1	2 E+02	8 E+02	1 E+00	1 E+00	1-> Th-232
U-237	6,75 d	$\beta, \gamma$	1,7 E-09	7,7 E-10	0,037	1000	1,6	1 E+04	3 E+06	5 E+03	5 E+03	3-> Np-237
U-238	4,5 E9 a	$\alpha, \gamma, \phi$	5,7 E-06	4,4 E-08	0,002	1	<0,1	2 E+02	9 E+02	1 E+00	1 E+00	1-> Th-234
U-239	23,54 m	$\beta, \gamma$	3,5 E-11	2,8 E-11	0,012	1000	1,6	4 E+05	1 E+08	2 E+05	2 E+05	3-> Np-239
U-240	14,1 h	$\beta, \gamma$	8,4 E-10	1,1 E-09	0,009	1000	1,0	9 E+03	6 E+06	1 E+04	1 E+04	-> Np-240
U nat (+ filles)		$\alpha, \beta, \gamma$			0,296	6000	7,1	4 E+02	4 E+02	3 E-01	3 E-01	1
Np-232	14,7 m	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	3,5 E-11	9,7 E-12	0,199	400	0,6	1 E+06	1 E+08	2 E+05	2 E+05	10-> U-232
Np-233	36,2 m	$\epsilon, \gamma$	3,0 E-12	2,2 E-12	0,022	40	<0,1	5 E+06	2 E+09	3 E+06	3 E+06	100-> U-233
Np-234	4,4 d	$\epsilon, \beta^+, \gamma$	7,3 E-10	8,1 E-10	0,219	80	0,2	1 E+04	7 E+06	1 E+04	1 E+04	30-> U-234
Np-235	396,1 d	$\alpha, \epsilon, \gamma$	2,7 E-10	5,3 E-11	0,008	3	<0,1	2 E+05	2 E+07	3 E+04	3 E+04	1000-> U-235, Pa-231
Np-236L [2]	1,15 E5 a	$\epsilon, \beta, \gamma$	2,0 E-06	1,7 E-08	0,046	1000	1,8	6 E+02	3 E+03	4 E+00	4 E+00	3-> U-236, Pu-236
Np-236S [2]	22,5 h	$\epsilon, \beta, \gamma$	3,6 E-09	1,9 E-10	0,013	600	0,6	5 E+04	1 E+06	2 E+03	2 E+03	10-> U-236, Pu-236
Np-237	2,14 E6 a	$\alpha, \gamma$	1,5 E-05	1,1 E-07	0,018	30	0,1	9 E+01	3 E+02	6 E-01	6 E-01	0,3-> Pa-233
Np-238	2,117 d	$\beta, \gamma$	1,7 E-09	9,1 E-10	0,089	1000	1,1	1 E+04	3 E+06	5 E+03	5 E+03	3-> Pu-238
Np-239	2,355 d	$\beta, \gamma$	1,1 E-09	8,0 E-10	0,039	2000	2,3	1 E+04	5 E+06	8 E+03	8 E+03	3-> Pu-239



Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	$e_{nh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	Grandeurs d'appréciation					Valeurs directrices				
					$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{0,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{0,07}$ (mSv/h)/(kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exemption LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	Limite d'autorisation LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Np-240	65 m	$\beta^-$ , $\gamma$	1.3 E-10	8.2 E-11	0.225	3000	3.4	1 E+05	4 E+07	6 E+04		1-> Pu-240		
Np-240m	7.4 m	$\beta^-$ , $\gamma$			0.060	1000	1.6					3-> Pu-240		
Pu-234	8.8 h	$\alpha$ , $\epsilon$ , $\gamma$	1.8 E-08	1.6 E-10	0.018	6	<0.1	6 E+04	3 E+05	5 E+02		300-> Np-234, U-230		
Pu-235	25.3 m	$\alpha$ , $\epsilon$ , $\gamma$	2.6 E-12	2.1 E-12	0.026	8	<0.1	5 E+06	2 E+09	3 E+06		300-> Np-235, U-231		
Pu-236	2.851 a	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	1.3 E-05	8.6 E-08	0.003	1	<0.1	1 E+02	4 E+02	6 E-01		1-> U-232		
Pu-237	45.3 d	$\alpha$ , $\epsilon$ , $\gamma$	3.0 E-10	1.0 E-10	0.018	6	<0.1	1 E+05	2 E+07	3 E+04		300-> Np-237, U-233		
Pu-238	87.74 a	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	3.0 E-05	2.3 E-07	0.002	<1	<0.1	4 E+01	2 E+02	3 E-01		0.3-> U-234		
Pu-239	2.4 E4 a	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	3.2 E-05	2.5 E-07	0.001	<1	<0.1	4 E+01	2 E+02	3 E-01		0.3-> U-235		
Pu-240	6537 a	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	3.2 E-05	2.5 E-07	0.002	<1	<0.1	4 E+01	2 E+02	3 E-01		0.3-> U-236		
Pu-241	14.4 a	$\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$	5.8 E-07	4.7 E-09	<0.001	<1	<0.1	2 E+03	9 E+03	1 E+01		10-> Am-241, U-237		
Pu-242	3.76 E5 a	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	3.1 E-05	2.4 E-07	0.002	<1	<0.1	4 E+01	2 E+02	3 E-01		0.3-> U-238		
Pu-243	4.956 h	$\beta^-$ , $\gamma$	1.1 E-10	8.5 E-11	0.007	1000	1.3	1 E+05	5 E+07	8 E+04		3-> Am-243		
Pu-244 [9]	8.26 E7 a	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	3.0 E-05	2.4 E-07	0.053	1	0.1	4 E+01	2 E+02	3 E-01		0.3-> U-240		
Pu-245	10.5 h	$\beta^-$ , $\gamma$	6.5 E-10	7.2 E-10	0.070	2000	2.0	1 E+04	8 E+06	1 E+04		3-> Am-245		
Pu-246	10.85 d	$\beta^-$ , $\gamma$	7.0 E-09	3.3 E-09	0.034	700	0.7	3 E+03	7 E+05	1 E+03		10-> Am-246		
Am-237	73.0 m	$\alpha$ , $\epsilon$ , $\gamma$	3.6 E-11	1.8 E-11	0.073	800	0.7	6 E+05	1 E+08	2 E+05		10-> Pu-237, Np-233		
Am-238	98 m	$\alpha$ , $\epsilon$ , $\gamma$	6.6 E-11	3.2 E-11	0.145	60	0.1	3 E+05	8 E+07	1 E+05		30-> Pu-238, Np-234		
Am-239	11.9 h	$\alpha$ , $\epsilon$ , $\gamma$	2.9 E-10	2.4 E-10	0.059	1000	1.4	4 E+04	2 E+07	3 E+04		3-> Pu-239, Np-235		
Am-240	50.8 h	$\alpha$ , $\epsilon$ , $\gamma$	5.9 E-10	5.8 E-10	0.171	50	0.3	2 E+04	8 E+06	1 E+04		30-> Pu-240, Np-236		
Am-241	432.2 a	$\alpha$ , $\gamma$	2.7 E-05	2.0 E-07	0.019	6	<0.1	5 E+01	2 E+02	3 E-01		0.3-> Np-237		
Am-242	16.02 h	$\epsilon$ , $\beta^-$ , $\gamma$	1.2 E-08	3.0 E-10	0.009	1000	1.1	3 E+04	4 E+05	7 E+02		3-> Cm-242, Pu-242		
Am-242m	152 a	$\alpha$ , $\gamma$	2.4 E-05	1.9 E-07	0.006	2	<0.1	5 E+01	2 E+02	3 E-01		0.3-> Am-242, Np-238		
Am-243	7380 a	$\alpha$ , $\gamma$	2.7 E-05	2.0 E-07	0.015	2	<0.1	5 E+01	2 E+02	3 E-01		0.3-> Np-239		
Am-244	10.1 h	$\beta^-$ , $\gamma$	1.5 E-09	4.6 E-10	0.145	3000	2.9	2 E+04	3 E+06	6 E+03		3-> Cm-244		
Am-244m	26 m	$\beta^-$ , $\gamma$	6.2 E-11	2.9 E-11	0.002	1000	1.6	3 E+05	8 E+07	1 E+05		3-> Cm-244		
Am-245	2.05 h	$\beta^-$ , $\gamma$	7.6 E-11	6.2 E-11	0.007	2000	1.8	2 E+05	7 E+07	1 E+05		3-> Cm-245		
Am-246	39 m	$\beta^-$ , $\gamma$	1.1 E-10	5.8 E-11	0.135	4000	4.5	2 E+05	5 E+07	8 E+04		1-> Cm-246		

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation						Valeurs directrices			
			$e_{inh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{10,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,07}$ (kBq/cm <sup>2</sup> )	LE Bq/kg ou LE <sub>as</sub> Bq	L.A Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Am-246m	25.0 m	$\beta^-$ , $\gamma$	3.8 E-11	3.4 E-11	0.154	1000	1.7	3 E+05	1 E+08	2 E+05		3-> Cm-246
Cm-238	2.4 h	$\alpha$ , $\epsilon$	4.8 E-09	8.0 E-11	0.021	7	<0.1	1 E+05	1 E+06	2 E+03		300-> Am-238, Pu-234
Cm-240	27 d	$\alpha$ , $\gamma$	2.3 E-06	7.6 E-09	0.003	<1	<0.1	1 E+03	2 E+03	4 E+00		10-> Pu-236
Cm-241	32.8 d	$\alpha$ , $\epsilon$ , $\gamma$	2.6 E-08	9.1 E-10	0.100	600	0.7	1 E+04	1 E+03	3 E+02		10-> Am-241, Pu-237
Cm-242	162.8 d	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	3.7 E-06	1.2 E-08	0.002	<1	<0.1	8 E+02	1 E+03	2 E+00		10-> Pu-238
Cm-243	28.5 a	$\alpha$ , $\epsilon$ , $\gamma$	2.0 E-05	1.5 E-07	0.033	1000	1.1	7 E+01	3 E+02	4 E+01		0.3-> Pu-239, Am-243
Cm-244	18.11 a	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	1.7 E-05	1.2 E-07	0.002	<1	<0.1	8 E+01	3 E+02	5 E+01		0.3-> Pu-240
Cm-245	8500 a	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	2.7 E-05	2.1 E-07	0.028	400	0.4	5 E+01	2 E+02	3 E+01		0.3-> Pu-241
Cm-246	4370 a	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	2.7 E-05	2.1 E-07	0.013	<1	<0.1	5 E+01	2 E+02	3 E+01		0.3-> Pu-242
Cm-247	1.56 E7 a	$\alpha$ , $\gamma$	2.5 E-05	1.9 E-07	0.053	100	0.1	5 E+01	2 E+02	3 E+01		0.3-> Pu-243
Cm-248	3.39 E5 a	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	9.5 E-05	7.7 E-07	3.8	<1	<0.1	1 E+01	5 E+01	9 E+02		0.1-> Pu-244
Cm-249	64.15 m	$\beta^-$ , $\gamma$	5.1 E-11	3.1 E-11	0.003	1000	1.5	3 E+05	1 E+08	2 E+05		3-> Bk-249
Cm-250	6900 a	$\alpha$ , $\beta^-$ , $\phi$	5.4 E-04	4.4 E-06	36	<1	<0.1	2 E+00	9 E+00	2 E+02		0.03-> Pu-246, Bk-250
Bk-245	4.94 d	$\alpha$ , $\epsilon$ , $\gamma$	1.8 E-09	5.7 E-10	0.054	2000	1.6	2 E+04	3 E+06	5 E+03		3-> Cm-245, Am-241
Bk-246	1.83 d	$\epsilon$ , $\gamma$	4.6 E-10	4.8 E-10	0.161	30	0.1	2 E+04	1 E+07	5 E+04		30-> Cm-246
Bk-247	1380 a	$\alpha$ , $\gamma$	4.5 E-05	3.5 E-07	0.021	800	0.7	3 E+01	1 E+02	2 E+01		0.3-> Am-243
Bk-249	320 d	$\alpha$ , $\beta^-$ , $\gamma$ , $\phi$	1.0 E-07	9.7 E-10	<0.001	20	<0.1	1 E+04	5 E+04	8 E+01		100-> Cf-249, Am-245
Bk-250	3.222 h	$\beta^-$ , $\gamma$	7.1 E-10	1.4 E-10	0.137	1000	1.5	7 E+04	7 E+06	1 E+04		3-> Cf-250
Cf-244	19.4 m	$\alpha$ , $\gamma$	1.8 E-08	7.0 E-11	0.003	<1	<0.1	1 E+05	3 E+05	5 E+02		300-> Cm-240
Cf-246	35.7 h	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	3.5 E-07	3.3 E-09	0.002	<1	<0.1	3 E+03	1 E+04	2 E+01		30-> Cm-242
Cf-248	333.5 d	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	6.1 E-06	2.8 E-08	0.003	<1	<0.1	4 E+02	8 E+02	1 E+00		3-> Cm-244
Cf-249	350.6 a	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	4.5 E-05	3.5 E-07	0.060	200	0.2	3 E+01	1 E+02	2 E+01		0.3-> Cm-245
Cf-250	13.08 a	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	2.2 E-05	1.6 E-07	0.035	<1	<0.1	6 E+01	2 E+02	4 E+01		0.3-> Cm-246
Cf-251	898 a	$\alpha$ , $\gamma$	4.6 E-05	3.6 E-07	0.037	1000	1.8	3 E+01	1 E+02	2 E+01		0.3-> Cm-247
Cf-252	2.638 a	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	1.3 E-05	9.0 E-08	1.3	<1	<0.1	1 E+02	4 E+02	6 E+01		1-> Cm-248
Cf-253	17.81 d	$\alpha$ , $\beta^-$ , $\gamma$	1.0 E-06	1.4 E-09	<0.001	800	0.8	7 E+03	7 E+03	8 E+00		10-> Es-253, Cm-249
Cf-254	60.5 d	$\alpha$ , $\gamma$ , $\phi$	2.2 E-05	4.0 E-07	42	<1	<0.1	3 E+01	2 E+02	4 E+01		0.3-> Cm-250

Nucléide	Période	Type de désintégration/de rayonnement	Grandeurs d'appréciation							Valeurs directrices			
			$e_{inh}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$I_{10}$ (mSv/h)/GBq à 1 m de distance	$I_{0,07}$ (mSv/h)/GBq à 10 cm de distance	$I_{e,0,07}$ (kBq/cm <sup>2</sup> )	Limite d'exposition LE Bq/kg ou LE <sub>abs</sub> Bq	Limite d'autorisation LA Bq	CA Bq/m <sup>3</sup>	CS Bq/cm <sup>2</sup>	Nucléide de filiation instable	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Es-250	2.1 h	$\epsilon, \gamma$	4.2 E-10	2.1 E-10	0.071	20	0.1	5 E+05	1 E+07	2 E+04	100-> Cf-250		
Es-251	33 h	$\alpha, \epsilon, \gamma$	1.7 E-09	1.7 E-10	0.028	200	0.2	6 E+04	3 E+06	5 E+03	30-> Cf-251, Bk-247		
Es-253	20.47 d	$\alpha, \gamma, \phi$	2.1 E-06	6.1 E-09	0.001	1	<0.1	2 E+03	2 E+03	4 E+00	10-> Bk-249		
Es-254	275.7 d	$\alpha, \gamma$	6.0 E-06	2.8 E-08	0.021	6	<0.1	4 E+02	8 E+02	1 E+00	3-> Bk-250		
Es-254m	39.3 h	$\alpha, \beta^-, \gamma$	3.7 E-07	4.2 E-09	0.077	1000	1.4	2 E+03	1 E+04	2 E+01	3-> Fm-254, Bk-250		
Fm-252	22.7 h	$\alpha, \gamma$	2.6 E-07	2.7 E-09	0.002	<1	<0.1	4 E+03	2 E+04	3 E+01	30-> Cf-248		
Fm-253	3.00 d	$\alpha, \epsilon, \gamma$	3.0 E-07	9.1 E-10	0.023	200	0.2	1 E+04	2 E+04	3 E+01	30-> Es-253, Cf-249		
Fm-254	3.240 h	$\alpha, \gamma$	7.7 E-08	4.4 E-10	0.002	<1	<0.1	2 E+04	6 E+04	1 E+02	300-> Cf-250		
Fm-255	20.07 h	$\alpha, \gamma$	2.6 E-07	2.5 E-09	0.016	5	0.1	4 E+03	2 E+04	3 E+01	30-> Cf-251		
Fm-257	100.5 d	$\alpha, \gamma$	5.2 E-06	1.5 E-08	0.032	600	0.8	7 E+02	1 E+03	2 E+00	3-> Cf-253		
Md-257	5.2 h	$\alpha, \epsilon, \gamma$	2.0 E-08	1.2 E-10	0.027	30	<0.1	8 E+04	3 E+05	4 E+02	100-> Fm-257, Es-253		
Md-258	55 d	$\alpha, \gamma$	4.4 E-06	1.3 E-08	0.007	2	<0.1	8 E+02	1 E+03	2 E+00	10-> Es-254		

## Explication concernant les différentes colonnes

### 1 - 3 Indications générales sur le radionucléide [Source: Commission internationale de protection radiologique, CIPR 38]. Les nucléides de filiation de période inférieure à 10 minutes ne sont pas mentionnés séparément; leurs propriétés sont intégrées dans la ligne du nucléide mère.

- 1 Radionucléide; m: métastable. Un nucléide de filiation de période inférieure à 10 minutes est indiqué après la barre oblique. [2]: deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configuration et de période différentes.
- 2 Période: s = seconde; m = minute; h = heure; a = année; E = présentation exponentielle.
- 3 Type de désintégration/rayonnement:  $\alpha$ : rayonnement alpha;  $\beta^+$ ,  $\beta^-$ : rayonnement bêta;  $\gamma$ : rayonnement gamma;  $\epsilon$ : capture d'électron;  $\phi$ : désintégration spontanée.

### 4, 5 Facteurs de dose pour l'inhalation (inspiration) et l'ingestion (manger, boire) chez l'adulte. [Source: Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996, (Tableau C1, colonne h(g)5 $\mu$ m pour inhalation, colonne h(g) pour ingestion). Pour quelques nucléides non mentionnés dans cette source: Commission internationale de protection radiologique, Oak Ridge, data base for ICRP 61, K. F. Eckermann, février 1993, ou National Radiological Protection Board, UK; NRPB-R245, 1991].

- 4 Grandeur d'appréciation pour l'inhalation. L'inhalation de 1 Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.
- 5 Grandeur d'appréciation pour l'ingestion. L'ingestion de 1 Bq provoque au plus la dose effective engagée indiquée en Sv.

### 6 - 8 Grandeurs d'appréciation pour irradiation externe [Source: Petoussi et al., GSF-Bericht 7/93, Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH, Neuherberg]. Lorsque le nucléide de filiation a une période inférieure à 10 minutes, la somme des grandeurs d'appréciation du nucléide mère et du nucléide de filiation est indiquée.

- 6 Débit de dose à une profondeur de 10 mm de tissu (débit de dose équivalente ambiante) à 1 m de distance d'une source radioactive ayant une activité de 1 GBq ( $10^9$  Bq).
- 7 Débit de dose à 0,07 mm de profondeur de tissu (débit de dose équivalente directionnelle) à 10 cm de distance d'une source radioactive ayant une activité de 1 GBq ( $10^9$  Bq).
- 8 Grandeur d'appréciation pour la contamination de la peau. Une contamination de la peau de 1 kBq/cm<sup>2</sup> (moyenne sur 100 cm<sup>2</sup>) provoque le débit de dose indiqué (débit de dose équivalente directionnelle).

**9 - 12 Limite d'exemption, limite d'autorisation et valeurs directrices**

- 9 Limite d'exemption pour l'activité spécifique en Bq/kg et limite d'exemption pour l'activité absolue en Bq. Les limites d'exemption sont déduites de la colonne 5. L'ingestion de 1 kg d'une substance de l'activité spécifique LE, c'est-à-dire de l'activité  $LE_{abs}$ , provoque une dose effective engagée de 10  $\mu$ Sv.
- 10 Limite d'autorisation pour les activités quotidiennes. Les valeurs des limites d'autorisation sont déduites de la colonne 4, car c'est le danger d'inhalation qui prédomine dans l'utilisation de radionucléides en laboratoire. L'inhalation unique d'une activité LA provoque une dose effective engagée de 5 mSv. La valeur déduite pour LA est dans quelques cas inférieure à la valeur LE, ce qui n'est pas logique. La valeur LA a donc été remplacée par la valeur de LE [5]. Pour les gaz nobles, la limite d'autorisation correspond à l'activité d'un local de 1000 m<sup>3</sup> de volume et à une concentration CA selon la colonne 11.
- 11 Valeur directrice pour l'activité durable dans l'air applicable aux personnes exposées aux rayonnements dans l'exercice de leur profession. L'inhalation d'air à une concentration d'activité CA pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective engagée de 20 mSv.
- Pour l'inhalation:  $CA [Bq/m^3] = 0,02 Sv / (e_{inh} \cdot 2400 m^3/a)$ . Pour les gaz nobles, le séjour dans un nuage de forme semi-sphérique de grande extension pendant 40 heures par semaine et 50 semaines par année provoque une dose effective de 20 mSv (Gaz et gaz nobles: D. C. Kocher, Oak Ridge National Laboratory, TN Jnl. 1981, NUREG/CR-1918) Dans la plupart des cas, la valeur CA se rapporte au nucléide mère. Les exceptions pour lesquelles la valeur CA du nucléide de filiation est indiquée sont marquées spécialement. Sont également marqués par une note en bas de page les cas où l'immersion provoque une irradiation de la peau ou de tous les organes et où la dose par immersion est plus importante que celle par inhalation. [1]: pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion. [3]: déduite de la dose effective en cas d'immersion. [4]: déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion.
- 12 Valeur directrice pour la contamination surfacique en dehors de zones contrôlées, moyenne sur 100 cm<sup>2</sup>. Pour calculer les valeurs, on a pris en considération l'irradiation de la peau, une incorporation ainsi que la limite d'autorisation (calculée par rapport à l'inhalation) et tenu compte du cas le plus défavorable:
- irradiation de la peau pendant 8760 heures par année, atteinte d'un dixième de la valeur limite pour la peau, correspondant à une dose effective de 0,5 mSv par année.
  - ingestion quotidienne de l'activité qui peut se trouver sur une surface de 10 cm<sup>2</sup> (parties de la main), correspondant à une dose effective de 0,5 mSv par année.
  - $CS_{inh} = LA / 100 cm^2 = 5 mSv / (1000 \cdot mSv/Sv e_{inh}) / 100cm^2$

**13 Nucléide de filiation instable**

- 13 Nucléide de filiation instable; -> signifie: se désintègre en ...; en cas de désintégration en plusieurs nucléides, ceux-ci sont séparés par une virgule; une deuxième flèche indique une série de désintégration. [6]: la valeur  $h_{10}$  du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation).

**Tableau des notes**

- [1] Pour Kr-88, on a indiqué les valeurs du nucléide de filiation en cas d'immersion (colonne 11).
- [2] Deux nucléides à nombre égal de protons et de neutrons mais de configuration et de période différentes (colonne 1).
- [3] Déduite de la dose effective en cas d'immersion (colonne 11).
- [4] Déduite de la dose délivrée à la peau en cas d'immersion (colonne 11).
- [5] La valeur LA a été remplacée par la valeur de LE (colonne 10).
- [6] La valeur  $h_{10}$  du nucléide de filiation dépasse 0,1 (mSv/h)/GBq à une distance de 1 m (suivant le cas, prendre en considération le nucléide de filiation; colonne 13).
- [7] La part de H-3, HTO doit également être prise en compte.
- [8] Pour Kr-85, la valeur LA a été choisie de telle sorte que le débit de dose à une distance de 10 cm soit de 1  $\mu$ Sv/h.
- [9] Pour  $h_{10}$ , on a tenu compte de la fission spontanée. La part de fissions spontanées est tirée de «Tables of Isotopes» (8<sup>e</sup> édition, 1996, John Wiley & Sons) et de la base de données ENDF du «Brookhaven National Laboratory». Pour le nombre moyen de neutrons par fission et le facteur de dose, on a pris les valeurs du Cf-252. La part de photons produits lors de la fission et l'émission de photons due aux produits de fission n'ont pas été prises en considération.

**Mélanges de nucléides**

Dans le cas de mélanges de nucléides, la règle de l'addition figurant dans l'annexe 1 est applicable aux colonnes 9, 11 et 12.

Annexe 4<sup>149</sup>  
(art. 44, al. 3)

## Facteurs de dose pour différentes classes d'âge

### 1. Inhalation

Nucléide	Enfant en bas âge (1a)			Enfant (10 a)			Adulte		
	$\dot{e}_{inh}$ Sv/Bq	$\dot{h}_{inh,organe}$ Sv/Bq	organe	$\dot{e}_{inh}$ Sv/Bq	$\dot{h}_{inh,organe}$ Sv/Bq	organe	$\dot{e}_{inh}$ Sv/Bq	$\dot{h}_{inh,organe}$ Sv/Bq	organe
H-3, HTO [1]	4,8 E-11	4,8 E-11	GK	2,3 E-11	2,3 E-11	GK	1,8 E-11	1,8 E-11	GK
H-3, OBT [2]	1,1 E-10	1,1 E-10	GK	5,5 E-11	5,5 E-11	GK	4,1 E-11	4,1 E-11	GK
C-14 organique	1,6 E-09	1,6 E-09	GK	7,9 E-10	7,9 E-10	GK	5,8 E-10	5,8 E-10	GK
Na-22	7,3 E-09	6,4 E-08	ET	2,4 E-09	2,0 E-08	ET	1,3 E-09	9,2 E-09	ET
Na-24	1,8 E-09	4,3 E-08	ET	5,7 E-10	1,3 E-08	ET	2,7 E-10	6,0 E-09	ET
Sc-47	2,8 E-09	1,4 E-08	Lu	1,1 E-09	6,7 E-09	Lu	7,3 E-10	5,1 E-09	Lu
Cr-51	1,9 E-10	8,2 E-10	ET	6,4 E-11	2,6 E-10	ET	3,2 E-11	1,4 E-10	Lu
Mn-54	6,2 E-09	2,5 E-08	ET	2,4 E-09	9,1 E-09	Lu	1,5 E-09	6,3 E-09	Lu
Fe-59	1,3 E-08	6,7 E-08	Lu	5,5 E-09	3,1 E-08	Lu	3,7 E-09	2,3 E-08	Lu
Co-57	2,2 E-09	1,2 E-08	Lu	8,5 E-10	4,8 E-09	Lu	5,5 E-10	3,3 E-09	Lu
Co-58	6,5 E-09	3,0 E-08	ET	2,4 E-09	1,2 E-08	Lu	1,6 E-09	8,9 E-09	Lu
Co-60	3,4 E-08	1,6 E-07	Lu	1,5 E-08	7,3 E-08	Lu	1,0 E-08	5,2 E-08	Lu
Zn-65	6,5 E-09	1,9 E-08	ET	2,4 E-09	7,5 E-09	Lu	1,6 E-09	5,1 E-09	Lu
Se-75	6,0 E-09	2,4 E-08	Ni	2,5 E-09	9,2 E-09	Ni	1,0 E-09	5,4 E-09	Ni
Br-82	3,0 E-09	5,0 E-08	ET	1,1 E-09	1,5 E-08	ET	6,3 E-10	7,0 E-09	ET
Sr-89	2,4 E-08	1,5 E-07	Lu	9,1 E-09	6,3 E-08	Lu	6,1 E-09	4,5 E-08	Lu
Sr-90	1,1 E-07	7,0 E-07	Lu	5,1 E-08	2,9 E-07	Lu	3,6 E-08	2,1 E-07	Lu
Y-91	3,0 E-08	1,7 E-07	Lu	1,1 E-08	6,9 E-08	Lu	7,1 E-09	5,0 E-08	Lu
Zr-95	1,6 E-08	9,1 E-08	Lu	6,8 E-09	4,2 E-08	Lu	4,8 E-09	3,1 E-08	Lu
Nb-95	5,2 E-09	2,8 E-08	Lu	2,2 E-09	1,3 E-08	Lu	1,5 E-09	9,5 E-09	Lu

149 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2001 (RO 2000 2984), Mise à jour par le ch. II al.1 de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

Nucléide	Enfant en bas âge (1a)			Enfant (10 a)			Adulte		
	$C_{inh}$ Sv/Bq	$h_{inh,organe}$ Sv/Bq	organe	$C_{inh}$ Sv/Bq	$h_{inh,organe}$ Sv/Bq	organe	$C_{inh}$ Sv/Bq	$h_{inh,organe}$ Sv/Bq	organe
	Mo-99	4,4 E-09	1,8 E-08	DD	1,5 E-09	7,2 E-09	Lu	8,9 E-10	5,3 E-09
Tc-99m	9,9 E-11	1,4 E-09	ET	3,4 E-11	4,3 E-10	ET	1,9 E-11	2,1 E-10	ET
Ru-103	8,4 E-09	5,3 E-08	Lu	3,5 E-09	2,4 E-08	Lu	2,4 E-09	1,8 E-08	Lu
Ru-106	1,1 E-07	7,1 E-07	Lu	4,1 E-08	2,8 E-07	Lu	2,8 E-08	2,0 E-07	Lu
Ag-110m	2,8 E-08	1,1 E-07	Lu	1,2 E-08	5,1 E-08	Lu	7,6 E-09	3,6 E-08	Lu
Sn-125	1,5 E-08	6,5 E-08	Lu	5,0 E-09	2,7 E-08	Lu	3,1 E-09	2,0 E-08	Lu
Sb-122	5,7 E-09	2,7 E-08	DD	1,8 E-09	7,5 E-09	Lu	1,0 E-09	5,5 E-09	Lu
Sb-124	2,4 E-08	1,4 E-07	Lu	9,6 E-09	6,1 E-08	Lu	6,4 E-09	4,4 E-08	Lu
Sb-125	1,6 E-08	1,0 E-07	Lu	6,8 E-09	4,5 E-08	Lu	4,8 E-09	3,2 E-08	Lu
Sb-127	7,3 E-09	3,1 E-08	Lu	2,7 E-09	1,4 E-08	Lu	1,7 E-09	1,1 E-08	Lu
Te-125m	1,1 E-08	7,4 E-08	Lu	4,8 E-09	3,5 E-08	Lu	3,4 E-09	2,6 E-08	Lu
Te-127m	2,6 E-08	1,7 E-07	Lu	1,1 E-08	7,7 E-08	Lu	7,4 E-09	5,6 E-08	Lu
Te-129m	2,6 E-08	1,5 E-07	Lu	9,8 E-09	6,6 E-08	Lu	6,6 E-09	4,8 E-08	Lu
Te-131m	5,8 E-09	3,2 E-08	ET	1,9 E-09	9,8 E-09	ET	9,4 E-10	4,6 E-09	Lu
Te-132	1,3 E-08	5,6 E-08	ET	4,0 E-09	1,7 E-08	ET	2,0 E-09	1,0 E-08	Lu
I-125	2,3 E-08	4,5 E-07	SD	1,1 E-08	2,2 E-07	SD	5,1 E-09	1,0 E-07	SD
I-125 organique	4,0 E-08	8,1 E-07	SD	2,2 E-08	4,4 E-07	SD	1,1 E-08	2,1 E-07	SD
I-125 élémentaire	5,2 E-08	1,0 E-06	SD	2,8 E-08	5,6 E-07	SD	1,4 E-08	2,7 E-07	SD
I-129	8,6 E-08	1,7 E-06	SD	6,7 E-08	1,3 E-06	SD	3,6 E-08	7,1 E-07	SD
I-129 organique	1,5 E-07	3,0 E-06	SD	1,3 E-07	2,7 E-06	SD	7,4 E-08	1,5 E-06	SD
I-129 élémentaire	2,0 E-07	3,9 E-06	SD	1,7 E-07	3,4 E-06	SD	9,6 E-08	1,9 E-06	SD
I-131	7,2 E-08	1,4 E-06	SD	1,9 E-08	3,7 E-07	SD	7,4 E-09	1,5 E-07	SD
I-131 organique	1,3 E-07	2,5 E-06	SD	3,7 E-08	7,4 E-07	SD	1,5 E-08	3,1 E-07	SD
I-131 élémentaire	1,6 E-07	3,2 E-06	SD	4,8 E-08	9,5 E-07	SD	2,0 E-08	3,9 E-07	SD
I-133	1,8 E-08	3,5 E-07	SD	3,8 E-09	7,4 E-08	SD	1,5 E-09	2,8 E-08	SD
I-133 organique	3,2 E-08	6,3 E-07	SD	7,6 E-09	1,5 E-07	SD	3,1 E-09	6,0 E-08	SD
I-133 élémentaire	4,1 E-08	8,0 E-07	SD	9,7 E-09	1,9 E-07	SD	4,0 E-09	7,6 E-08	SD
I-135	3,7 E-09	7,0 E-08	SD	7,9 E-10	1,5 E-08	SD	3,2 E-10	5,7 E-09	SD
I-135 organique	6,7 E-09	1,3 E-07	SD	1,6 E-09	3,1 E-08	SD	6,8 E-10	1,3 E-08	SD
I-135 élémentaire	8,5 E-09	1,6 E-07	SD	2,1 E-09	3,8 E-08	SD	9,2 E-10	1,5 E-08	SD
Cs-134	7,3 E-09	4,9 E-08	ET	5,3 E-09	1,8 E-08	ET	6,6 E-09	1,2 E-08	ET
Cs-136	5,2 E-09	5,9 E-08	ET	2,0 E-09	1,9 E-08	ET	1,2 E-09	8,8 E-09	ET
Cs-137	5,4 E-09	2,5 E-08	ET	3,7 E-09	9,7 E-09	ET	4,6 E-09	7,4 E-09	ET



Nucléide	Enfant en bas âge (1a)			Enfant (10 a)			Adulte		
	$\dot{e}_{inh}$ Sv/Bq	$\dot{h}_{inh,organe}$ Sv/Bq	organe	$\dot{e}_{inh}$ Sv/Bq	$\dot{h}_{inh,organe}$ Sv/Bq	organe	$\dot{e}_{inh}$ Sv/Bq	$\dot{h}_{inh,organe}$ Sv/Bq	organe
	Ba-140	2,0 E-08	1,1 E-07	Lu	7,6 E-09	4,8 E-08	Lu	5,1 E-09	3,5 E-08
La-140	6,3 E-09	4,4 E-08	ET	2,0 E-09	1,3 E-08	ET	1,1 E-09	6,2 E-09	ET
Ce-141	1,1 E-08	6,9 E-08	Lu	4,6 E-09	3,2 E-08	Lu	3,2 E-09	2,4 E-08	Lu
Ce-144	1,6 E-07	6,5 E-07	Lu	5,5 E-08	2,6 E-07	Lu	3,6 E-08	1,9 E-07	Lu
Pr-143	8,4 E-09	4,6 E-08	Lu	3,2 E-09	2,1 E-08	Lu	2,2 E-09	1,5 E-08	Lu
Pb-210	3,7 E-06	2,2 E-05	Lu	1,5 E-06	1,1 E-05	KH	1,1 E-06	1,3 E-05	KH
Bi-210	3,0 E-07	2,4 E-06	Lu	1,3 E-07	1,1 E-06	Lu	9,3 E-08	7,7 E-07	Lu
Po-210	1,1 E-05	8,1 E-05	Lu	4,6 E-06	3,5 E-05	Lu	3,3 E-06	2,6 E-05	Lu
Ra-224	8,2 E-06	6,7 E-05	Lu	3,9 E-06	3,2 E-05	Lu	3,0 E-06	2,5 E-05	Lu
Ra-226	1,1 E-05	9,1 E-05	Lu	4,9 E-06	3,8 E-05	Lu	3,5 E-06	2,8 E-05	Lu
Th-227	3,0 E-05	2,5 E-04	Lu	1,4 E-05	1,2 E-04	Lu	1,0 E-05	8,7 E-05	Lu
Th-228	1,3 E-04	1,1 E-03	Lu	5,5 E-05	4,5 E-04	Lu	4,0 E-05	3,3 E-04	Lu
Th-230	3,5 E-05	2,6 E-04	KH	1,6 E-05	2,4 E-04	KH	1,4 E-05	2,8 E-04	KH
Th-232	5,0 E-05	3,5 E-04	Lu	2,6 E-05	2,6 E-04	KH	2,5 E-05	2,9 E-04	KH
Pa-231	2,3 E-04	1,0 E-02	KH	1,5 E-04	7,5 E-03	KH	1,4 E-04	6,8 E-03	KH
U-234	1,1 E-05	9,0 E-05	Lu	4,8 E-06	3,8 E-05	Lu	3,5 E-06	2,7 E-05	Lu
U-235	1,0 E-05	8,1 E-05	Lu	4,3 E-06	3,4 E-05	Lu	3,1 E-06	2,4 E-05	Lu
U-238	9,4 E-06	7,5 E-05	Lu	4,0 E-06	3,1 E-05	Lu	2,9 E-06	2,2 E-05	Lu
Np-237	4,0 E-05	8,3 E-04	KH	2,2 E-05	6,7 E-04	KH	2,3 E-05	1,0 E-03	KH
Np-239	4,2 E-09	1,8 E-08	ET	1,4 E-09	8,4 E-09	Lu	9,3 E-10	6,3 E-09	Lu
Pu-238	7,4 E-05	1,2 E-03	KH	4,8 E-05	9,8 E-04	KH	4,6 E-05	1,4 E-03	KH
Pu-239	7,7 E-05	1,3 E-03	KH	4,4 E-05	1,1 E-03	KH	5,0 E-05	1,5 E-03	KH
Pu-240	7,7 E-05	1,3 E-03	KH	4,8 E-05	1,1 E-03	KH	5,0 E-05	1,5 E-03	KH
Pu-241	9,7 E-07	2,2 E-05	KH	8,3 E-07	2,4 E-05	KH	9,0 E-07	3,1 E-05	KH
Am-241	6,9 E-05	1,4 E-03	KH	4,0 E-05	1,2 E-03	KH	4,2 E-05	1,7 E-03	KH
Cm-242	1,8 E-05	1,2 E-04	KH	7,3 E-06	4,8 E-05	Lu	5,2 E-06	3,5 E-05	Lu
Cm-244	5,7 E-05	9,6 E-04	KH	2,7 E-05	6,4 E-04	KH	2,7 E-05	9,2 E-04	KH

**2. Ingestion**

Nucléide	Enfant en bas âge (1a)			Enfant (10 a)			Adulte		
	$\frac{C_{ing}}{Sv/Bq}$	$\frac{I_{ing,organe}}{Sv/Bq}$	organe	$\frac{C_{ing}}{Sv/Bq}$	$\frac{I_{ing,organe}}{Sv/Bq}$	organe	$\frac{C_{ing}}{Sv/Bq}$	$\frac{I_{ing,organe}}{Sv/Bq}$	organe
H-3, HTO	4.8E-11	4.8E-11	GK	2.3E-11	2.3E-11	GK	1.8E-11	1.8E-11	GK
H-3, OBTT [2]	1.2E-10	1.6E-10	Ma	5.7E-11	6.7E-11	Ma	4.2E-11	4.7E-11	Ma
C-14	1.6E-09	1.9E-09	Ma	8.0E-10	8.9E-10	Ma	5.8E-10	6.3E-10	Ma
Na-22	1.5E-08	2.8E-08	KH	1.1E-08	1.1E-08	KH	3.2E-09	6.3E-09	KH
Na-24	2.3E-09	6.7E-09	Ma	7.7E-10	2.1E-09	Ma	4.3E-10	1.2E-09	Ma
Sc-47	3.9E-09	3.0E-08	DD	1.2E-09	9.0E-09	DD	5.4E-10	4.1E-09	DD
Cr-51	2.3E-10	1.4E-09	DD	7.8E-11	4.5E-10	DD	3.8E-11	2.1E-10	DD
Mn-54	3.1E-09	8.3E-09	DD	1.3E-09	3.3E-09	DD	7.1E-10	1.8E-09	DD
Fe-59	1.3E-08	3.5E-08	DD	4.7E-09	1.2E-08	DD	1.8E-09	5.8E-09	DD
Co-57	1.6E-09	5.6E-09	DD	5.8E-10	1.8E-09	DD	2.1E-10	9.4E-10	DD
Co-58	4.4E-09	1.4E-08	DD	1.7E-09	4.9E-09	DD	7.4E-10	2.8E-09	DD
Co-60	2.7E-08	5.1E-08	DD	1.1E-08	2.0E-08	Le	3.4E-09	8.7E-09	DD
Zn-65	1.6E-08	2.2E-08	KH	6.4E-09	8.9E-09	KH	3.9E-09	5.4E-09	KH
Se-75	1.3E-08	5.1E-08	Ni	6.0E-09	2.2E-08	Ni	2.6E-09	1.4E-08	Ni
Br-82	2.6E-09	4.0E-09	DD	9.5E-10	1.5E-09	DD	5.4E-10	8.3E-10	Ma
Sr-89	1.8E-08	9.2E-08	DD	5.8E-09	2.7E-08	DD	2.6E-09	1.4E-08	DD
Sr-90	7.3E-08	7.3E-07	KH	6.0E-08	1.0E-06	KH	2.8E-08	4.1E-07	KH
Y-91	1.8E-08	1.4E-07	DD	5.2E-09	4.2E-08	DD	2.4E-09	1.9E-08	DD
Zr-95	5.6E-09	3.4E-08	DD	1.9E-09	1.1E-08	DD	9.5E-10	5.1E-09	DD
Nb-95	3.2E-09	1.6E-08	DD	1.1E-09	5.6E-09	DD	5.8E-10	2.8E-09	DD
Mo-99	3.5E-09	1.6E-08	Le	1.1E-09	5.5E-09	Le/Ni	6.0E-10	3.1E-09	Ni
Tc-99m	1.3E-10	4.7E-10	SD	4.3E-11	1.4E-10	DD	2.2E-11	6.7E-11	DD
Ru-103	4.6E-09	2.9E-08	DD	1.5E-09	9.2E-09	DD	7.3E-10	4.3E-09	DD
Ru-106	4.9E-08	3.3E-07	DD	1.5E-08	1.0E-07	DD	7.0E-09	4.5E-08	DD
Ag-110m	1.4E-08	4.6E-08	DD	5.2E-09	1.7E-08	DD	2.8E-09	8.5E-09	DD
Sn-125	2.2E-08	1.8E-07	DD	6.7E-09	5.2E-08	DD	3.1E-09	2.4E-08	DD
Sb-122	1.2E-08	9.1E-08	DD	3.7E-09	2.7E-08	DD	1.7E-09	1.2E-08	DD
Sb-124	1.6E-08	9.6E-08	DD	5.2E-09	3.0E-08	DD	2.5E-09	1.4E-08	DD
Sb-125	6.1E-09	3.3E-08	KH	2.1E-09	1.3E-08	KH	1.1E-09	9.0E-09	KH
Sb-127	1.2E-08	8.4E-08	DD	3.6E-09	2.5E-08	DD	1.7E-09	1.2E-08	DD

Nucléide	Enfant en bas âge (1a)			Enfant (10 a)			Adulte		
	$e_{ing}$ Sv/Bq	organe	$\frac{h_{ing,organe}}{Sv/Bq}$	$e_{ing}$ Sv/Bq	organe	$\frac{h_{ing,organe}}{Sv/Bq}$	$e_{ing}$ Sv/Bq	organe	$\frac{h_{ing,organe}}{Sv/Bq}$
Te-125m	6.3E-09	KH	9.0E-08	1.9E-09	KH	3.4E-08	8.7E-10	KH	2.0E-08
Te-127m	1.8E-08	KH	1.4E-07	5.2E-09	KH	5.5E-08	2.3E-09	KH	3.2E-08
Te-129m	2.4E-08	DD	1.1E-07	6.6E-09	DD	3.2E-08	3.0E-09	DD	1.4E-08
Te-131m	1.4E-08	SD	1.5E-07	4.3E-09	SD	4.5E-08	1.9E-09	SD	1.8E-08
Te-132	3.0E-08	SD	3.2E-07	8.3E-09	SD	7.5E-08	3.8E-09	SD	3.1E-08
I-125	5.7E-08	SD	1.1E-06	3.1E-08	SD	6.2E-07	1.5E-08	SD	3.0E-07
I-129	2.2E-07	SD	4.3E-06	1.9E-07	SD	3.8E-06	1.1E-07	SD	2.1E-06
I-131	1.8E-07	SD	3.6E-06	5.2E-08	SD	1.0E-06	2.2E-08	SD	4.3E-07
I-133	4.4E-08	SD	8.6E-07	1.0E-08	SD	2.0E-07	4.3E-09	SD	8.2E-08
I-135	8.9E-09	SD	1.7E-07	2.2E-09	SD	3.9E-08	9.3E-10	SD	1.6E-08
Cs-134	1.6E-08	DD	2.4E-08	1.4E-08	DD	1.7E-08	1.9E-08	DD	2.1E-08
Cs-136	9.5E-09	DD	1.3E-08	4.4E-09	DD	5.3E-09	3.0E-09	DD	3.4E-09
Cs-137	1.2E-08	DD	2.3E-08	1.0E-08	DD	1.3E-08	1.3E-08	DD	1.5E-08
Ba-140	1.8E-08	DD	1.2E-07	5.8E-09	DD	3.5E-08	2.6E-09	DD	1.7E-08
La-140	1.3E-08	DD	8.7E-08	4.2E-09	DD	2.7E-08	2.0E-09	DD	1.3E-08
Ce-141	5.1E-09	DD	4.0E-08	1.5E-09	DD	1.2E-08	7.1E-10	DD	5.5E-09
Ce-144	3.9E-08	DD	3.1E-07	1.1E-08	DD	9.2E-08	5.2E-09	DD	4.2E-08
Pr-143	8.7E-09	DD	7.0E-08	2.6E-09	DD	2.1E-08	1.2E-09	DD	9.3E-09
Pb-210	3.6E-06	KH	3.8E-05	1.9E-06	KH	4.4E-05	6.9E-07	KH	2.3E-05
Bi-210	9.7E-09	DD	7.6E-08	2.9E-09	DD	2.3E-08	1.3E-09	DD	1.0E-08
Po-210	8.8E-06	Mi	7.6E-05	2.6E-06	Mi	2.5E-05	1.2E-06	Ni	1.3E-05
Ra-224	6.6E-07	KH	2.3E-05	2.6E-07	KH	1.1E-05	6.5E-08	KH	1.7E-06
Ra-226	9.6E-07	KH	2.9E-05	8.0E-07	KH	3.9E-05	2.8E-07	KH	1.2E-05
Th-227	7.0E-08	KH	8.0E-07	2.3E-08	KH	3.9E-07	8.8E-09	KH	8.8E-08
Th-228	3.7E-07	KH	8.4E-06	1.4E-07	KH	4.3E-06	7.2E-08	KH	2.5E-06
Th-230	4.1E-07	KH	1.3E-05	2.4E-07	KH	1.1E-05	2.1E-07	KH	1.2E-05
Th-232	4.5E-07	KH	1.3E-05	2.9E-07	KH	1.2E-05	2.3E-07	KH	1.2E-05
Pa-231	1.3E-06	KH	6.0E-05	9.2E-07	KH	4.6E-05	7.1E-07	KH	3.6E-05
U-234	1.3E-07	KH	1.8E-06	7.4E-08	KH	1.5E-06	4.9E-08	KH	7.8E-07
U-235	1.3E-07	KH	1.7E-06	7.1E-08	KH	1.4E-06	4.7E-08	KH	7.4E-07
U-238	1.2E-07	KH	1.6E-06	6.8E-08	KH	1.4E-06	4.5E-08	KH	7.1E-07
Np-237	2.1E-07	KH	5.0E-06	1.1E-07	KH	4.1E-06	1.1E-07	KH	5.4E-06
Np-239	5.7E-09	DD	4.4E-08	1.7E-09	DD	1.3E-08	8.0E-10	DD	6.0E-09

Nucléide	Enfant en bas âge (1a)		Enfant (10 a)		Adulte	
	$e_{ing}$ Sv/Bq	$h_{ing,organe}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$h_{ing,organe}$ Sv/Bq	$e_{ing}$ Sv/Bq	$h_{ing,organe}$ Sv/Bq
		organe		organe		organe
Pu-238	4.0E-07	6.9E-06	2.4E-07	5.9E-06	2.3E-07	7.4E-06
Pu-239	4.2E-07	7.6E-06	2.7E-07	6.8E-06	2.5E-07	8.2E-06
Pu-240	4.2E-07	7.6E-06	2.7E-07	6.8E-06	2.5E-07	8.2E-06
Pu-241	5.7E-09	1.2E-07	5.1E-09	1.4E-07	4.8E-09	1.6E-07
Am-241	3.7E-07	8.3E-06	2.2E-07	7.3E-06	2.0E-07	9.0E-06
Cm-242	7.6E-08	9.7E-07	2.4E-08	3.5E-07	1.2E-08	1.9E-07
Cm-244	2.9E-07	5.8E-06	1.4E-07	3.9E-06	1.2E-07	4.9E-06

$e_{inh}$ :

Dose effective engagée; temps d'intégration: 50 ans pour les adultes, 70 ans pour les enfants.

Facteurs de dose tirés du CD-ROM de l'ICRP (AMAD=1µm)

Dose effective engagée dans l'organe le plus touché (GIK: corps entier, Go: gonades, KM: moelle osseuse (rouge), DD: côlon, Lu: poumon,

Ma: estomac, Bl: vessie, Br: poitrine, Le: foie, SR: œsophage, SD: thyroïde, Ha: peau, KH: surface des os, autres (ET: voies respiratoires

extrathoraciques, Ut: Utérus; Ni: reins, Mi: rate)),

Facteurs de dose tirés du CD-ROM de l'ICRP (AMAD=1µm)

Sous forme d'eau évaporée

Tritium lié organiquement

[1]

[2]

## Méthode de détermination de la dose de rayonnements

### 1. Principe

La dose effective et les doses délivrées aux organes sont déterminées en règle générale à l'aide de grandeurs opérationnelles.

### 2. Grandeurs opérationnelles

Pour la dosimétrie individuelle en cas d'irradiation externe, les grandeurs opérationnelles sont:

- a. la dose individuelle en profondeur  $H_p(10)$  [abréviation  $H_p$ ];
- b. la dose individuelle en surface  $H_p(0,07)$  [abréviation  $H_s$ ].

Pour la dosimétrie d'ambiance, les grandeurs opérationnelles sont:

- a. la dose équivalente ambiante  $H^*(10)$ ;
- b. la dose équivalente directionnelle  $H'(0,07)$ .

Pour l'irradiation interne, la grandeur opérationnelle est la dose effective engagée  $E_{50}$ , calculée à l'aide de modèles standard et des facteurs de dose figurant dans les annexes 3 et 4.

### 3. Doses individuelles inférieures aux valeurs limites correspondantes

En cas d'irradiation externe, la dose équivalente à chaque tissu ou organe, à l'exception de la peau, est réputée égale à la dose individuelle en profondeur  $H_p(10)$  ou à la dose équivalente ambiante  $H^*(10)$ .

En cas d'irradiation externe, la dose équivalente délivrée à la peau est réputée égale à la dose individuelle en surface  $H_p(0,07)$  ou à la dose équivalente directionnelle  $H'(0,07)$ .

La dose effective est réputée égale à la somme:

- a. de la dose individuelle en profondeur  $H_p(10)$  ou de la dose équivalente ambiante  $H^*(10)$ , et
- b. de la dose effective engagée  $E_{50}$ .

<sup>150</sup> Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2000 (RO 2000 107).

**4. Doses individuelles supérieures aux valeurs limites correspondantes**

Dans le cas où les valeurs de doses déterminées selon le ch. 3 sont supérieures aux valeurs limites correspondantes, la dose effective et les doses délivrées aux organes doivent être déterminées individuellement pour la personne concernée, par un expert et en collaboration avec l'autorité de surveillance, d'après les connaissances actuelles de la science et de la technique. La valeur ainsi déterminée indique si une valeur limite de dose est effectivement dépassée.

**5. Dosimétrie d'ambiance**

Lorsque la dose ambiante est limitée dans le cadre de la présente ordonnance, on entend par dose ambiante:

- a. la grandeur  $H^*(10)$  (dose équivalente ambiante) dans le cas d'un rayonnement pénétrant;
- b. la grandeur  $H'(0,07)$  (dose équivalente directionnelle) dans le cas d'un rayonnement peu pénétrant.

## Signalisation des zones contrôlées

Selon les sources radioactives utilisées, les zones contrôlées doivent porter les indications suivantes:

### 1. Sources radioactives non scellées:

- a. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale;
- b. la classification du secteur de travail (type A, B ou C);
- c. le degré maximal de contamination non fixée sur les surfaces, en Bq/cm<sup>2</sup> ou sous forme du nombre de valeurs directrices pour le nucléide en cause;
- d. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;
- e. les indications sur les vêtements de protection nécessaires ainsi que les mesures de protection à prendre;
- f. le signe de danger.

### 2. Sources radioactives scellées:

- a. le nucléide le plus radiotoxique et son activité maximale ou l'activité et le nucléide avec le rayonnement gamma de la plus haute énergie;
- b. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;
- c. le signe de danger.


### 3. Installations (p. ex. installations à rayons X, accélérateurs):

- a. la désignation de l'installation;
- b. la nature du rayonnement (p. ex. électrons, rayons X, neutrons, pour autant que cela n'apparaisse pas dans la désignation de l'installation);
- c. le débit de dose ambiante en mSv par heure dans le secteur accessible, si cela se révèle judicieux;
- d. le signe de danger.

<sup>151</sup> Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2000 (RO 2000 107).

Signe de danger:

Rapport des rayons: 1 : 1,5 : 5

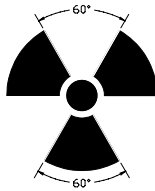



## Facteurs de dose pour le rayonnement des nuages et du sol

Annexe 7\*  
(Art. 44, al. 3)

Nucléide	Irradiation externe due au rayonnement des nuages		Irradiation externe due au rayonnement du sol	
	$C_{\text{min}}^{\text{nuage}}$ (mSv/h)/(Bq/m <sup>3</sup> )	$C_{\text{sol}}^{\text{nuage}}$ (mSv/h)/(Bq/m <sup>2</sup> )	$C_{\text{min}}^{\text{sol}}$ (mSv/h)/(Bq/m <sup>3</sup> )	$C_{\text{sol}}^{\text{sol}}$ (mSv/h)/(Bq/m <sup>2</sup> )
H-3	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	5.0E-12
C-11	1.4E-07	3.0E-09	3.0E-09	3.9E-10
C-14	6.7E-12	0.0E+00	0.0E+00	2.6E-10
O-15	1.4E-07	3.2E-09	3.2E-09	2.1E-09
F-18	1.4E-07	2.8E-09	2.8E-09	2.2E-09
Na-22	3.1E-07	5.8E-09	5.8E-09	5.7E-10
Na-24	6.7E-07	1.0E-08	1.0E-08	9.1E-10
Sc-47	1.5E-08	3.3E-10	3.3E-10	3.8E-10
Cr-51	4.3E-09	9.2E-11	9.2E-11	1.4E-09
Mn-54	1.2E-07	2.4E-09	2.4E-09	0.0E+00
Fe-59	1.7E-07	3.1E-09	3.1E-09	1.1E-09
Co-57	1.6E-08	3.6E-10	3.6E-10	7.5E-09
Co-58	1.4E-07	2.8E-09	2.8E-09	1.1E-09
Co-60	3.6E-07	6.4E-09	6.4E-09	1.5E-09
Zn-65	8.5E-08	1.5E-09	1.5E-09	5.0E-09
Se-75	5.2E-08	1.1E-09	1.1E-09	1.2E-09
Br-82	3.8E-07	7.3E-09	7.3E-09	2.0E-09
Kr-79	3.5E-08	7.2E-10	7.2E-10	3.9E-11
Kr-81	1.4E-09	3.3E-11	3.3E-11	3.0E-10
Kr-83m	6.9E-12	1.6E-12	1.6E-12	1.9E-10
Kr-85	7.8E-10	3.6E-11	3.6E-11	3.9E-09
Kr-85m	2.2E-08	5.1E-10	5.1E-10	6.4E-10
Kr-87	1.3E-07	2.5E-09	2.5E-09	7.2E-09
Kr-88	3.2E-07	5.0E-09	5.0E-09	4.5E-11
Kr-88/Rb-88	4.2E-07	7.2E-09	7.2E-09	4.2E-11
Kr-89	2.9E-07	5.1E-09	5.1E-09	6.1E-09
Kr-90	1.9E-07	3.8E-09	3.8E-09	1.1E-09
Sr-89	1.4E-09	2.4E-10	2.4E-10	6.6E-09
Sr-90	3.3E-10	3.3E-10	3.3E-10	5.0E-12
Sr-90/Y-90	2.6E-09	2.6E-09	2.6E-09	3.9E-10
Y-91	1.9E-09	1.9E-09	1.9E-09	2.6E-10
Zr-95	1.1E-07	1.1E-07	1.1E-07	2.1E-09
Nb-95	1.1E-07	1.1E-07	1.1E-07	2.2E-09
Mo-99	2.3E-08	2.3E-08	2.3E-08	5.7E-10
Mo-99/Tc-99m	3.8E-08	3.8E-08	3.8E-08	9.1E-10
Tc-99m	1.7E-08	1.7E-08	1.7E-08	3.8E-10
Ru-103	6.7E-08	6.7E-08	6.7E-08	1.4E-09
Ru-106	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
Ru-106/Rh-106	3.3E-08	3.3E-08	3.3E-08	1.1E-09
Ag-110m	4.0E-07	4.0E-07	4.0E-07	7.5E-09
Sn-125	4.7E-08	4.7E-08	4.7E-08	1.1E-09
Sb-122	6.4E-08	6.4E-08	6.4E-08	1.5E-09
Sb-124	2.8E-07	2.8E-07	2.8E-07	5.0E-09
Sb-125	5.9E-08	5.9E-08	5.9E-08	1.2E-09
Sb-127	9.4E-08	9.4E-08	9.4E-08	2.0E-09
Te-125m	9.1E-10	9.1E-10	9.1E-10	3.9E-11
Te-127m	3.0E-10	3.0E-10	3.0E-10	1.3E-11
Te-129m	5.2E-09	5.2E-09	5.2E-09	1.9E-10
Te-131m	2.1E-07	2.1E-07	2.1E-07	3.9E-09
Te-132	2.9E-08	2.9E-08	2.9E-08	6.4E-10
Te-132/I-132	3.6E-07	3.6E-07	3.6E-07	7.2E-09
I-125	1.0E-09	1.0E-09	1.0E-09	4.5E-11
I-129	8.0E-10	8.0E-10	8.0E-10	4.2E-11
I-130	3.0E-07	3.0E-07	3.0E-07	6.1E-09
I-131	5.2E-08	5.2E-08	5.2E-08	1.1E-09
I-132	3.3E-07	3.3E-07	3.3E-07	6.6E-09

Nucléide	Irradiation externe due au rayonnement des nuages		Irradiation externe due au rayonnement du sol
	$e_{imm}^{ext}$ (mSv/h)/(Bq/m <sup>3</sup> )	$e_{sol}^{ext}$ (mSv/h)/(Bq/m <sup>2</sup> )	
I-133	8,6E-08	1,8E-09	5,9E-10
I-134	3,9E-07	7,5E-09	7,2E-11
I-135	2,3E-07	4,2E-09	5,9E-12
Xe-122	7,9E-09	1,8E-10	1,2E-10
Xe-123	8,8E-08	1,8E-09	2,5E-14
Xe-125	3,3E-08	7,3E-10	2,9E-11
Xe-127	3,5E-08	7,8E-10	2,0E-11
Xe-129m	2,8E-09	9,8E-11	3,1E-10
Xe-131m	1,1E-09	3,7E-11	6,4E-12
Xe-133	4,3E-09	1,2E-10	1,8E-12
Xe-133m	4,0E-09	9,9E-11	1,2E-12
Xe-135	3,4E-08	7,9E-10	9,1E-11
Xe-135m	5,9E-08	1,3E-09	1,3E-12
Xe-137	3,1E-08	1,1E-09	4,4E-10
Xe-138	1,8E-07	3,2E-09	4,4E-10
Cs-134	2,2E-07	4,4E-09	7,5E-11
Cs-136	3,1E-07	6,0E-09	4,9E-10
Cs-137	2,6E-10	8,5E-12	1,3E-12
Cs-137/Ba-137m	8,1E-08	1,6E-09	6,2E-13
Ba-140	2,6E-08	6,0E-10	1,2E-12
Ba-140/La-140	3,7E-07	6,8E-09	0,0E+00
La-140	3,5E-07	6,2E-09	6,7E-11
Ce-141	1,0E-08	2,3E-10	1,4E-12
Ce-144	2,4E-09	5,4E-11	1,2E-12
Ce-144/Pr-144			
Pr-143			1,0E-08
Pb-210			6,2E-10
Bi-210			1,4E-10
Po-210			8,1E-10
Ra-224			1,3E-12
Ra-226			1,3E-09
Th-227			9,0E-10
Th-228			1,4E-08
Th-230			2,5E-10
Th-232			4,6E-11
Pa-231			2,1E-11
U-234			4,0E-09
U-235			1,6E-11
U-238			2,0E-08
Np-237			1,0E-11
Np-239			2,8E-09
Pu-238			2,2E-08
Pu-239			7,3E-12
Pu-240			9,0E-12
Pu-241			7,2E-12
Am-241			0,0E+00
Cm-242			2,2E-09
Cm-244			8,0E-12
			6,6E-12

$e_{\text{imm}}$  Facteurs de dose pour l'irradiation externe due à un nuage de grande étendue de forme hémisphérique

$e_{\text{sol}}$  Facteurs de dose pour l'irradiation externe due à un dépôt étendu sur une grande surface de sol

**valeur nulle** 0.0E+00 est indiqué pour des valeurs inférieures à 4.0E-19 .

\* Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janv. 2008 (RO 2007 5651).

